

Beställare: Falkenbergs kommun

Uppdrag: Spetsen 1

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

## MUR Geoteknik

Uppdrag  
Spetsen 1  
Uppdragsnummer  
0057838

Datum  
15/07/2022  
Revidering

Falkenbergs kommun  
Beställarens referens  
Love Persman

Mail: [love.persman@falkenberg.se](mailto:love.persman@falkenberg.se)  
Tel: 0346 88 50 14

Uppdragsledare  
Johannes Greiff  
Telefon  
072 207 38 76  
Mail  
[johannes.greiff@afry.com](mailto:johannes.greiff@afry.com)

Upprättad av:  
Johannes Greiff

*Geotekniker*

Granskad av:  
Fredrik Ekmark

*Geotekniker*

## GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SPETSEN 1

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

## Innehållsförteckning

1	Objekt .....	4
2	Syfte .....	4
3	Underlag .....	4
4	Styrande dokument .....	5
5	Befintliga förhållanden.....	5
5.1	Topografi .....	5
5.2	Ytbeskaffenhet .....	5
6	Utsättning/Inmätning .....	6
7	Fältundersökningar .....	6
7.1	Geotekniska undersökningar.....	6
7.1.1	Geoteknisk kategori.....	6
7.1.2	Tidigare utförda undersökningar .....	6
7.1.3	Nu utförda undersökningar .....	6
7.2	Geohydrologiska undersökningar.....	7
7.3	Geotekniska laboratorieundersökningar .....	7
7.4	Övergripande geologi .....	7
8	Hydrogeologiska förhållanden.....	7
9	Värdering av undersökning .....	8
10	Härledda värden.....	9
11	Övrigt.....	9

## Bilagor

Bilaga 1.....	Protokoll från skruvprovtagningar
Bilaga 2.....	Protokoll för grundvattenrör
Bilaga 3.....	Conradutvärderingar
Bilaga 4.....	Laboratorieresultat

## Ritningar

<i>Ritningsnummer</i>	<i>Ritning</i>	<i>Skala</i>	<i>Format</i>
0057838-G01	Plan	1:150	A1
0057838-G02	Sektioner	H: 1:100, L:1:100	A1

## 1 Objekt

På uppdrag av Falkenbergs kommun har AFRY utfört en geoteknisk markundersökning inför nybyggnation på fastigheten Spetsen 1 i Falkenberg.

I föreliggande rapport redovisas resultat från utförda geotekniska fältundersökningar i form av ritningar och bilagor. Beskrivning av geotekniska förhållanden och rekommendationer redovisas i en separat rapport, *Teknisk PM Geoteknik Spetsen 1*, upprättad av AFRY, uppdragsnummer 0057838, daterad 2022-07-15.

Undersökningsområdet är beläget intill ån Ätran i Falkenbergs centrala delar. Området begränsas norrut av Halmstadvägen, i väst av Strandvägen, i syd av Parkvägen och i öst av Tullbrokyrkan. För en översikt se Figur 1.



Figur 1 Undersökningsområdet är rödmarkerat. Utklipp från Google Earth.

## 2 Syfte

Syftet med undersökningarna har varit att fastställa jordlagerföljden, jordlagrens tekniska egenskaper samt grundvattennivåer. Resultaten skall utgöra underlag för nybyggnation av ett bostadshus i 10 våningar på fastigheten.

Föreliggande rapport redovisar resultaten av utförda geotekniska undersökningar inom området i form av ritningar och bilagor.

## 3 Underlag

- Information om uppdraget har erhållits från beställaren
- Jordarts- och jorddjupskartor har inhämtats från Sveriges geologiska undersöknings (SGU) tjänst Kartgeneratorn (<https://www.sgu.se/>)

- Ledningsunderlag har inhämtats från Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst Ledningskollen ([www.ledningskollen.se](http://www.ledningskollen.se))

## 4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. I Tabell 4.1 och Tabell 4.2 redovisas gällande standarder.

Tabell 4.1 Planering och redovisning

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering	SS-EN 1997-2 med korrigerings SS-EN 1997-2:1997/AC:2010
Fältutförande	Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013 SS-EN-ISO 22475-1
Beteckningssystem	SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 SS-EN 14688-1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013 Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-24 (översättningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och gällande europastandard SS-EN 14688-1, från IEG Rapport 13:2010)

Tabell 4.2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod	Beteckning	Standard eller annat styrande dokument
Skruvprovtagning	Skr	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
Hydrogeologiska metoder: GV-observationer i borrhål	GV	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
Hydrogeologiska metoder: Grundvattenrör	GV	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
CPT-sondering	CPT	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012 Geoteknisk undersökning och provning – Fältprovning – Del 1: Spetstrycksondering – elektrisk spets, CPT och CPTU

## 5 Befintliga förhållanden

### 5.1 Topografi

Markytan i undersökningsområdet är flackt och ligger på ca 10 m.ö.h (RH 2000).

### 5.2 Ytbeskaffenhet

Vid undersökningstillfället utgjordes markytan av asfalt och fyllning med sand.

## 6 Utsättning/Inmätning

Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS av AFRY:s fältpersonal. Inmätning har skett i enlighet med geoteknisk mätningssklass B.

*Mätklass Plan (m) Höjd (m). Se fälthandbok för detaljer.*

*B 1,0 0,1*

Koordinatsystem: *SWEREF 99 12 00*

Höjdsystem: *RH 2000*

## 7 Fältundersökningar

### 7.1 Geotekniska undersökningar

#### 7.1.1 Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2 (GK 2).

#### 7.1.2 Tidigare utförda undersökningar

AFRY har ingen vetskap om tidigare utförda undersökningar på fastigheten under upprättandet av denna MUR.

#### 7.1.3 Nu utförda undersökningar

Fältundersökningarna har utförts av Emil Nilsson och Peter Holm, AFRY, under juni 2022. Undersökningarna utfördes med borrhandsvagn av typ Geotech 504DD, kalibreringsprotokoll överlämnas på begäran. Totalt utfördes 21 st undersökningar i 12 st punkter. Antalet undersökningsmetoder fördelas enligt Tabell 7.1. Resultat av undersökningarna redovisas på ritning 0057838-G01 i plan och 0057838-G02 i sektion. Hantering av jordprover har utförts i enlighet med SGF rapport 1:2013.

*Tabell 7.1. Utförda geotekniska fältundersökningar*

<b>Metod</b>	<b>Syfte</b>	<b>Antal</b>
<i>Skruvprovtagning</i>	<i>Upptagning av störda jordprover</i>	<i>12</i>
<i>CPT-sondering</i>	<i>Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, hållfasthets- och deformationsegenskaper.</i>	<i>5</i>
<i>Grundvattenrör</i>	<i>Bestämning av grundvattenyta.</i>	<i>4</i>

Jordprovtagning utfördes 13–14 juni i samband med geotekniska undersökningar i samtliga 12 punkter. Proverna uttogs från markytan ner till 4 meter under markytan (m u my) och uttogs med hänsyn till jordlagerföljd, dock som mest 0,5 m i djupled. Proverna togs direkt från skruvborren efter att borren rensats från yttersta jordlagret med hjälp av kniv, för att förhindra korskontaminering från omgivande jordlagerföljder. Varje prov bestod av minst 10 inkrement. I samband med provtagningen analyserades prover direkt i fält med avseende på flyktiga kolväten med hjälp av ett PID-instrument.

Ett prov från respektive punkt analyserades med avseende på BTEX, alifater, aromater, PAH-16 och metaller (As, Ba, Cd, Co, Cr total, Hg, Cu, Ni, Pb, V och Zn). Utöver det

analyserades fem av proven även med avseende på PCB och ytterligare ett prov med avseende på MTBE. I samband med jordprovtagningen installerades grundvattenrör i PEH-plast i fyra av borrhöjningarna. Samma dag som installation rensumpades samtliga grundvattenrör och dagen efter utfördes grundvattenprovtagning. Provtagningen gjordes med hjälp av en peristaltisk pump genom lågflödesprovtagning med multimeter. Innan och efter provtagningen lodades grundvattenytan.

För aromater har inga ämnen detekterats över rapporteringsgränsen i något av de analyserade proverna. För metaller, alifater och PAH'er har enstaka ämnen legat över rapporteringsgränsen för utvalda prov. Dock visar resultatet att alla provpunkter som analyserats har halter under riktvärdet för KM och även MRR. Utöver ovan nämnda analyser har fem av proverna (22AF01, 22AF04, 22AF05, 22AF06 och 22AF10) analyserats med avseende på PCB. Samtliga analysresultat har halter under rapporteringsgränsen. Provpunkt 22AF03 analyserades även med avseende på MTBE men visade på halter under rapporteringsgränsen. Analysresultat för grundvattnet visar att samtliga halter ligger under alla riktvärden.

## 7.2 Geohydrologiska undersökningar

Fria vattenytan har observerats vid utförandet av skruvprovtagning i samtliga undersökningspunkter förutom 22AF05 och 22AF08. Resultaten är redovisade i Tabell 8.1, avsnitt 8.2.

## 7.3 Geotekniska laboratorieundersökningar

Geotekniskt prov uttogs på organiskt material och lämnades in på AFRYs geotekniska labb i Göteborg. Resultaten av dessa redovisas i Bilaga 4.

## 7.4 Övergripande geologi

Utförda fältundersökningar visar att markytan består från ytan och nedåt utav fyllning, sand, lera, gyttja, lermorän och dy. Jordlagerförhållanden diskuteras vidare i kapitel 7.2 i Teknisk PM tillhörande uppdraget.

# 8 Hydrogeologiska förhållanden

Den fria grundvattenytan observerades i skruvprovtagningar när dessa utfördes (2022-06-13 – 2022-06-15) och redovisas i Tabell 8.1.

Tabell 8.1 Observerad vattenyta i skruvprovtagningshål

Punkt	Datum	Observerad vattenyta i skruvprovtagningshål (m under my)	Nivå (+)
22AF01	2022-06-13	2,0	8,1
22AF02	2022-06-13	2,0	8,3
22AF03	2022-06-13	2,5	7,8
22AF04	2022-06-13	2,5	8,0
22AF06	2022-06-13	2,7	8,0

22AF07	2022-06-14	3,2	7,4
22AF09	2022-06-14	3,2	7,1
22AF10	2022-06-13	2,4	8,1
22AF11	2022-06-13	2,4	8,5
22AF12	2022-06-13	3,2	7,6

Filterförsedda grundvattenrör har installerats i undersökningspunkterna 22AF01, 22AF04, 22AF06 samt 22AF10 och benämns här som 22AF01GV, 22AF04GV, 22AF06GV och 22AF10GV. Nivåmätning av grundvattenytan i dessa rör har utförts vid ett tillfälle under juni 2022. Protokoll för grundvattenrör samt resultat av grundvattenmätningar redovisas nedan i tabell 8,2, i Bilaga 2 samt på ritning 0057838-G02.

Tabell 8.2. Avläsningar av grundvattenrör och resultat.

Grundvattenrör	Datum	Djup (m under my)	Nivå grundvattenyta
22AF01GV	2022-06-15	3,00	+7,10
22AF04GV	2022-06-15	3,05	+7,40
22AF06GV	2022-06-15	3,30	+7,39
22AF10GV	2022-06-15	2,93	+7,57

## 9 Värdering av undersökning

Undersökningarna har genomförts i enlighet med planerat undersökningsprogram. Inget geotekniskt prov uttogs på den fältklassificerade Dyn i undersökningspunkt 22AF09 vilket borde gjorts för att fastställa dess vattenkvot och organiska halt, samt kunde inte dess mäktighet avgränsas då skruvprovtagning inte kunde neddrivas ytterligare (SGF 91).

## 10 Härledda värden

Inga härledda värden har tagits fram i detta skede. Istället återfinns värderade medelvärden i tabell 11.1 i tillhörande Teknisk PM.

## 11 Övrigt

Undersökningresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: [www.sgf.net](http://www.sgf.net) (Svenska Geotekniska Föreningen).




**HÄNVISNINGAR**  
 FÖR GEOTEKNISKA BETECKNINGAR OCH SYMBOLER SE SGF/ BGF-S  
 BETECKNINGSSYSTEM, WWW.SGF.NET

**OBS!**  
 RITNINGARNA GÄLLER ENDAST REDOVISNING AV  
 GEOTEKNISK INFORMATION


**KOORDINATSYSTEM**  
 PLANSYSTEM SWEREF 99 12 00  
 HÖJDSYSTEM RH2000

**TILLHÖRANDE RITNING**  
 SEKTIONER: 0057838-G02


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
SPETSEN 1 FALKENBERGS KOMMUN				
<b>AFRY</b>				
UPPDRAG NR	0057838	RITAD AV	J.GREIFF	HANDLÄGGARE
DATUM	2022-06-21	ANSVARIG	J.GREIFF	J.GREIFF
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING REDOVISNING AV UNDERSÖKNINGSPUNKTER PLANRITNING				
HANDLÄGGARE	DIARIENUMMER	SKALA	RITNINGNUMMER	BET
		1:150 (A1)	0057838-G01	

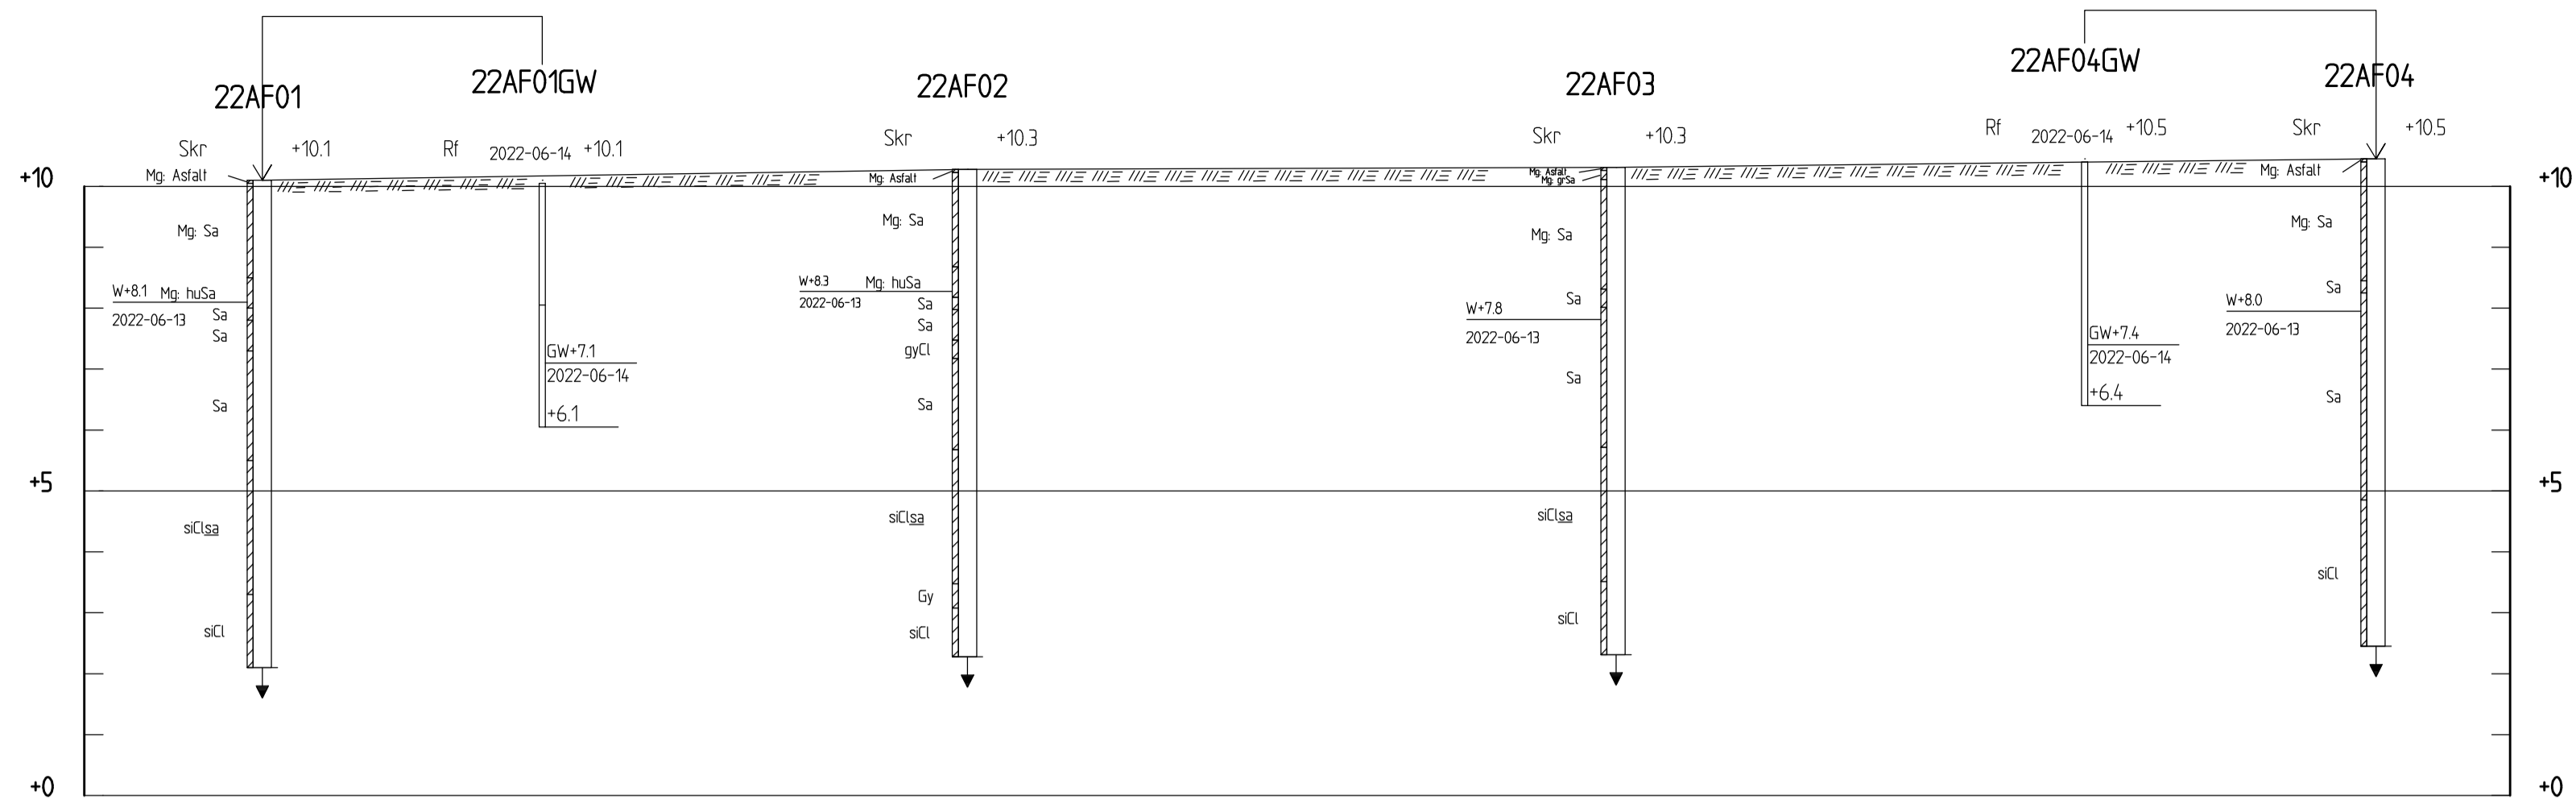

SEKTION A-A  
1: 100

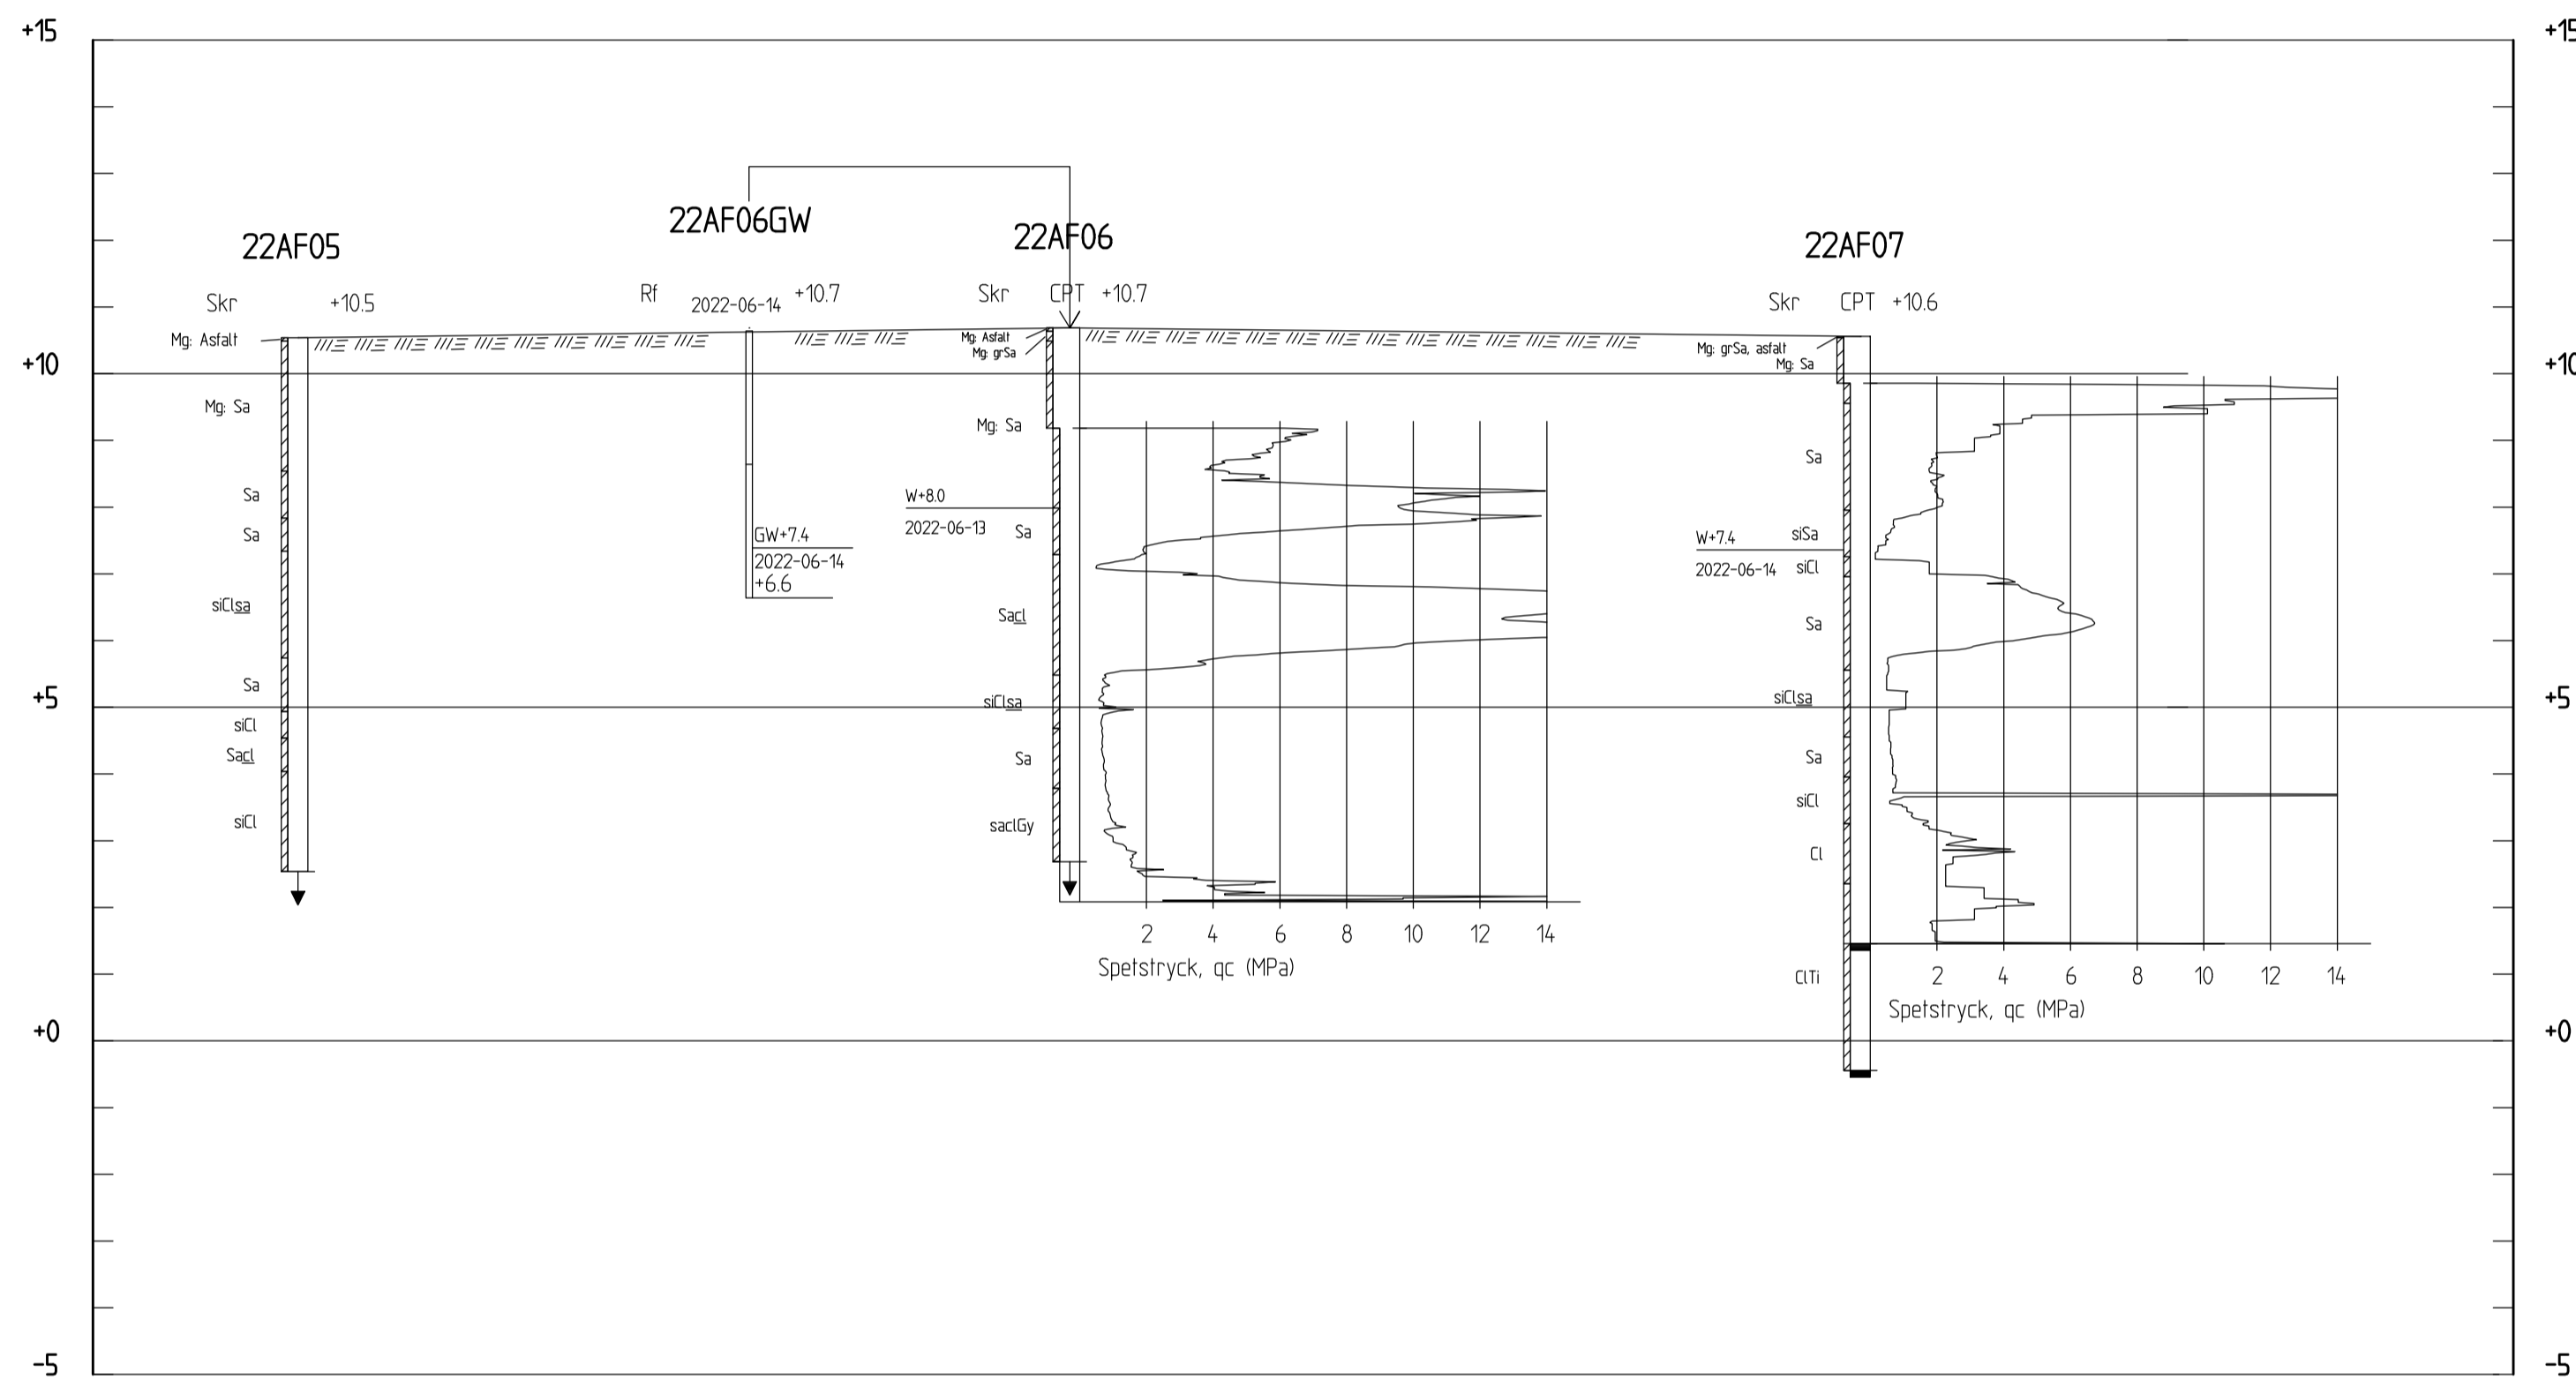

SEKTION B-B  
1: 100

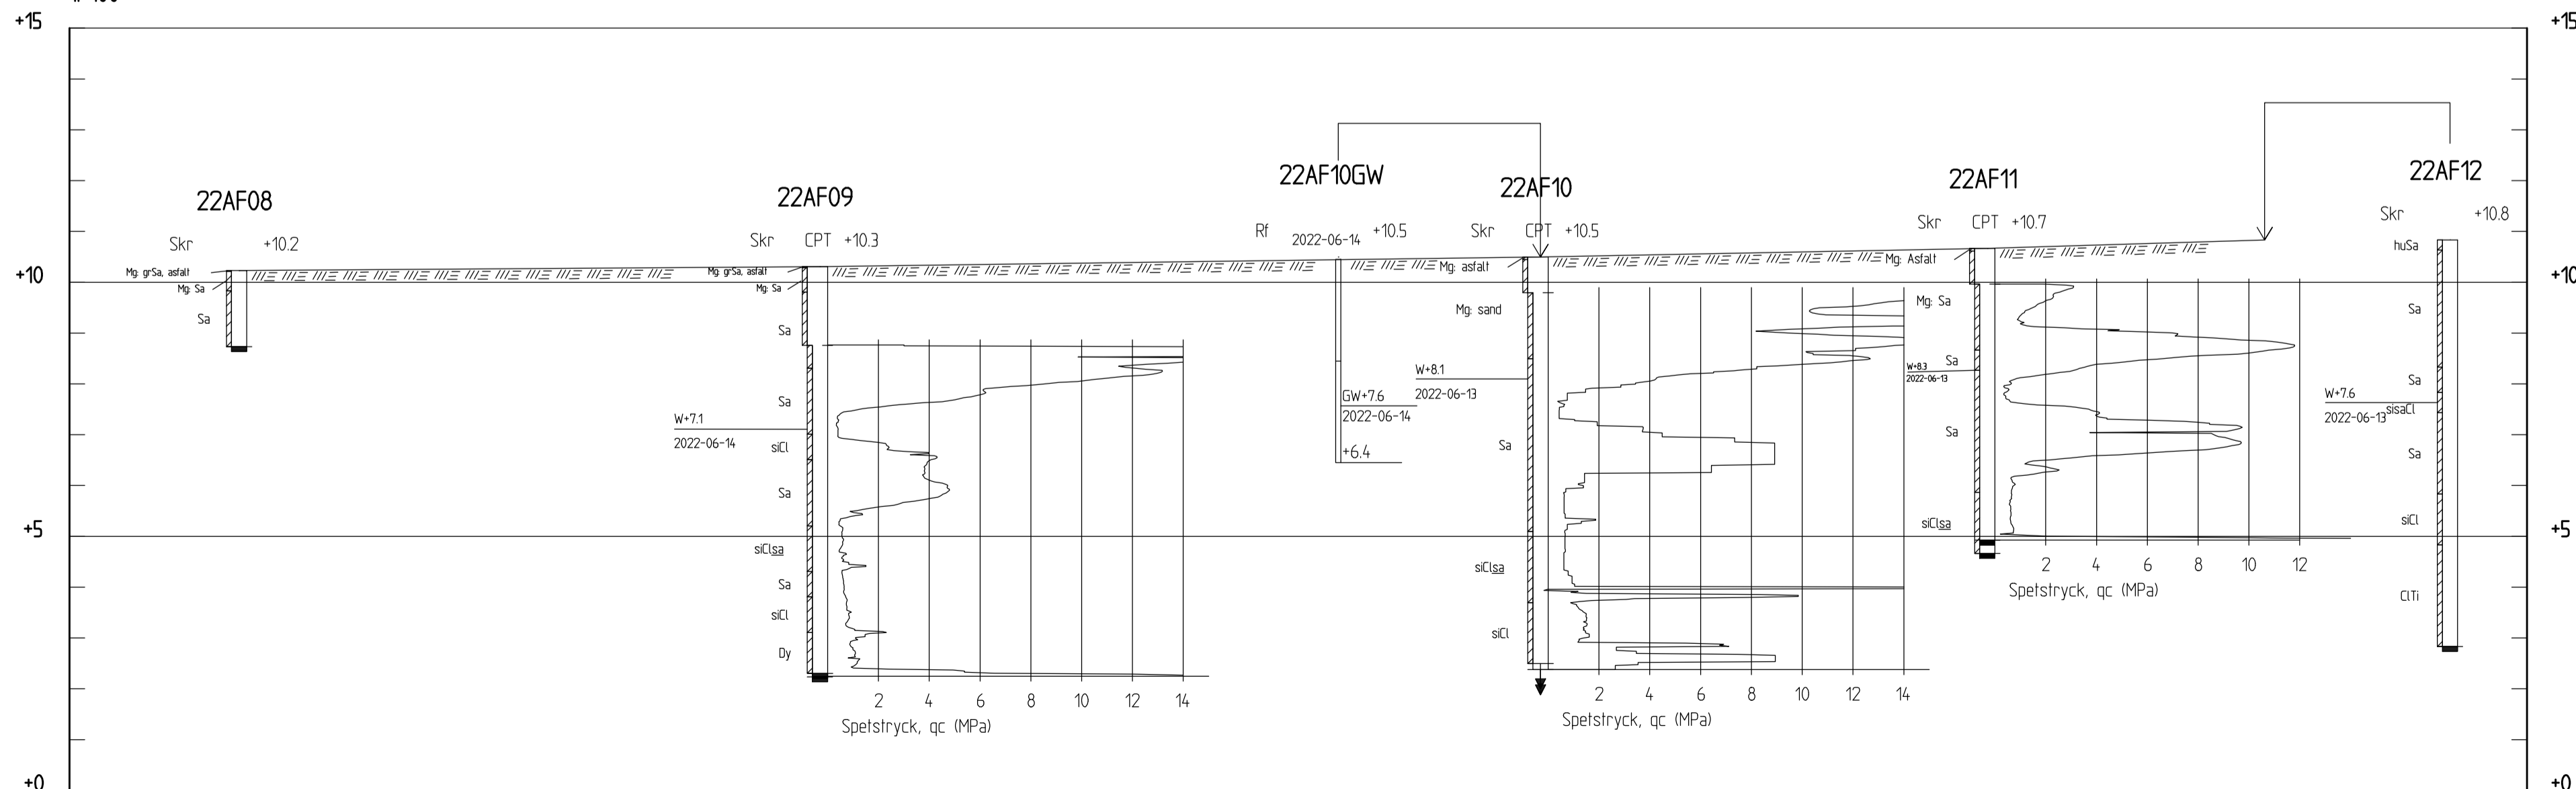

SEKTION C-C  
1: 100

HÄNVISNINGAR

FÖR GEOTEKNISKA BETECKNINGAR OCH SYMBOLER SE SGF/ BGF:S  
BETECKNINGSSYSTEM, WWW.SGF.NET

OBS!  
RITNINGARNA GÄLLER ENDAST REDOVISNING AV  
GEOTEKNISK INFORMATION  
INTERPOLERAD MARKYTA

KOORDINATSYSTEM

PLANSYSTEM SWEREF 99 12 00  
HÖJDSYSTEM RH2000

TILLHÖRANDE RITNING

PLANRITNING: 0057838-G01

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
SPETSEN 1 FALKENBERGS KOMMUN				
UPPDRAG NR 0057838	RITAD AV J.GREIFF	HANDLÄGGARE J.GREIFF		
DATUM 2022-06-23	ANSVARIG J.GREIFF			
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SEKTIONSRTNING A-A, B-B, C-C				
HANDLÄGGARE	DIARIENUMMER	SKALA A1 1:100	RITNINGNUMMER 0057838-G02	I BET

X:\MALMÖ\GEOTEKNIK SYD -7022-LEDBARKV\MALMÖ\0057838 SPETSEN \RITNING\RIDEF\0057838-G02.DWG GREIFF, JOHANNES PLO 2022-07-07 12:38























# Provtagningsprotokoll

## Störd provtagning



Ver. 1.1

ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer 0057838		Uppdrag Spetsen 1, Falkenberg		Undersökningpunkt 22AF12	
Positionering <input type="checkbox"/> Mäts i annan ordning <input type="checkbox"/> Se separat plan <input type="checkbox"/> Se skiss				Datum 2022-06-13	
Sekt	Sida	Z			
Borrign Geotech 504D		Utrustning Skruvprovtagning		Utförande på vatten <input checked="" type="checkbox"/> Ja, se separat protokoll	
Foderrör (m)		Foderrör (φ)		Återfyllning (mtrl) <input checked="" type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation	
Provtagningskategori <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		Provlängd (m) 1		Provdiameter (φ) 82 mm	
Förborring (m)		Typ av provtagare <input checked="" type="checkbox"/> Skr <input type="checkbox"/> Sp <input type="checkbox"/> Ps <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> Annat:			Stoppkod 91
Protokoll					
Djup (m u my)			Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1		Anmärkning
Start	-	Stopp			
0,0	-	0,2	muSa		MörkBrun
0,2	-	2,5	Sa		Brun
2,5	-	3,0	Sa		Grå
3,0	-	3,4	sisale		Grå
3,4	-	5,0	Sa		Grå
5,0	-	6,0	siLe		Grå
6,0	-	8,0	LeMn		Grå
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
	-				
Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt			GV-rör eller Pp installerad: <input checked="" type="checkbox"/> Ja, se separat protokoll		

<b>Protokoll för grundvattenrör</b>				<b>Bilaga nr.</b>	
<b>UPPDRAG</b>				<b>UPPDRAGSNR.</b>	
Spetsen 1, Falkenberg				.0057838	
<b>INSTALLERAT AV</b>		<b>BORRHÅL</b>		<b>DATUM</b>	
EN		22AF01		6-13-2022	
Borrrigg	504D	Avvägd my (Z2)	10,10	Lock	Rör dia 50 mm
Utrustning		Nivå rök (Z1)	10,05	Låst	Material plast
Rör Benämning		Nivå spets (Z3)	6,05	Dexel	FilterLängd 2,0 m
		Avvägd rök (Z1)			Filter typ slitz

Datum	Avläsning m W1		Grundvattennivå m WZ		Anmärkning	Sign
14-jun	2,95		7,10			MJ

<b>Datum</b>		<b>Utfört av</b>			
<b>Funktionskontroll</b>				<b>Åtgärd</b>	
Tid	W1	Tid	W1	Uppfyllning	
1min				Urtappning	
2min				Spolning	
4min				Förlängning	
8min				Kapning	

A=	4,00	Total längd
B=		Rök över my
C=	0,05	Rök under my

Skiss

	Grön ruta fylls i i fält.
	Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.
	Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

<b>Protokoll för grundvattenrör</b>				<b>Bilaga nr.</b>	
<b>UPPDRAG</b>				<b>UPPDRAGSNR.</b>	
Spetsen 1, Falkenberg				.0057838	
<b>INSTALLERAT AV</b>		<b>BORRHÅL</b>		<b>DATUM</b>	
EN		22AF04		6-13-2022	
Borrrigg	504D	Avvägd my (Z2)	10,45	Lock	Rör dia 50 mm
Utrustning		Nivå rök (Z1)	10,40	Låst	Material plast
Rör Benämning		Nivå spets (Z3)	6,40	Dexel	FilterLängd 2,0 m
		Avvägd rök (Z1)			Filter typ slitz

Datum	Avläsning m W1		Grundvattennivå m WZ		Anmärkning	Sign
14-jun	3,00		7,40			MJ

<b>Datum</b>		<b>Utfört av</b>			
<b>Funktionskontroll</b>				<b>Åtgärd</b>	
Tid	W1	Tid	W1	Uppfyllning	
1min				Urtappning	
2min				Spolning	
4min				Förlängning	
8min				Kapning	

A=	4,00	Total längd
B=		Rök över my
C=	0,05	Rök under my

Skiss

	Grön ruta fylls i i fält.
	Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.
	Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

<b>Protokoll för grundvattenrör</b>				<b>Bilaga nr.</b>	
<b>UPPDRAG</b>				<b>UPPDRAGSNR.</b>	
Spetsen 1, Falkenberg				.0057838	
<b>INSTALLERAT AV</b>		<b>BORRHÅL</b>		<b>DATUM</b>	
EN		22AF06		6-13-2022	
Borrign	504D	Avvägd my (Z2)	10,69	Lock	Rör dia 50 mm
Utrustning		Nivå rök (Z1)	10,64	Låst	Material plast
Rör Benämning		Nivå spets (Z3)	6,64	Dexel	FilterLängd 2,0 m
		Avvägd rök (Z1)			Filter typ slitz

Datum	Avläsning W1 m		Grundvattennivå m WZ		Anmärkning	Sign
14-jun	3,25		7,39			MJ

<b>Datum</b>		<b>Utfört av</b>			
<b>Funktionskontroll</b>				<b>Åtgärd</b>	
Tid	W1	Tid	W1	Uppfyllning	
1min				Urtappning	
2min				Spolning	
4min				Förlängning	
8min				Kapning	

A=	4,00	Total längd
B=		Rök över my
C=	0,05	Rök under my

Skiss

	Grön ruta fylls i i fält.
	Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.
	Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

<b>Protokoll för grundvattenrör</b>				<b>Bilaga nr.</b>	
<b>UPPDRAG</b>				<b>UPPDRAGSNR.</b>	
Spetsen 1, Falkenberg				.0057838	
<b>INSTALLERAT AV</b>		<b>BORRHÅL</b>		<b>DATUM</b>	
EN		22AF10		6-13-2022	
Borrign	504D	Avvägd my (Z2)	10,50	Lock	Rör dia 50 mm
Utrustning		Nivå rök (Z1)	10,45	Låst	Material plast
Rör Benämning		Nivå spets (Z3)	6,45	Dexel	FilterLängd 2,0 m
		Avvägd rök (Z1)			Filter typ slitz

Datum	Avläsning m W1		Grundvattennivå m WZ		Anmärkning	Sign
14-jun	2,88		7,57			MJ

<b>Datum</b>		<b>Utfört av</b>			
<b>Funktionskontroll</b>				<b>Åtgärd</b>	
Tid	W1	Tid	W1	Uppfyllning	
1min				Urtappning	
2min				Spolning	
4min				Förlängning	
8min				Kapning	

A=	4,00	Total längd
B=		Rök över my
C=	0,05	Rök under my

Skiss

	Grön ruta fylls i i fält.
	Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.
	Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.


# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborrningsdjup 1.50 m  
 Start djup 1.50 m  
 Stopp djup 8.60 m  
 Grundvattennivå 2.70 m

Referens my  
 Nivå vid referens 10.60 m  
 Förborrat material Sa  
 Geometri Normal

Vätska i filter olja+fett  
 Borrpunktens koord.  
 Utrustning Geotech 504 DD  
 Sond nr 4902


Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF06  
 Datum 2022-06-15

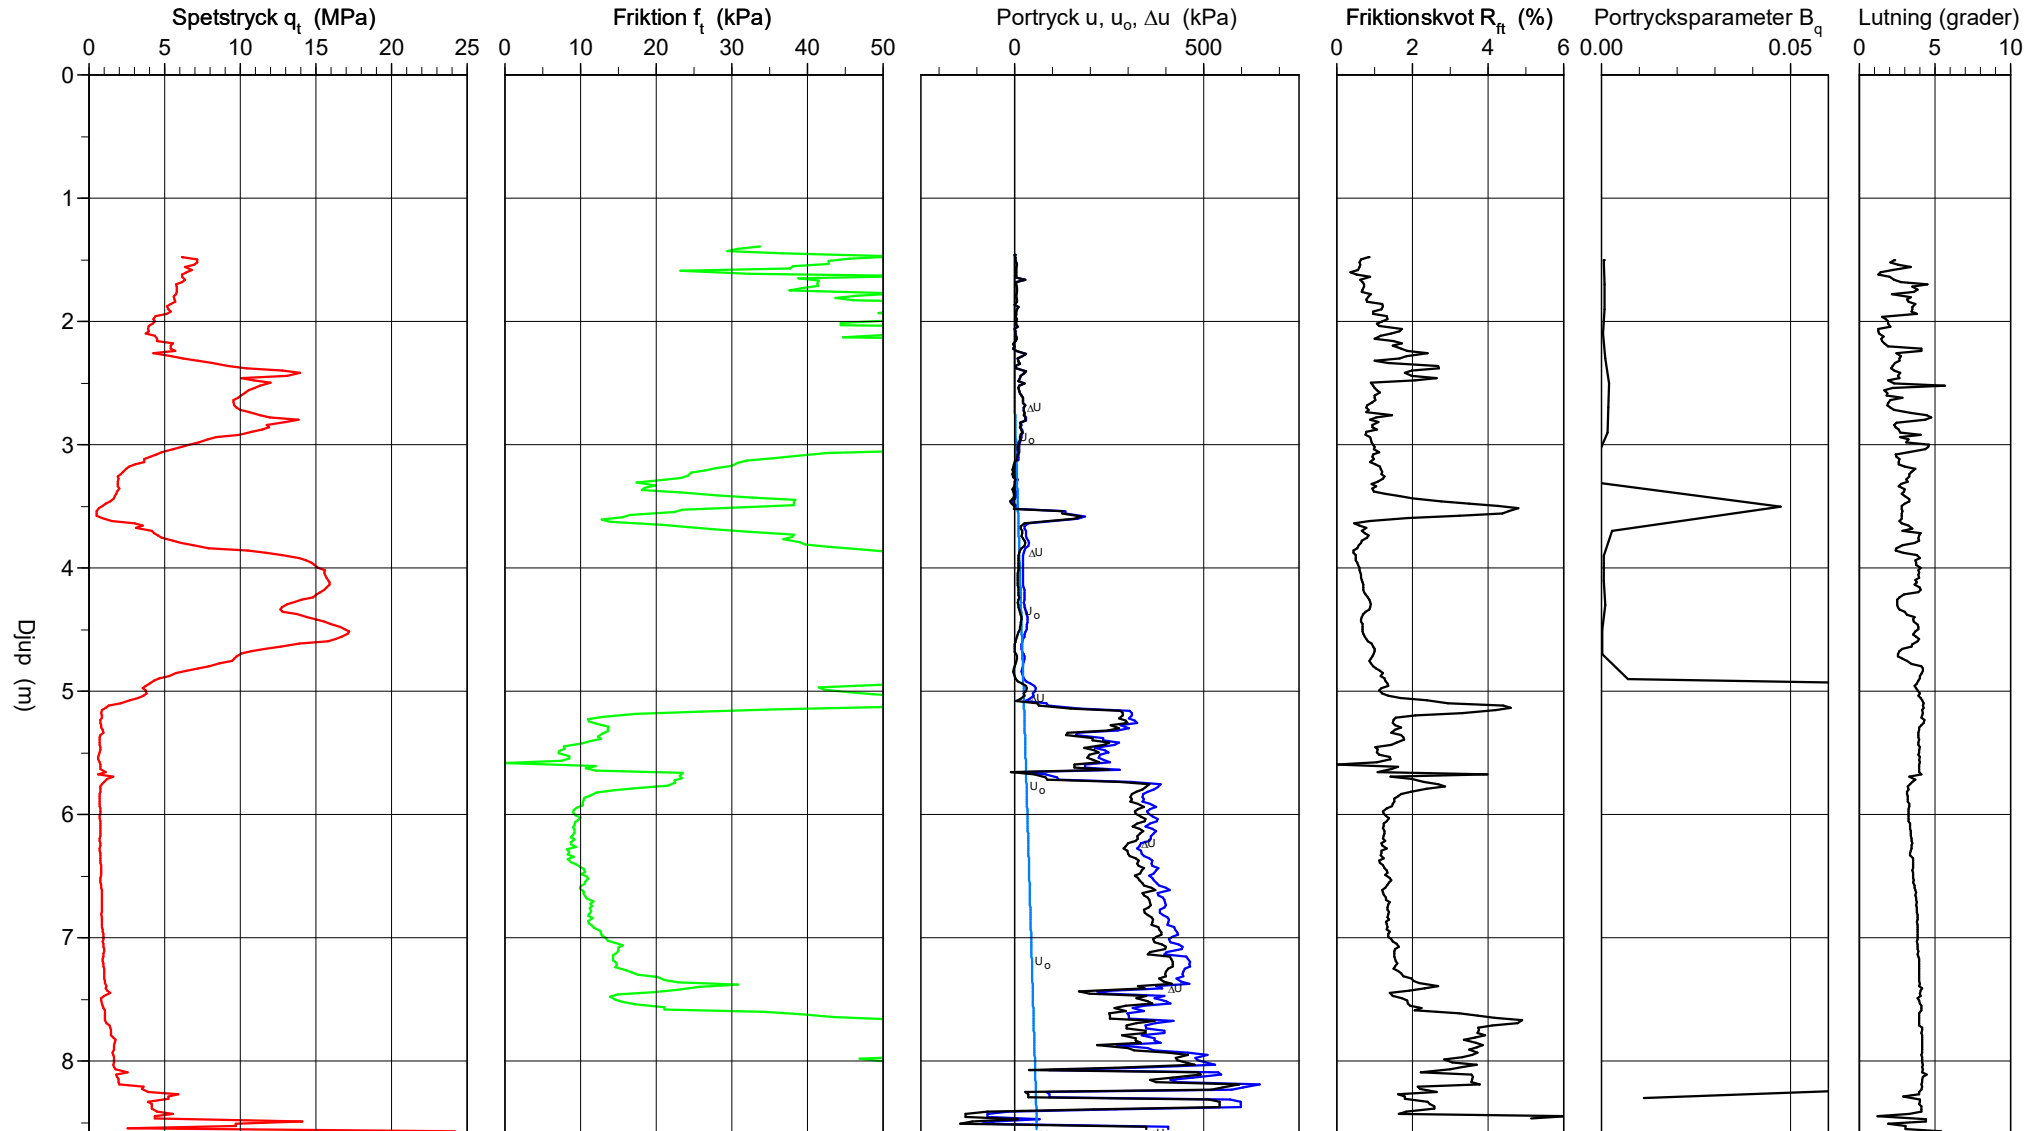

# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Förbörningsdjup 1.50 m Utvärderare Johannes Greiff  
 Nivå vid referens 10.60 m Förbörat material Sa Datum för utvärdering 2022-06-30  
 Grundvattenyta 2.70 m Utrustning Geotech 504 DD  
 Startdjup 1.50 m Geometri Normal


Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF06  
 Datum 2022-06-15

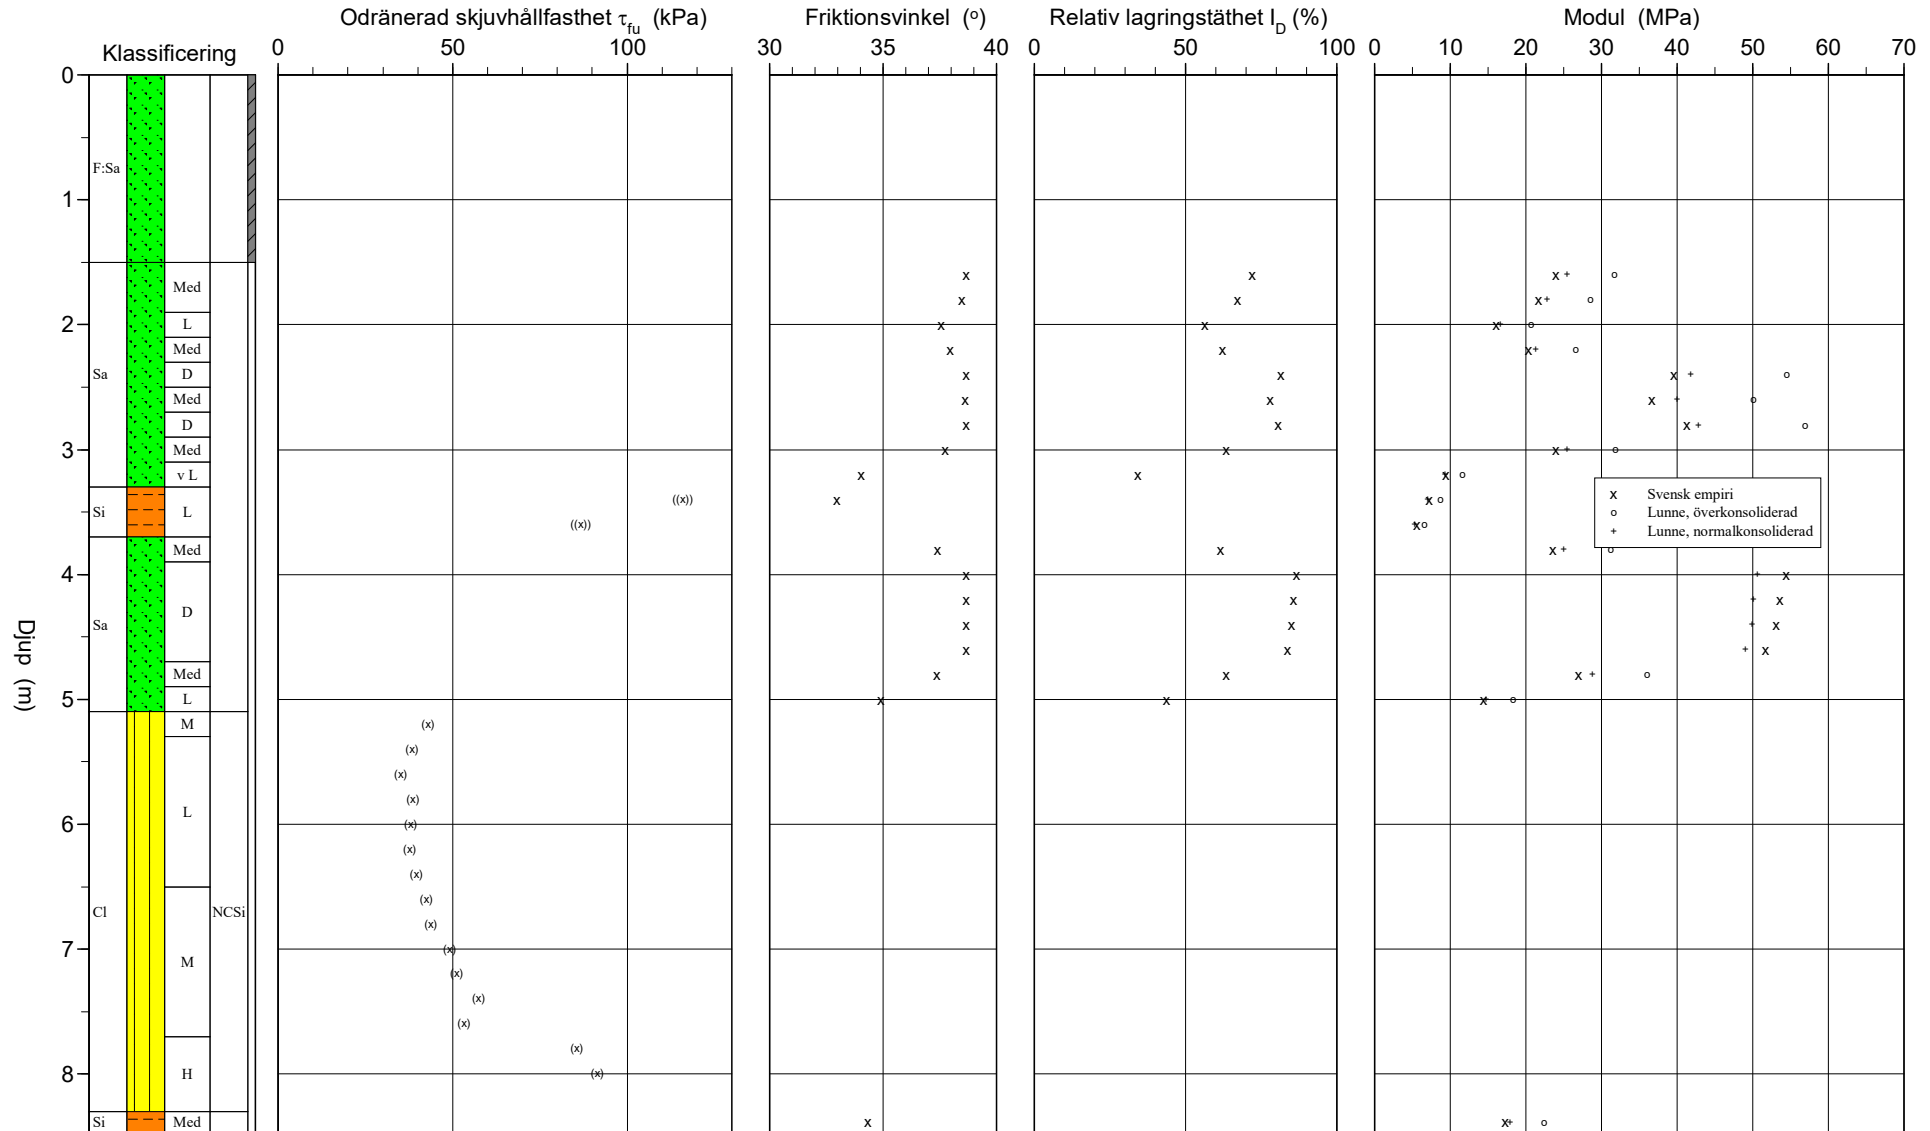

# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens	my	Förborrningsdjup	1.50 m	Utvärderare	Johannes Greiff
Nivå vid referens	10.60 m	Förborrat material	Sa	Datum för utvärdering	2022-06-30
Grundvattenyta	2.70 m	Utrustning	Geotech 504 DD		
Startdjup	1.50 m	Geometri	Normal		

Projekt	Spetsen 1
Projekt nr	0057838
Plats	Falkenberg
Borrhål	22AF06
Datum	2022-06-15

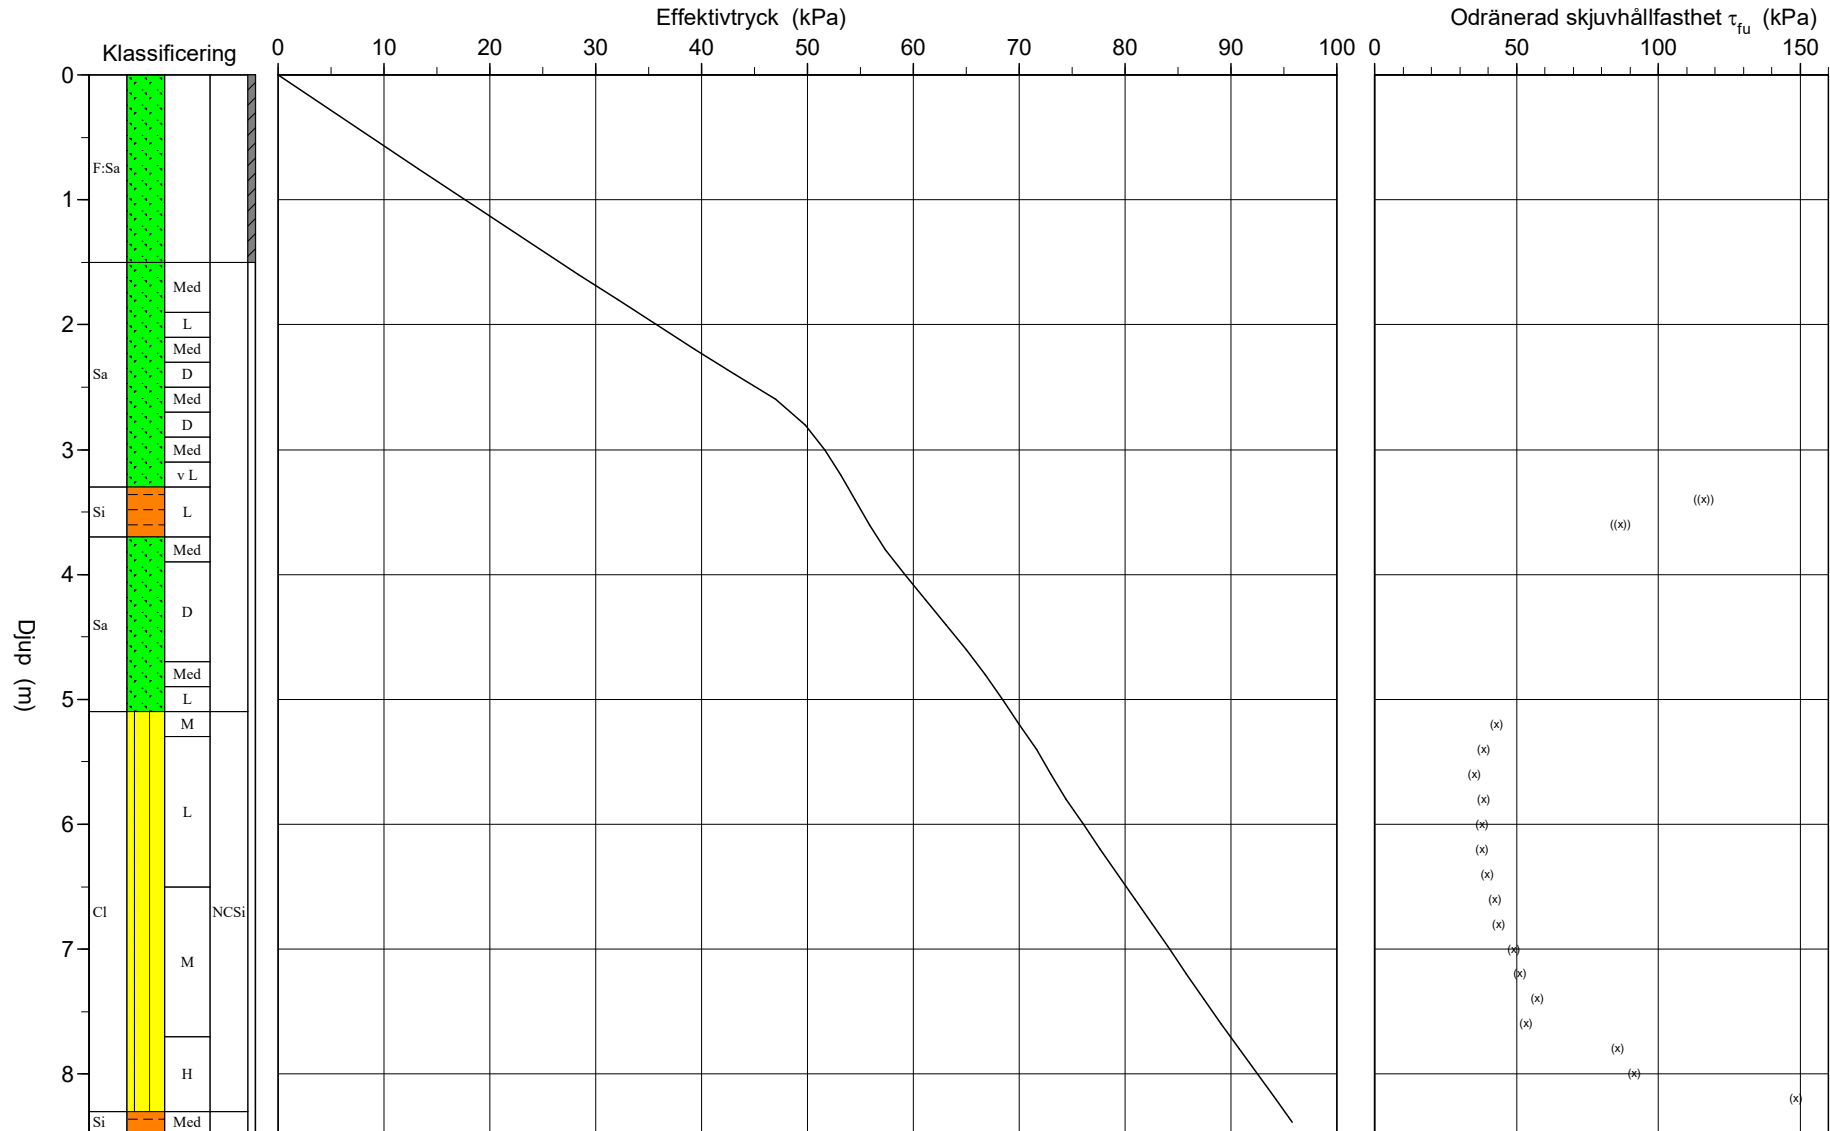




## C P T - sondering

Projekt				Plats										
Spetsen 1 0057838				Falkenberg										
				Borrhål 22AF06										
				Datum 2022-06-15										
Djup (m)		Klassificering	$\rho$ t/m <sup>3</sup>	$w_L$	$\tau_{fu}$ kPa	$\phi$ °	$\sigma_{vo}$ kPa	$\sigma'_{vo}$ kPa	$\sigma'_c$ kPa	OCR	$I_D$ %	E MPa	$M_{OC}$ MPa	$M_{NC}$ MPa
Från	Till													
0.00	1.50	F:Sa	1.80				13.2	13.2						
1.50	1.70	Sa Med	1.90			38.7	28.4	28.4			72.0	24.0	31.7	25.4
1.70	1.90	Sa Med	1.90			38.5	32.1	32.1			67.1	21.7	28.5	22.8
1.90	2.10	Sa L	1.80			37.6	35.7	35.7			56.5	16.1	20.7	16.6
2.10	2.30	Sa Med	1.90			38.0	39.3	39.3			62.3	20.4	26.6	21.3
2.30	2.50	Sa D	2.00			38.7	43.2	43.2			81.5	39.6	54.5	41.8
2.50	2.70	Sa Med	1.90			38.6	47.0	47.0			77.9	36.7	50.1	40.0
2.70	2.90	Sa D	2.00			38.7	50.8	49.8			80.7	41.3	56.9	42.8
2.90	3.10	Sa Med	1.90			37.7	54.6	51.6			63.5	24.0	31.8	25.4
3.10	3.30	Sa v L	1.70			34.0	58.2	53.2			34.2	9.4	11.6	9.3
3.30	3.50	Si L	1.70		((115.9))	(33.0)	61.5	54.5				7.2	8.7	7.0
3.50	3.70	Si L	1.70		((86.7))		64.8	55.8				5.6	6.6	5.3
3.70	3.90	Sa Med	1.90			37.4	68.4	57.4			61.5	23.6	31.2	25.0
3.90	4.10	Sa D	2.00			38.7	72.2	59.2			86.7	54.4	76.5	50.6
4.10	4.30	Sa D	2.00			38.7	76.1	61.1			85.8	53.6	75.3	50.1
4.30	4.50	Sa D	2.00			38.7	80.0	63.0			85.1	53.1	74.7	49.9
4.50	4.70	Sa D	2.00			38.7	84.0	65.0			83.8	51.7	72.5	49.0
4.70	4.90	Sa Med	1.90			37.4	87.8	66.8			63.4	27.0	36.0	28.8
4.90	5.10	Sa L	1.80			34.9	91.4	68.4			43.6	14.4	18.3	14.6
5.10	5.30	CI M	NCSi 1.85		(42.9)		95.0	70.0		1.00				
5.30	5.50	CI L	NCSi 1.85		(38.3)		98.6	71.6		1.00				
5.50	5.70	CI L	NCSi 1.60		(35.2)		102.0	73.0		1.00				
5.70	5.90	CI L	NCSi 1.85		(38.5)		105.4	74.4		1.00				
5.90	6.10	CI L	NCSi 1.85		(37.9)		109.0	76.0		1.00				
6.10	6.30	CI L	NCSi 1.85		(37.8)		112.7	77.7		1.00				
6.30	6.50	CI L	NCSi 1.85		(39.7)		116.3	79.3		1.00				
6.50	6.70	CI M	NCSi 1.85		(42.4)		119.9	80.9		1.00				
6.70	6.90	CI M	NCSi 1.85		(43.7)		123.6	82.6		1.00				
6.90	7.10	CI M	NCSi 1.85		(49.1)		127.2	84.2		1.00				
7.10	7.30	CI M	NCSi 1.85		(51.1)		130.8	85.8		1.00				
7.30	7.50	CI M	NCSi 1.85		(57.4)		134.4	87.4		1.00				
7.50	7.70	CI M	NCSi 1.85		(53.3)		138.1	89.1		1.00				
7.70	7.90	CI H	NCSi 1.90		(85.6)		141.8	90.8		1.00				
7.90	8.10	CI H	NCSi 1.90		(91.4)		145.5	92.5		1.00				
8.10	8.30	CI H	NCSi 1.90		(148.5)		149.2	94.2		1.00				
8.30	8.48	Si Med	1.80		((297.9))	(34.3)	152.6	95.7				17.3	22.4	17.9

# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

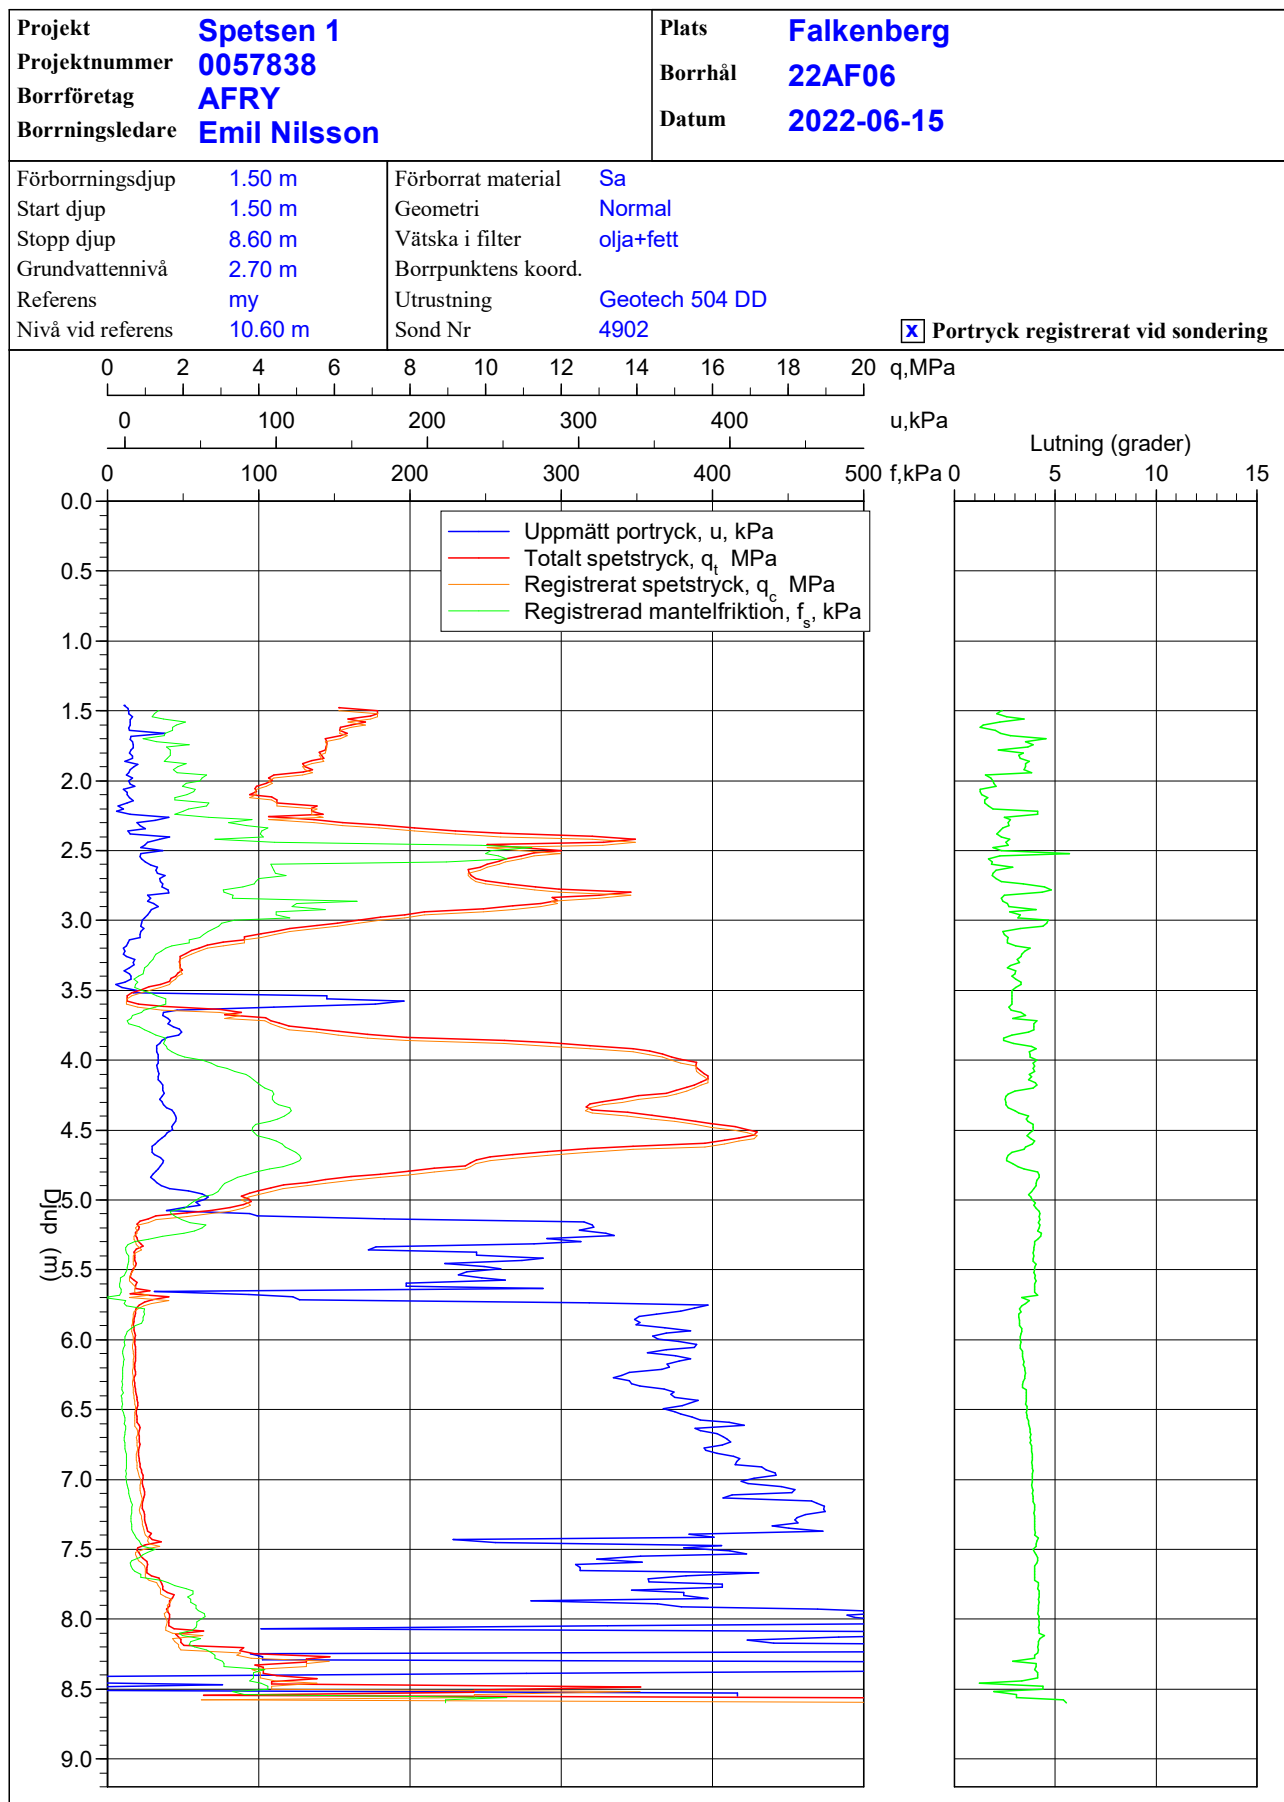


# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborrningsdjup 0.70 m  
 Start djup 0.70 m  
 Stopp djup 9.10 m  
 Grundvattennivå 3.20 m

Referens my  
 Nivå vid referens 10.60 m  
 Förborrat material Sa  
 Geometri Normal

Vätska i filter olja+fett  
 Borrpunktens koord. 6309118, 180557  
 Utrustning Geotech 504 DD  
 Sond nr 4902


Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF07  
 Datum 2022-06-14

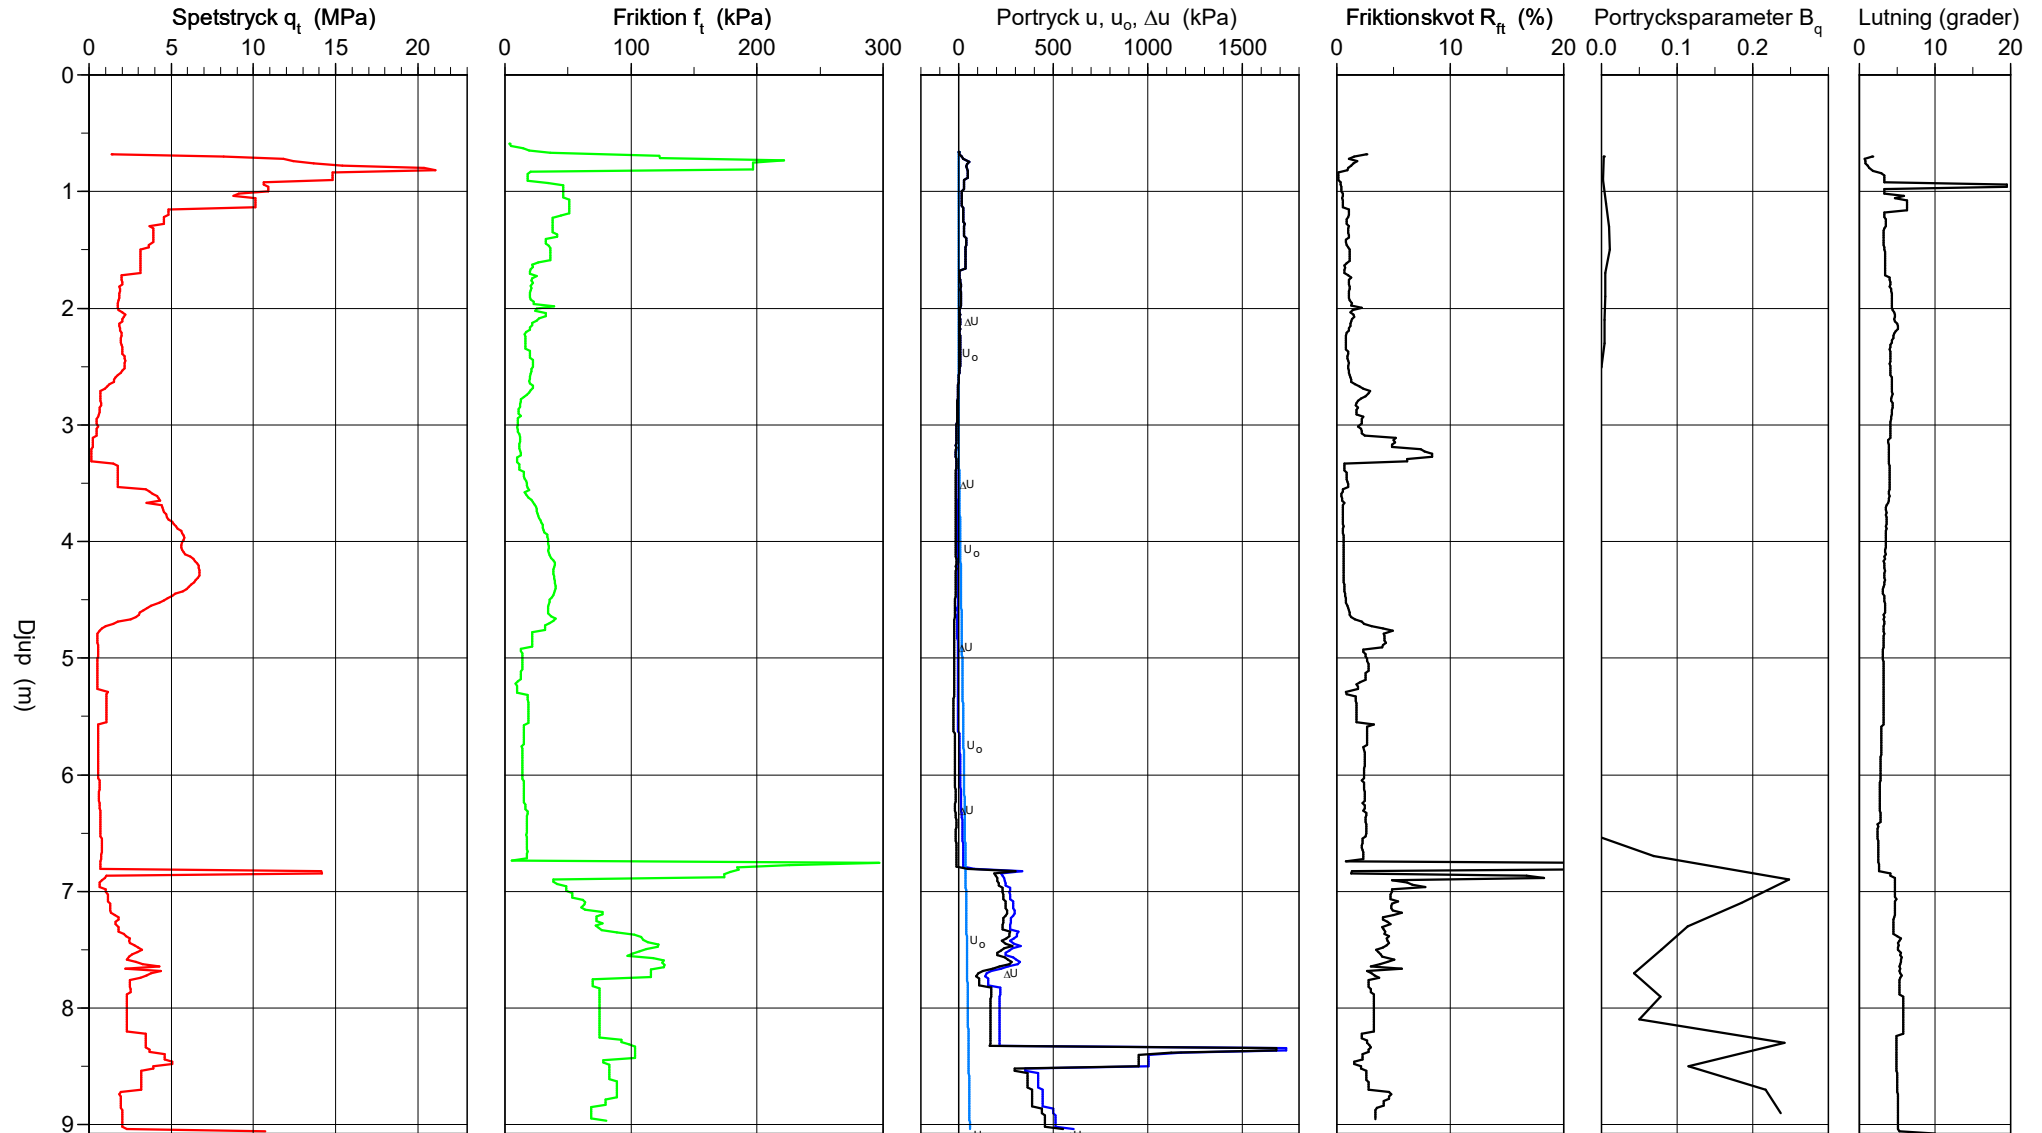

# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Förbörningsdjup 0.70 m Utvärderare Johannes Greiff  
 Nivå vid referens 10.60 m Förbörat material Sa Datum för utvärdering 2022-06-30  
 Grundvattenyta 3.20 m Utrustning Geotech 504 DD  
 Startdjup 0.70 m Geometri Normal


Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF07  
 Datum 2022-06-14

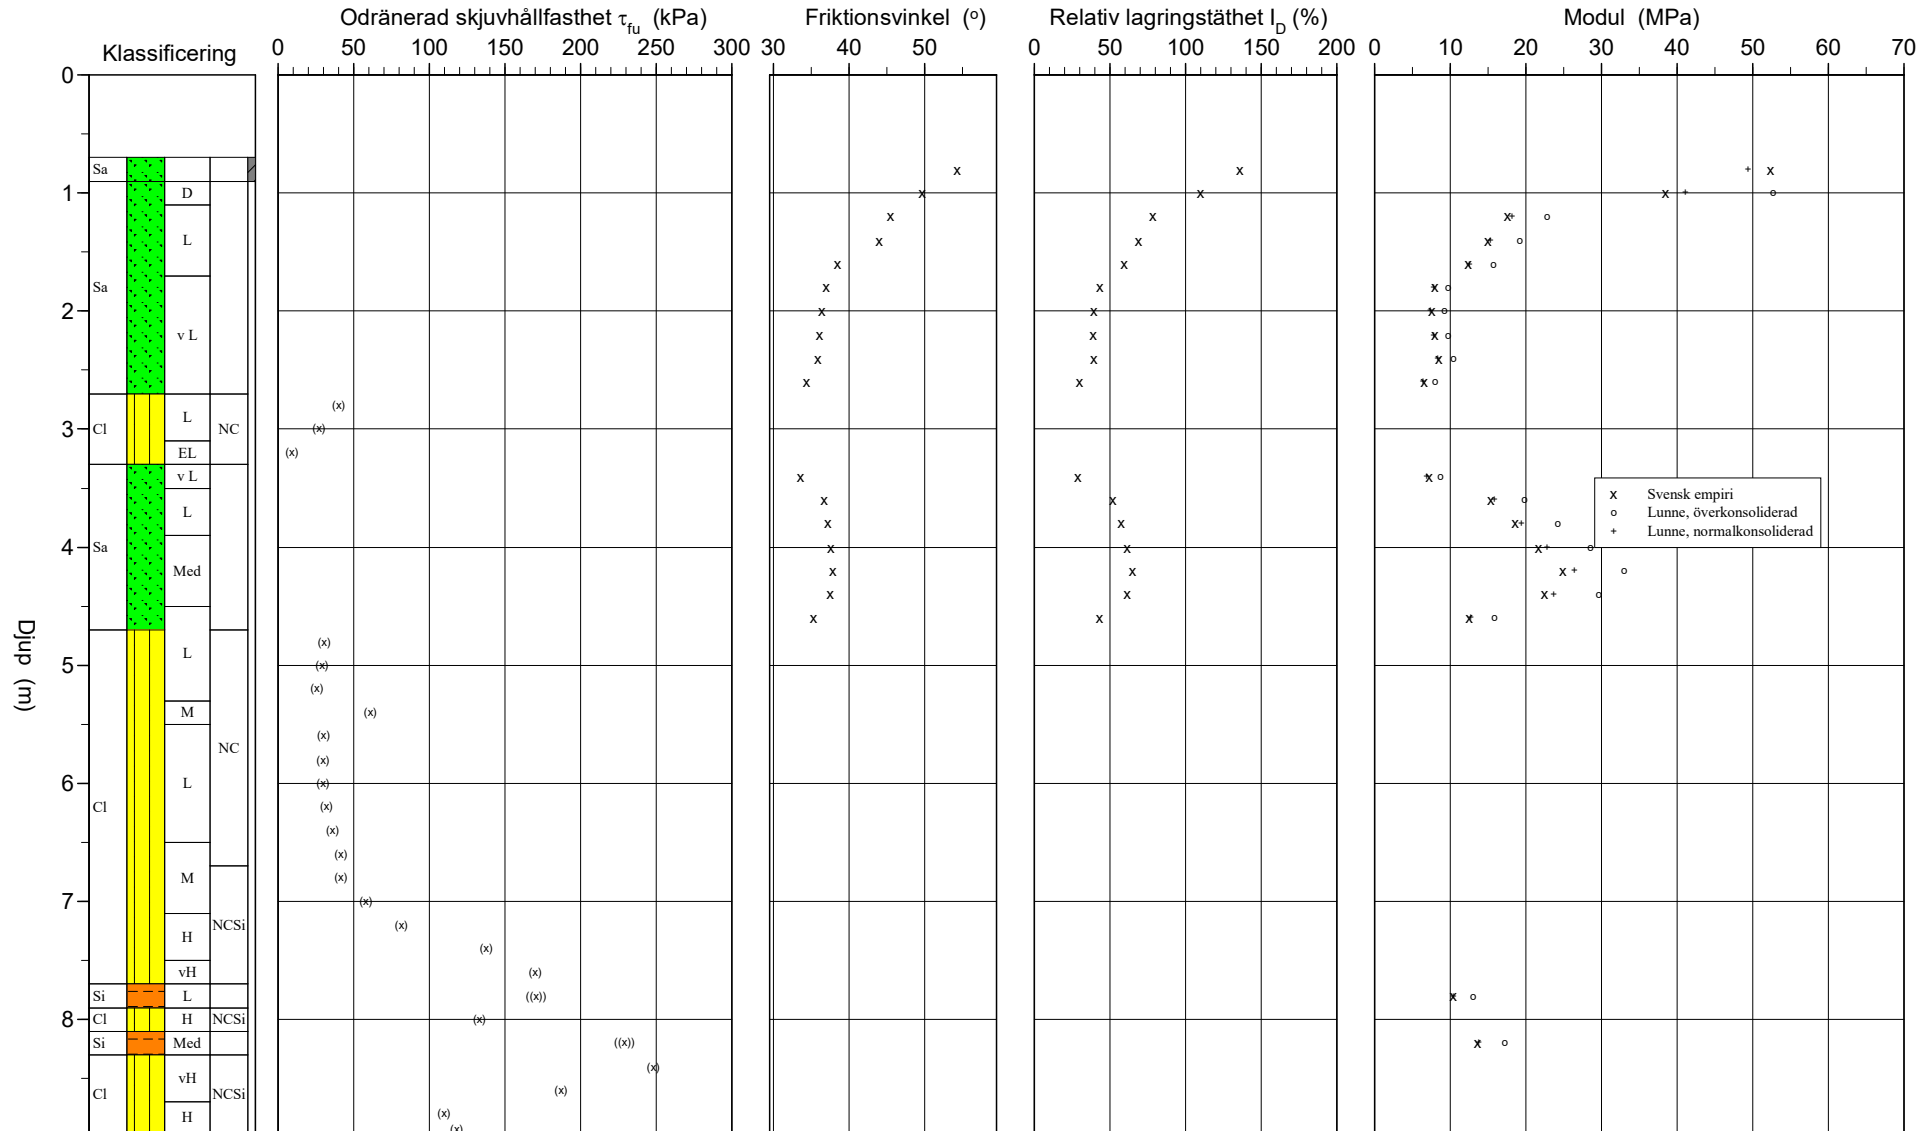

# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my                      Förbörningsdjup 0.70 m                      Utvärderare Johannes Greiff  
 Nivå vid referens 10.60 m                      Förbörat material Sa                      Datum för utvärdering 2022-06-30  
 Grundvattenyta 3.20 m                      Utrustning Geotech 504 DD  
 Startdjup 0.70 m                      Geometri Normal

Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF07  
 Datum 2022-06-14

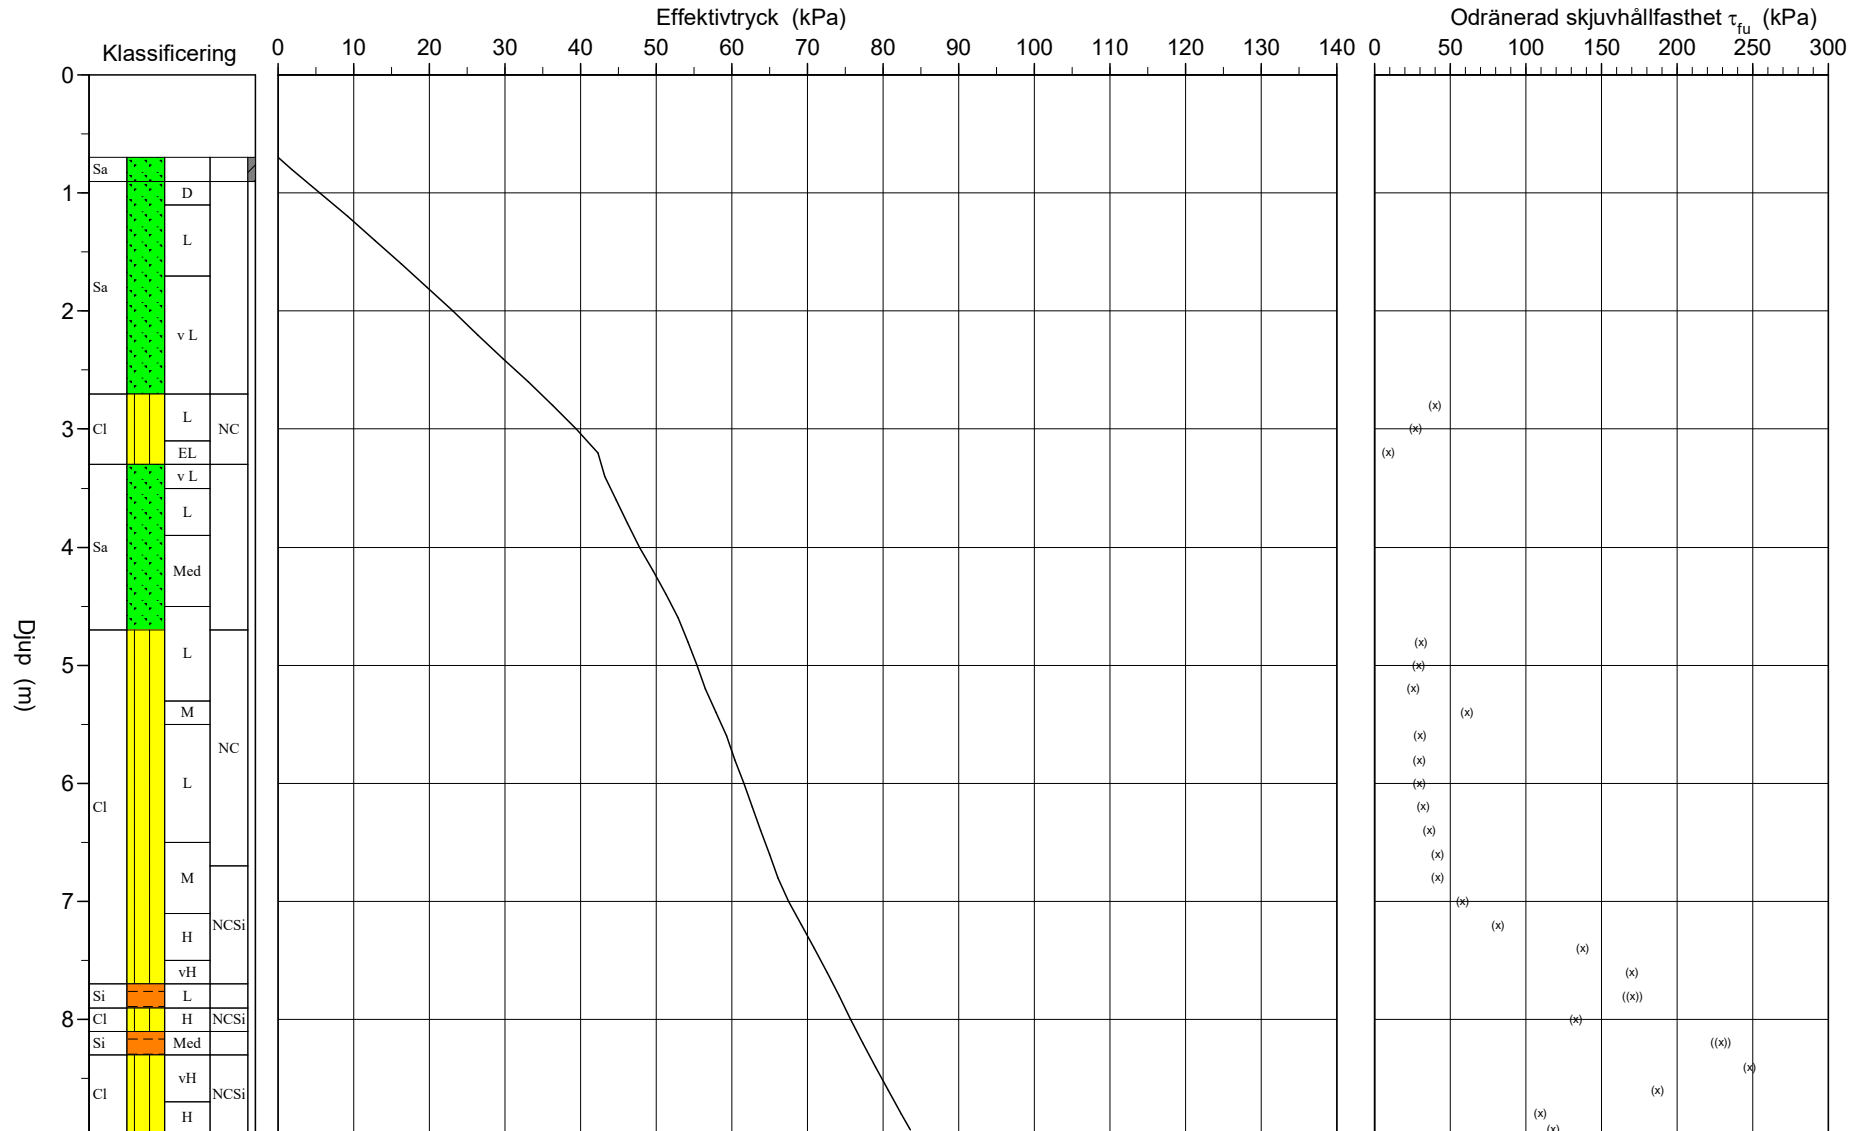


# CPT - sondering

<b>Projekt</b> <b>Spetsen 1</b> <b>0057838</b>		<b>Plats</b> <b>Falkenberg</b>																	
		<b>Borrhål</b> <b>22AF07</b>																	
		<b>Datum</b> <b>2022-06-14</b>																	
Förborrningsdjup	0.70 m	Förborrat material	Sa																
Startdjup	0.70 m	Geometri	Normal																
Stoppdjup	9.10 m	Vätska i filter	olja+fett																
Grundvattenyta	3.20 m	Operatör	Emil Nilsson																
Referens	my	Utrustning	Geotech 504 DD																
Nivå vid referens	10.60 m	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Portryck registrerat vid sondering</b>																	
<b>Kalibreringsdata</b>		<b>Nollvärden, kPa</b>																	
Spets	4902	Inre friktion $O_c$	0.0 kPa																
Datum		Inre friktion $O_f$	0.0 kPa																
Areafaktor a	0.850	Cross talk $c_1$	0.000																
Areafaktor b	0.000	Cross talk $c_2$	0.000																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Före</td> <td>233.80</td> <td>130.10</td> <td>5.97</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>250.50</td> <td>131.90</td> <td>5.91</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>16.70</td> <td>1.80</td> <td>-0.06</td> </tr> </tbody> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	233.80	130.10	5.97	Efter	250.50	131.90	5.91	Diff	16.70	1.80	-0.06
	Portryck	Friktion	Spetstryck																
Före	233.80	130.10	5.97																
Efter	250.50	131.90	5.91																
Diff	16.70	1.80	-0.06																
<b>Skalfaktorer</b>		<b>Korrigerig</b>																	
Portryck		Portryck	(ingen)																
Område Faktor		Friktion	(ingen)																
		Spetstryck	(ingen)																
		Bedömd sonderingsklass																	
<input type="checkbox"/> <b>Använd skalfaktorer vid beräkning</b>																			
<b>Portrycksobservationer</b>		<b>Skiktgränser</b>	<b>Klassificering</b>																
Djup (m)	Portryck (kPa)	Djup (m)	Djup (m)																
3.20	0.00		Från Till Densitet (ton/m <sup>3</sup> ) Flytgräns Jordart																
			0.70 0.80 1.80 Sa																
<b>Anmärkning</b>																			

## C P T - sondering

Projekt				Plats <b>Falkenberg</b>										
Spetsen 1 0057838				Borrhål <b>22AF07</b>										
				Datum <b>2022-06-14</b>										
Djup (m)		Klassificering	$\rho$ t/m <sup>3</sup>	$w_L$	$\tau_{fu}$ kPa	$\phi$ °	$\sigma_{vo}$ kPa	$\sigma'_{vo}$ kPa	$\sigma'_c$ kPa	OCR	$I_D$ %	E MPa	$M_{OC}$ MPa	$M_{NC}$ MPa
Från	Till													
0.70	0.70	Sa	1.80				0.0	0.0						
0.70	0.90	Sa	1.80			54.3	1.8	1.8			135.9	52.4	73.6	49.4
0.90	1.10	Sa D	2.00			49.8	5.5	5.5			110.1	38.5	52.7	41.1
1.10	1.30	Sa L	1.80			45.6	9.2	9.2			78.6	17.6	22.8	18.2
1.30	1.50	Sa L	1.80			44.0	12.8	12.8			69.0	15.0	19.2	15.3
1.50	1.70	Sa L	1.80			38.6	16.3	16.3			59.7	12.4	15.7	12.5
1.70	1.90	Sa v L	1.70			37.1	19.7	19.7			43.3	8.0	9.7	7.8
1.90	2.10	Sa v L	1.70			36.4	23.1	23.1			39.6	7.6	9.2	7.4
2.10	2.30	Sa v L	1.70			36.1	26.4	26.4			39.1	8.0	9.7	7.8
2.30	2.50	Sa v L	1.70			35.9	29.7	29.7			39.2	8.5	10.3	8.3
2.50	2.70	Sa v L	1.70			34.5	33.1	33.1			30.2	6.6	7.9	6.4
2.70	2.90	CI L	NC 1.60		(39.8)		36.3	36.3		1.00				
2.90	3.10	CI L	NC 1.60		(27.0)		39.4	39.4		1.00				
3.10	3.30	CI EL	NC 1.30		(8.9)		42.3	42.3		1.00				
3.30	3.50	Sa v L	1.70			33.7	45.2	43.2			28.8	7.2	8.7	6.9
3.50	3.70	Sa L	1.80			36.7	48.7	44.7			51.9	15.4	19.7	15.8
3.70	3.90	Sa L	1.80			37.3	52.2	46.2			57.3	18.6	24.2	19.4
3.90	4.10	Sa Med	1.90			37.6	55.8	47.8			61.5	21.7	28.5	22.8
4.10	4.30	Sa Med	1.90			37.9	59.5	49.5			65.1	24.9	33.0	26.4
4.30	4.50	Sa Med	1.90			37.6	63.3	51.3			61.6	22.5	29.6	23.7
4.50	4.70	Sa L	1.80			35.3	66.9	52.9			43.1	12.5	15.8	12.6
4.70	4.90	CI L	NC 1.60		(30.5)		70.2	54.2		1.00				
4.90	5.10	CI L	NC 1.60		(28.8)		73.4	55.4		1.00				
5.10	5.30	CI L	NC 1.60		(25.4)		76.5	56.5		1.00				
5.30	5.50	CI M	NC 1.85		(60.8)		79.9	57.9		1.00				
5.50	5.70	CI L	NC 1.60		(29.9)		83.3	59.3		1.00				
5.70	5.90	CI L	NC 1.60		(29.6)		86.4	60.4		1.00				
5.90	6.10	CI L	NC 1.60		(29.6)		89.6	61.6		1.00				
6.10	6.30	CI L	NC 1.60		(31.8)		92.7	62.7		1.00				
6.30	6.50	CI L	NC 1.60		(35.8)		95.8	63.8		1.00				
6.50	6.70	CI M	NC 1.60		(41.3)		99.0	65.0		1.00				
6.70	6.90	CI M	NCSi 1.60		(41.4)		102.1	66.1		1.00				
6.90	7.10	CI M	NCSi 1.85		(57.9)		105.5	67.5		1.00				
7.10	7.30	CI H	NCSi 1.90		(81.3)		109.2	69.2		1.00				
7.30	7.50	CI H	NCSi 1.90		(137.4)		112.9	70.9		1.00				
7.50	7.70	CI vH	NCSi 1.90		(169.7)		116.6	72.6		1.00				
7.70	7.90	Si L	1.70		((170.7))		120.2	74.2			10.4	13.0	10.4	
7.90	8.10	CI H	NCSi 1.90		(133.0)		123.7	75.7		1.00				
8.10	8.30	Si Med	1.80		((229.0))		127.3	77.3			13.6	17.2	13.8	
8.30	8.50	CI vH	NCSi 1.90		(248.2)		131.0	79.0		1.00				
8.50	8.70	CI vH	NCSi 1.90		(186.9)		134.7	80.7		1.00				
8.70	8.90	CI H	NCSi 1.90		(109.2)		138.4	82.4		1.00				
8.90	8.97	CI H	NCSi 1.90		(117.9)		140.9	83.6		1.00				

# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

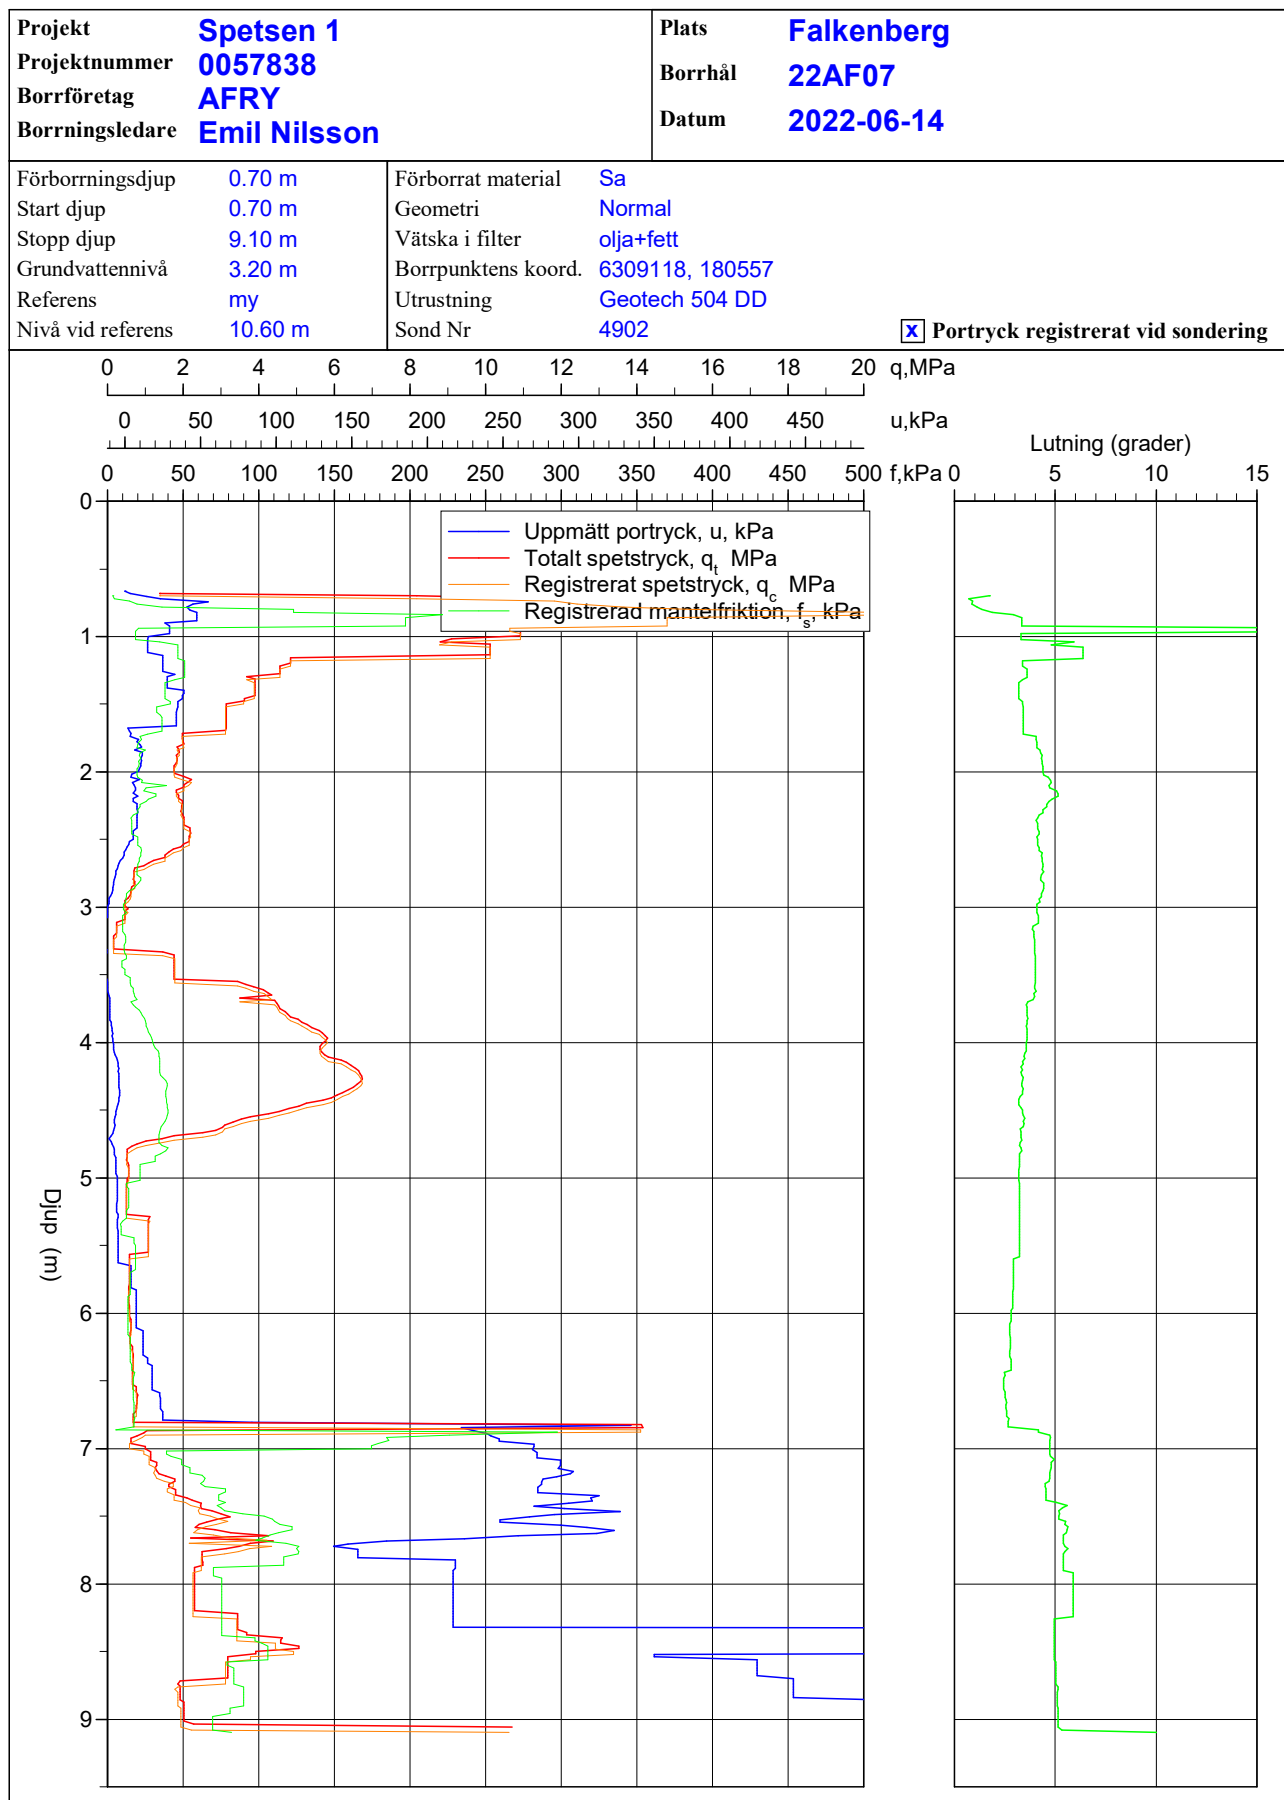


# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborrningsdjup 1,55 m  
 Start djup 1,55 m  
 Stopp djup 8,07 m  
 Grundvattennivå 3,20 m

Referens my  
 Nivå vid referens 10,30 m  
 Förborrat material Sa  
 Geometri Normal

Vätska i filter olja+fett  
 Borrpunktens koord.  
 Utrustning Geotech 504 DD  
 Sond nr 4902


Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF09  
 Datum 2022-06-15

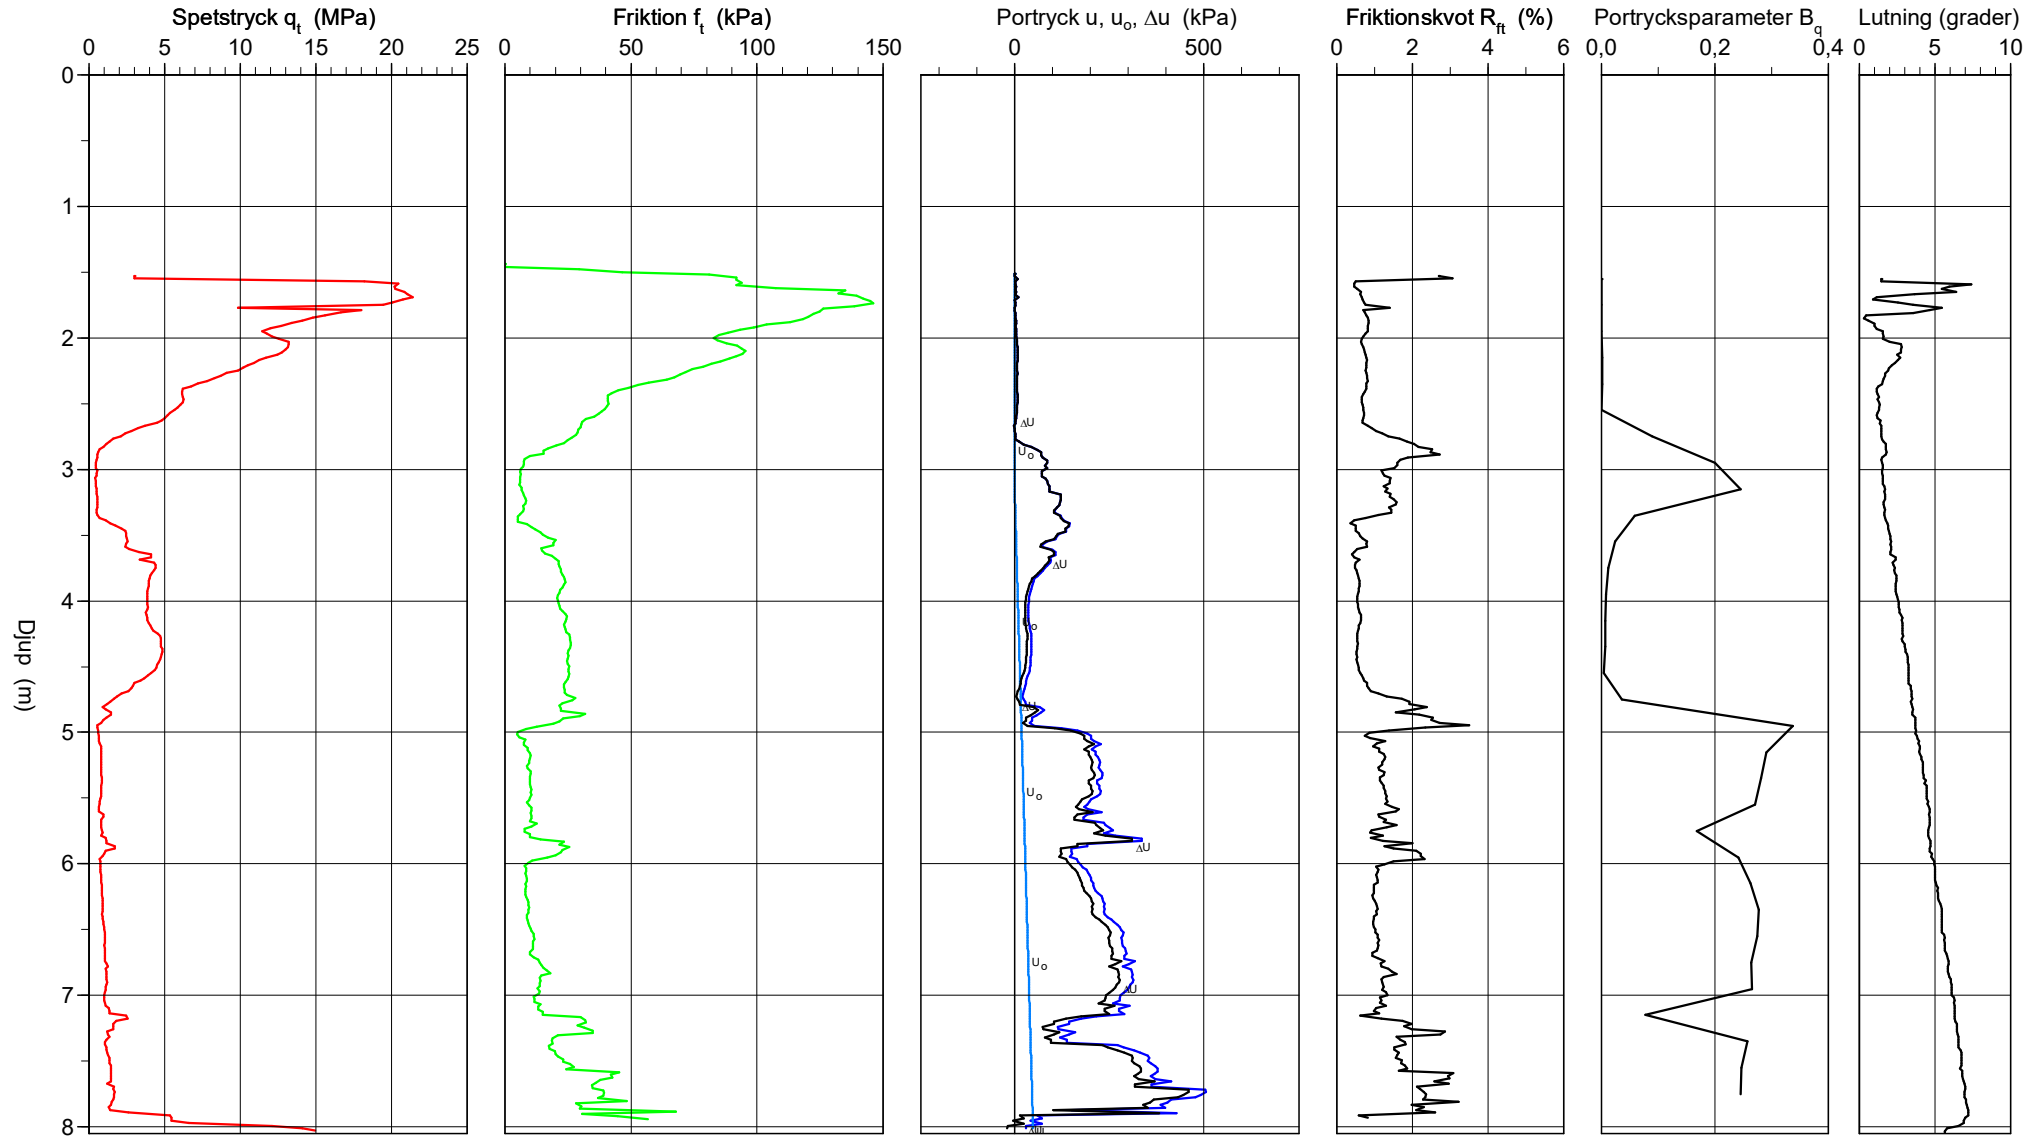

# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my                      Förbörningsdjup 1,55 m                      Utvärderare Johannes Greiff  
 Nivå vid referens 10,30 m                      Förbörat material Sa                      Datum för utvärdering 2022-06-30  
 Grundvattenyta 3,20 m                      Utrustning Geotech 504 DD  
 Startdjup 1,55 m                      Geometri Normal


Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF09  
 Datum 2022-06-15

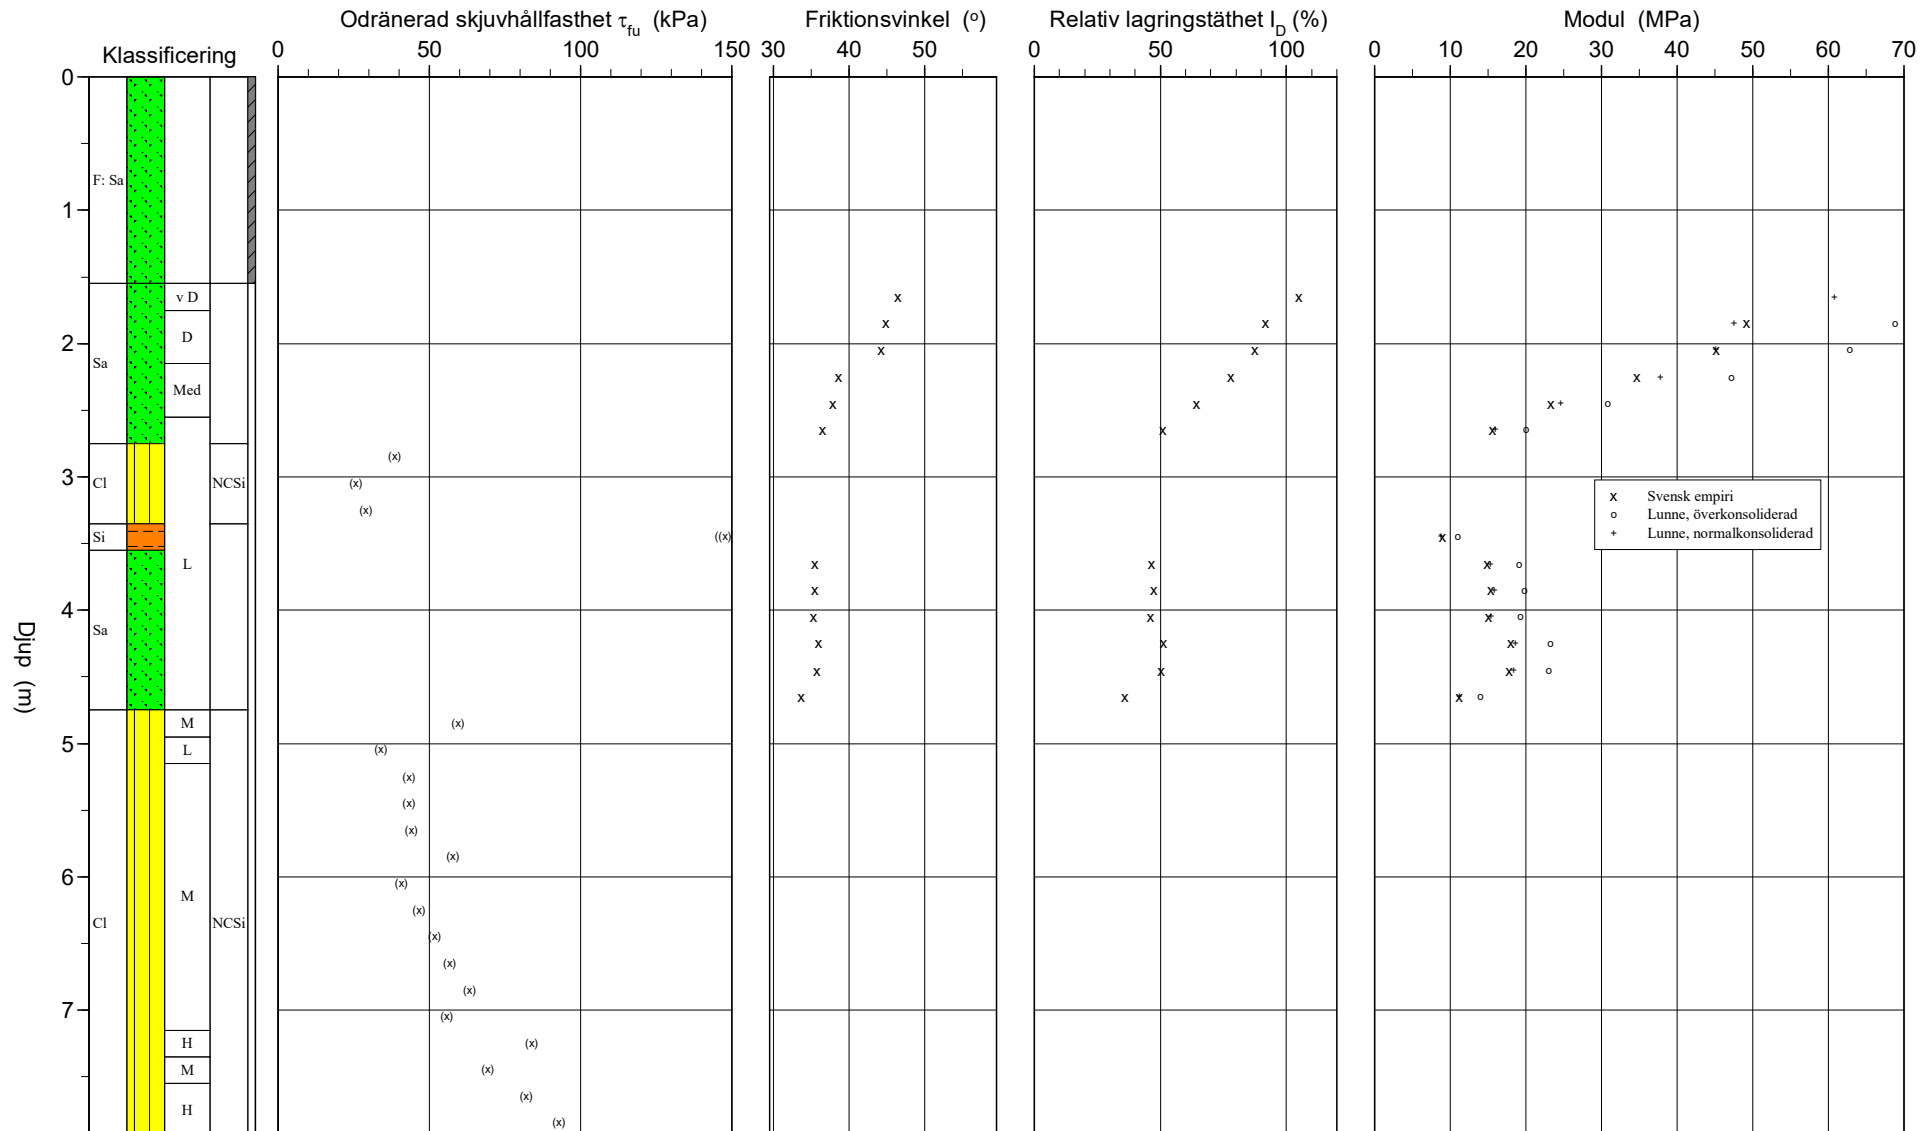

# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my                      Förborrningsdjup 1,55 m                      Utvärderare Johannes Greiff  
 Nivå vid referens 10,30 m                      Förborrat material Sa                      Datum för utvärdering 2022-06-30  
 Grundvattenyta 3,20 m                      Utrustning Geotech 504 DD  
 Startdjup 1,55 m                      Geometri Normal

Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF09  
 Datum 2022-06-15

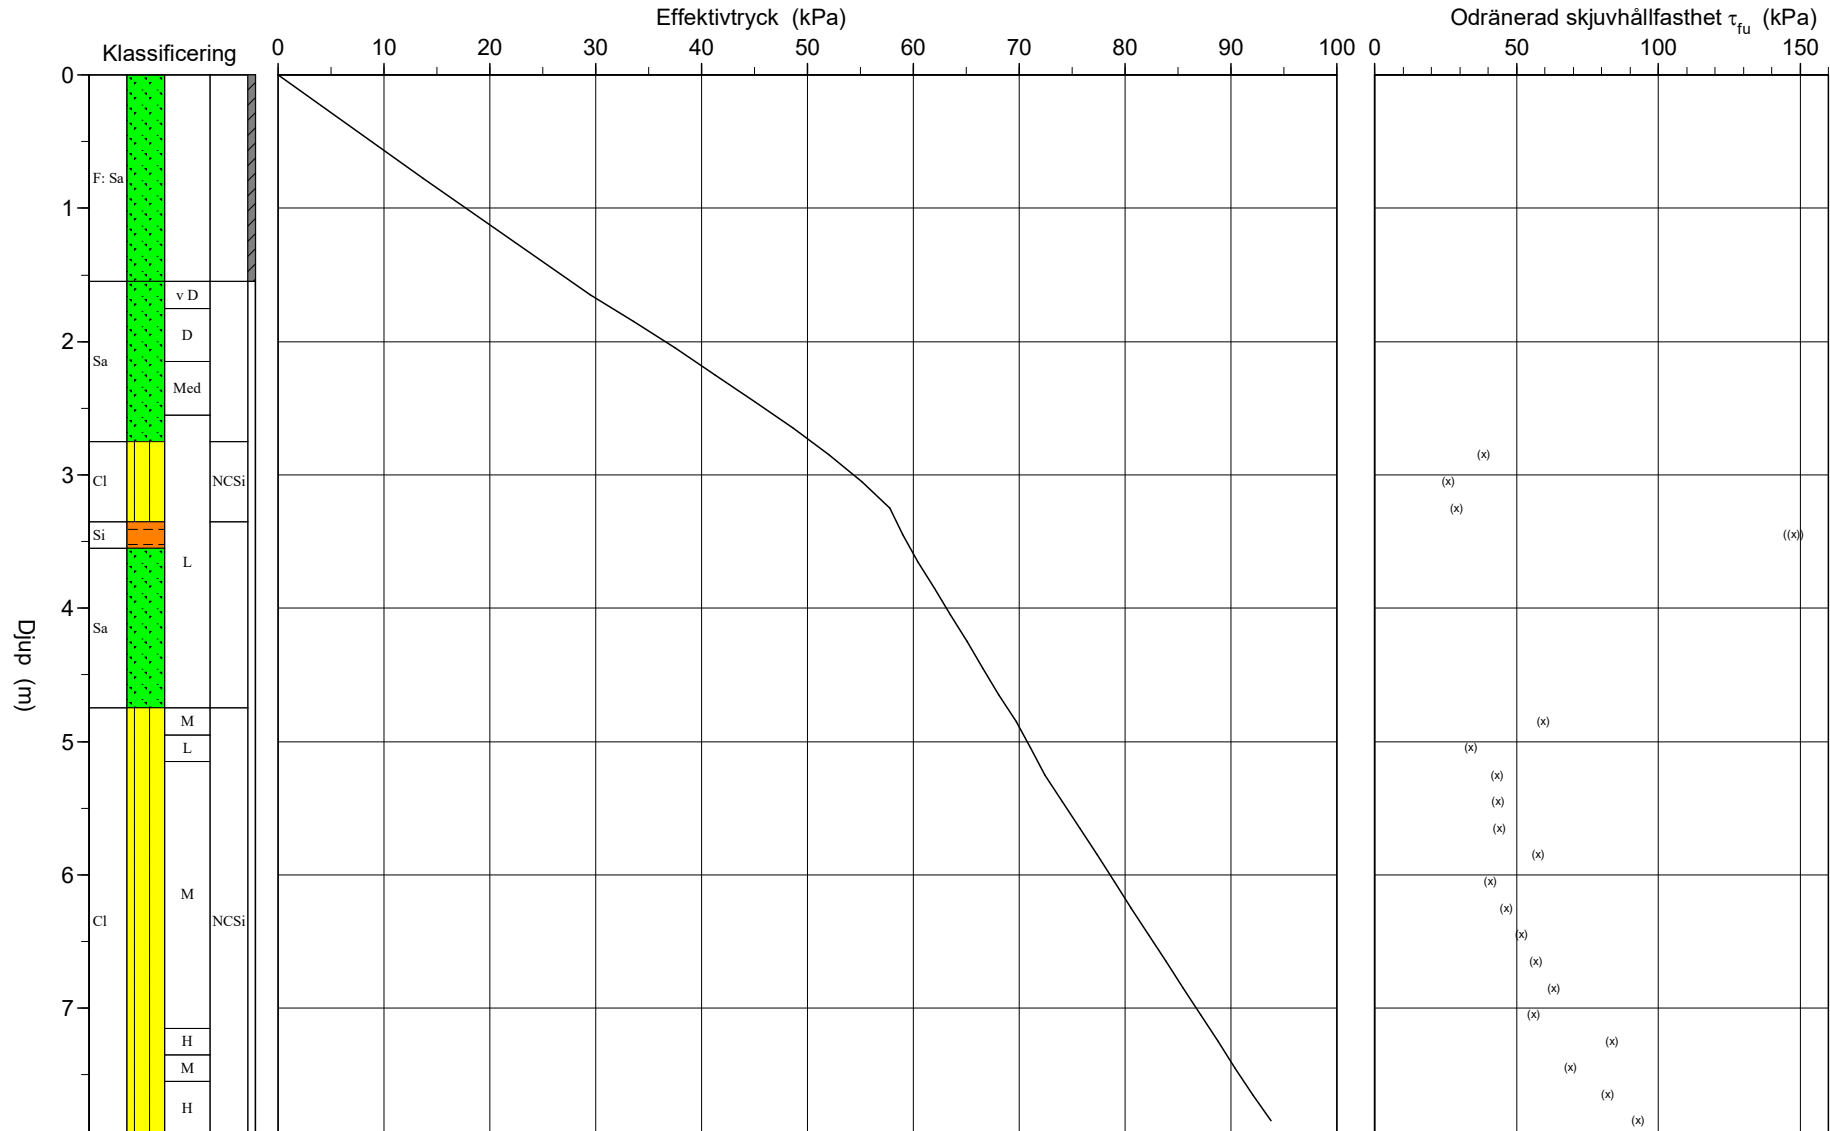


# C P T - sondering

<b>Projekt</b> <b>Spetsen 1</b> <b>0057838</b>		<b>Plats</b> <b>Falkenberg</b> <b>Borrhål</b> <b>22AF09</b> <b>Datum</b> <b>2022-06-15</b>																				
Förborrningsdjup <b>1,55 m</b> Startdjup <b>1,55 m</b> Stoppdjup <b>8,07 m</b> Grundvattenyta <b>3,20 m</b> Referens <b>my</b> Nivå vid referens <b>10,30 m</b>	Förborrat material <b>Sa</b> Geometri <b>Normal</b> Vätska i filter <b>olja+fett</b> Operatör <b>Emil Nilsson</b> Utrustning <b>Geotech 504 DD</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Portryck registrerat vid sondering</b>																					
<b>Kalibreringsdata</b> Spets <b>4902</b> Inre friktion $O_c$ <b>0,0 kPa</b> Datum                                   Inre friktion $O_f$ <b>0,0 kPa</b> Areafaktor a <b>0,000</b> Cross talk $c_1$ <b>0,000</b> Areafaktor b <b>0,000</b> Cross talk $c_2$ <b>0,000</b>		<b>Nollvärden, kPa</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Före</td> <td><b>234,10</b></td> <td><b>131,90</b></td> <td><b>5,93</b></td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td><b>271,50</b></td> <td><b>129,40</b></td> <td><b>5,90</b></td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td><b>37,40</b></td> <td><b>-2,50</b></td> <td><b>-0,03</b></td> </tr> </tbody> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	<b>234,10</b>	<b>131,90</b>	<b>5,93</b>	Efter	<b>271,50</b>	<b>129,40</b>	<b>5,90</b>	Diff	<b>37,40</b>	<b>-2,50</b>	<b>-0,03</b>			
	Portryck	Friktion	Spetstryck																			
Före	<b>234,10</b>	<b>131,90</b>	<b>5,93</b>																			
Efter	<b>271,50</b>	<b>129,40</b>	<b>5,90</b>																			
Diff	<b>37,40</b>	<b>-2,50</b>	<b>-0,03</b>																			
<b>Skalfaktorer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Portryck	Friktion	Spetstryck	Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor				<b>Korrigerig</b> Portryck <b>(ingen)</b> Friktion <b>(ingen)</b> Spetstryck <b>(ingen)</b>  Bedömd sonderingsklass											
Portryck	Friktion	Spetstryck																				
Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor																				
<input type="checkbox"/> <b>Använd skalfaktorer vid beräkning</b>																						
<b>Portrycksobservationer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Portryck (kPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>3,20</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Djup (m)	Portryck (kPa)	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	<b>Skiktgränser</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)		<b>Klassificering</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Djup (m)</th> <th>Densitet</th> <th rowspan="2">Flytgräns</th> <th rowspan="2">Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <th>(ton/m<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>0,00</b></td> <td><b>1,55</b></td> <td><b>1,80</b></td> <td> </td> <td><b>F: Sa</b></td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart	Från	Till	(ton/m <sup>3</sup> )	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>1,80</b>		<b>F: Sa</b>
Djup (m)	Portryck (kPa)																					
<b>3,20</b>	<b>0,00</b>																					
Djup (m)																						
Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart																		
Från	Till	(ton/m <sup>3</sup> )																				
<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>1,80</b>		<b>F: Sa</b>																		
<b>Anmärkning</b>  																						

## C P T - sondering

Projekt				Plats										
Spetsen 1 0057838				Falkenberg										
				Borrhål										
				22AF09										
				Datum										
				2022-06-15										
Djup (m)		Klassificering	$\rho$ t/m <sup>3</sup>	$w_L$	$\tau_{fu}$ kPa	$\phi$ °	$\sigma_{vo}$ kPa	$\sigma'_{vo}$ kPa	$\sigma'_c$ kPa	OCR	$I_D$ %	E MPa	$M_{OC}$ MPa	$M_{NC}$ MPa
Från	Till													
0,00	1,55	F: Sa	1,80				13,7	13,7						
1,55	1,75	Sa v D	2,15			46,6	29,5	29,5			104,9	71,0	101,9	60,8
1,75	1,95	Sa D	2,00			45,0	33,6	33,6			91,8	49,2	68,8	47,5
1,95	2,15	Sa D	2,00			44,3	37,5	37,5			87,6	45,2	62,8	45,1
2,15	2,35	Sa Med	1,90			38,7	41,3	41,3			78,0	34,7	47,2	37,8
2,35	2,55	Sa Med	1,90			38,0	45,0	45,0			64,6	23,3	30,8	24,6
2,55	2,75	Sa L	1,80			36,5	48,7	48,7			51,1	15,6	20,0	16,0
2,75	2,95	CI L	NCSi 1,60		(38,4)		52,0	52,0		1,00				
2,95	3,15	CI L	NCSi 1,60		(25,7)		55,1	55,1		1,00				
3,15	3,35	CI L	NCSi 1,60		(28,9)		58,3	57,8		1,00				
3,35	3,55	Si L			((147,7))		61,5	59,0				9,0	11,0	8,8
3,55	3,75	Sa L	1,80			35,5	64,9	60,4			46,6	14,9	19,1	15,3
3,75	3,95	Sa L	1,80			35,6	68,5	62,0			47,2	15,4	19,8	15,8
3,95	4,15	Sa L	1,80			35,4	72,0	63,5			46,2	15,1	19,3	15,4
4,15	4,35	Sa L	1,80			36,0	75,5	65,0			51,2	17,9	23,2	18,6
4,35	4,55	Sa L	1,80			35,9	79,1	66,6			50,5	17,7	23,0	18,4
4,55	4,75	Sa L	1,80			33,8	82,6	68,1			36,0	11,2	14,0	11,2
4,75	4,95	CI M	NCSi 1,85		(59,5)		86,2	69,7		1,00				
4,95	5,15	CI L	NCSi 1,60		(33,9)		89,6	71,1		1,00				
5,15	5,35	CI M	NCSi 1,85		(43,2)		92,9	72,4		1,00				
5,35	5,55	CI M	NCSi 1,85		(43,3)		96,6	74,1		1,00				
5,55	5,75	CI M	NCSi 1,85		(43,9)		100,2	75,7		1,00				
5,75	5,95	CI M	NCSi 1,85		(57,6)		103,8	77,3		1,00				
5,95	6,15	CI M	NCSi 1,85		(40,7)		107,5	79,0		1,00				
6,15	6,35	CI M	NCSi 1,85		(46,5)		111,1	80,6		1,00				
6,35	6,55	CI M	NCSi 1,85		(51,7)		114,7	82,2		1,00				
6,55	6,75	CI M	NCSi 1,85		(56,8)		118,4	83,9		1,00				
6,75	6,95	CI M	NCSi 1,85		(63,3)		122,0	85,5		1,00				
6,95	7,15	CI M	NCSi 1,85		(55,9)		125,6	87,1		1,00				
7,15	7,35	CI H	NCSi 1,85		(83,7)		129,2	88,7		1,00				
7,35	7,55	CI M	NCSi 1,85		(69,1)		132,9	90,4		1,00				
7,55	7,75	CI H	NCSi 1,90		(82,0)		136,6	92,1		1,00				
7,75	7,94	CI H	NCSi 1,90		(92,7)		140,2	93,7		1,00				

# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

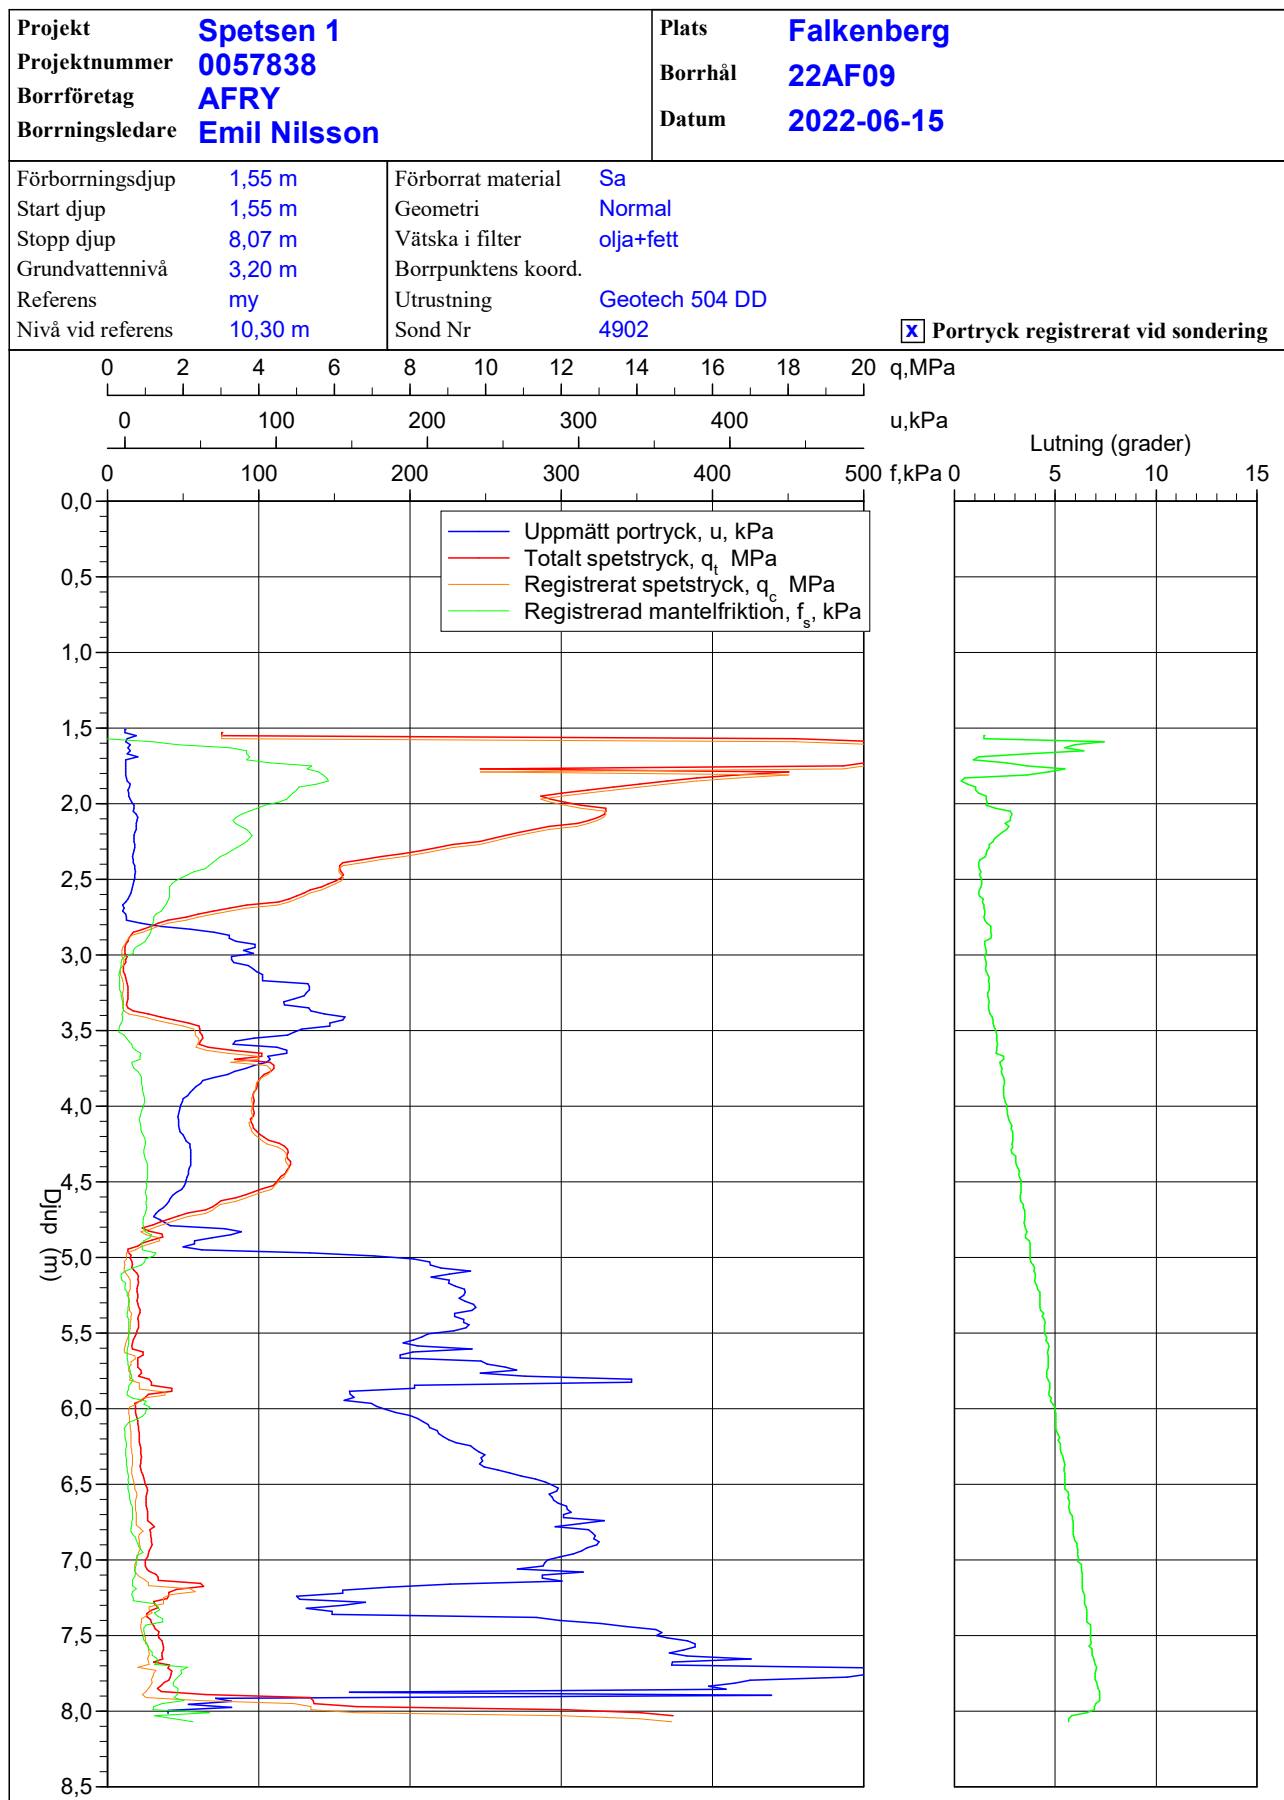


# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborrningsdjup 0.70 m  
 Start djup 0.70 m  
 Stopp djup 8.12 m  
 Grundvattennivå 0.00 m

Referens my  
 Nivå vid referens 10.50 m  
 Förborrat material Sa  
 Geometri Normal

Vätska i filter olja+fett  
 Borrpunktens koord.  
 Utrustning Geotech 504 DD  
 Sond nr 4902

Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF10  
 Datum 2022-06-15

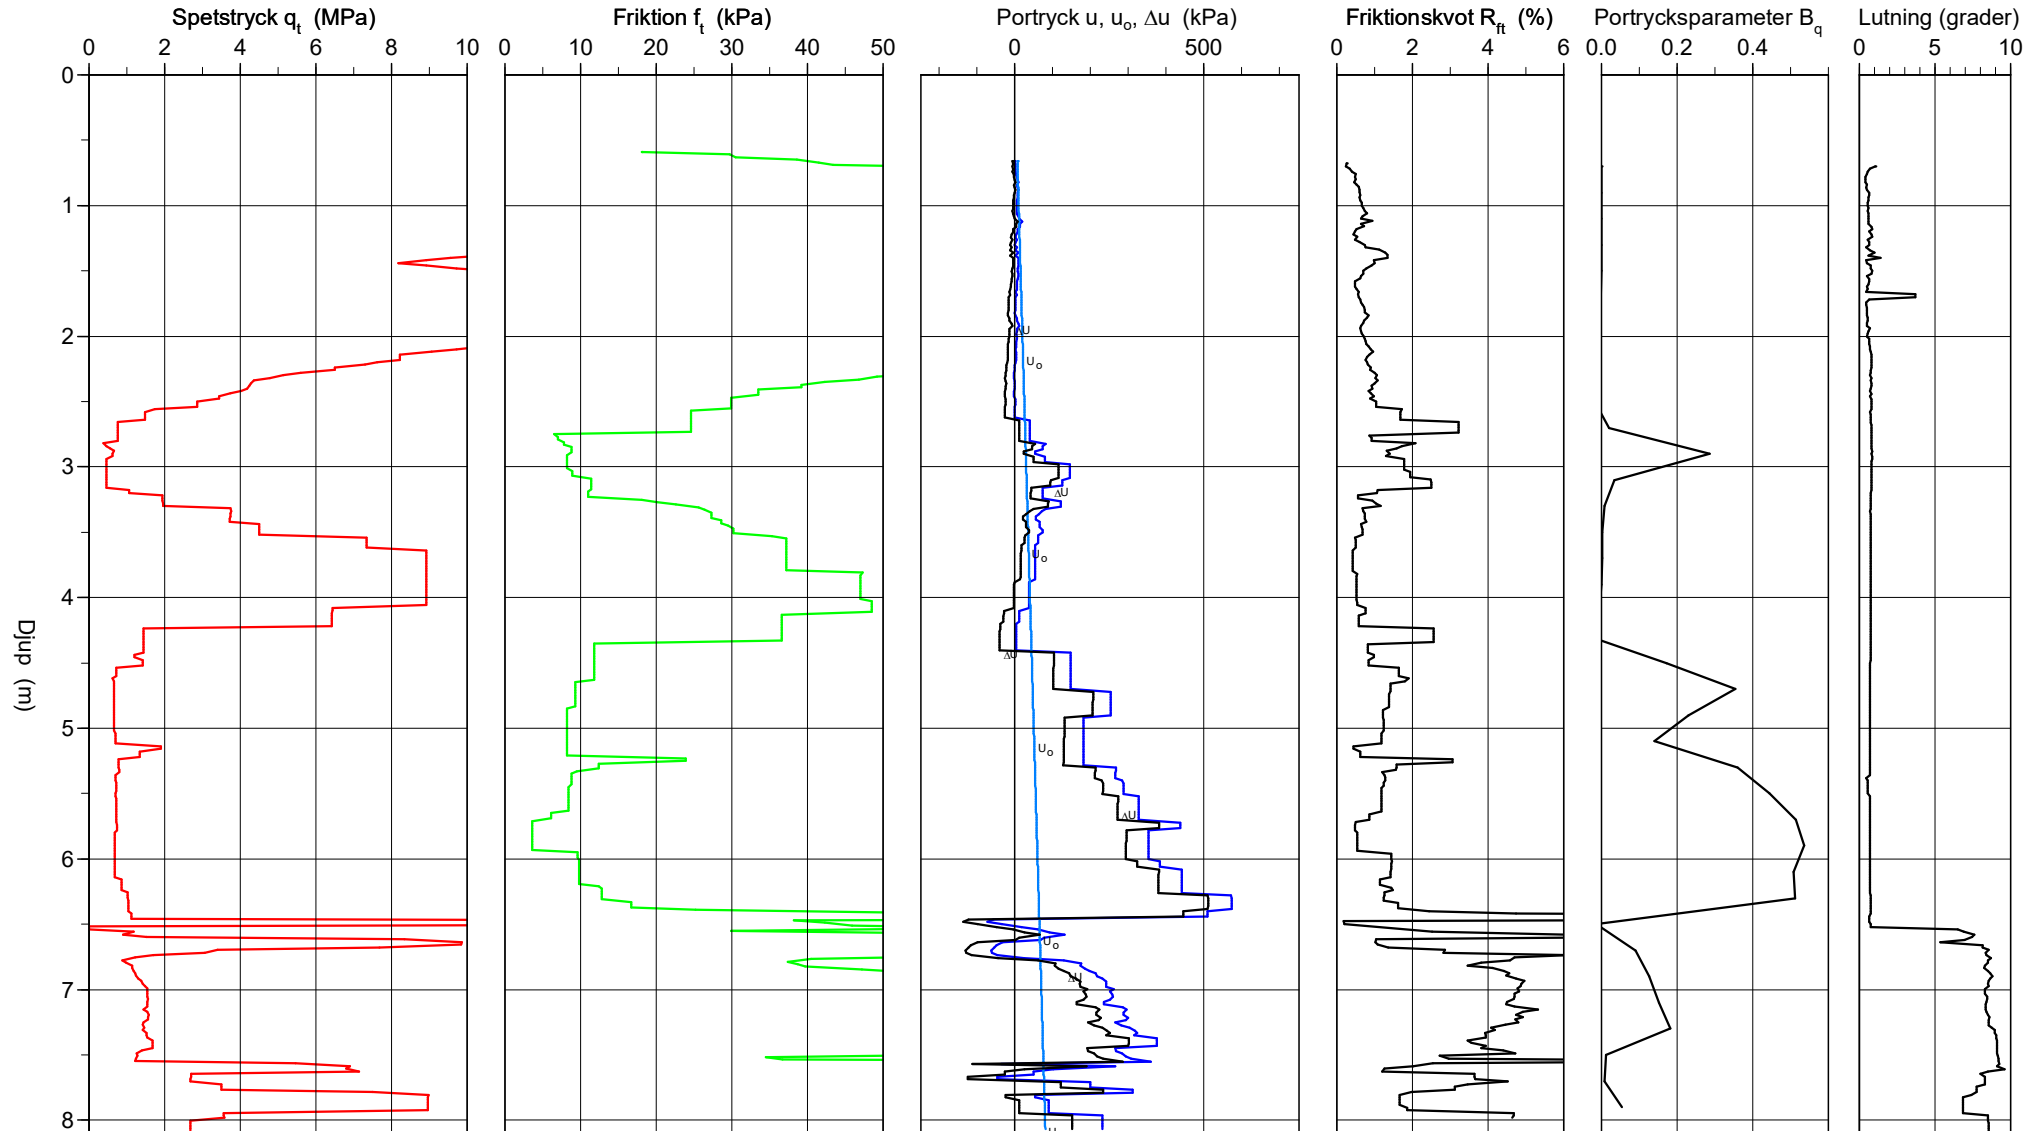


# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my  
 Nivå vid referens 10.50 m  
 Grundvattenyta 0.00 m  
 Startdjup 0.70 m

Förborrningsdjup 0.70 m  
 Förborrat material Sa  
 Utrustning Geotech 504 DD  
 Geometri Normal

Utvärderare Johannes Greiff  
 Datum för utvärdering 2022-06-30


Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF10  
 Datum 2022-06-15

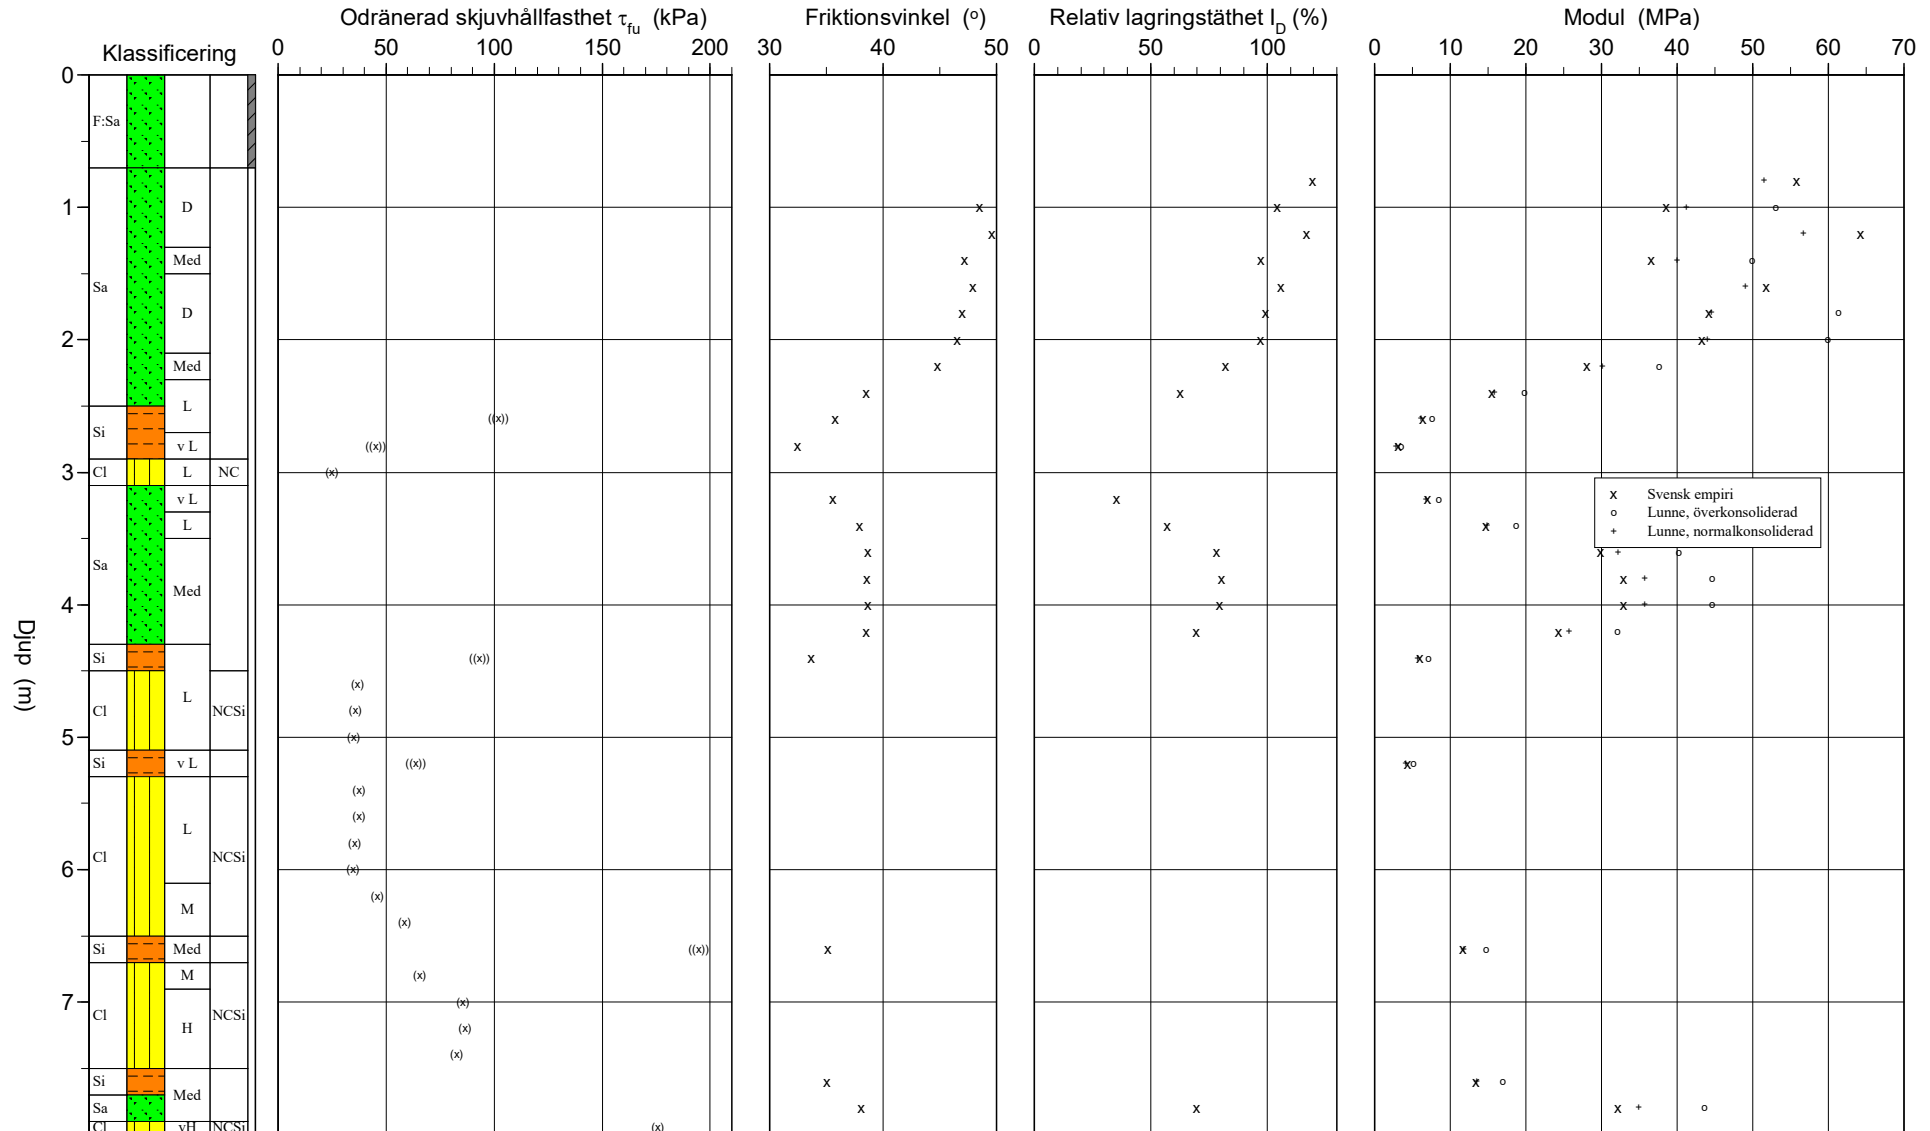

# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Förborningsdjup 0.70 m Utvärderare Johannes Greiff  
 Nivå vid referens 10.50 m Förborrat material Sa Datum för utvärdering 2022-06-30  
 Grundvattenyta 0.00 m Utrustning Geotech 504 DD  
 Startdjup 0.70 m Geometri Normal

Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF10  
 Datum 2022-06-15

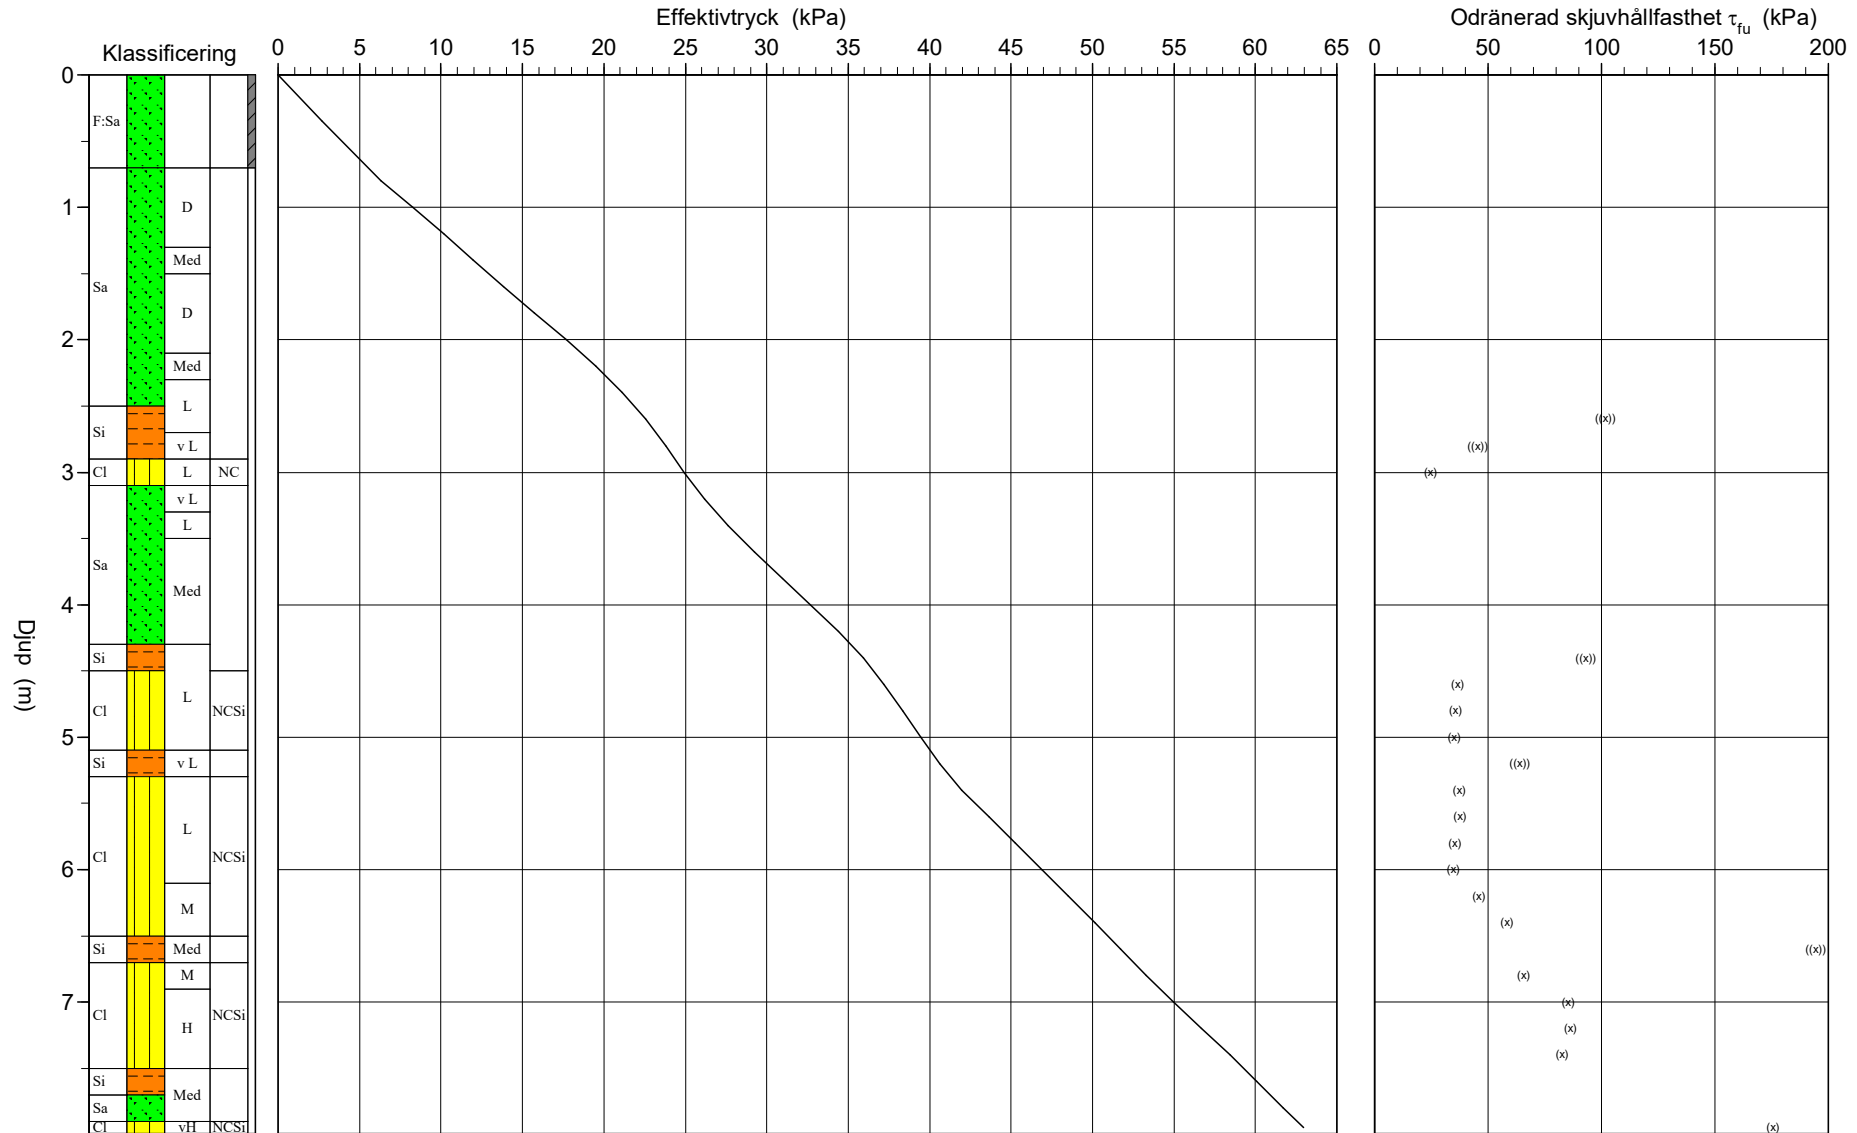


# CPT - sondering

<b>Projekt</b> <b>Spetsen 1</b> <b>0057838</b>		<b>Plats</b> <b>Falkenberg</b> <b>Borrhål</b> <b>22AF10</b> <b>Datum</b> <b>2022-06-15</b>																					
Förborrningsdjup <b>0.70 m</b> Startdjup <b>0.70 m</b> Stoppdjup <b>8.12 m</b> Grundvattenyta <b>0.00 m</b> Referens <b>my</b> Nivå vid referens <b>10.50 m</b>	Förborrat material <b>Sa</b> Geometri <b>Normal</b> Vätska i filter <b>olja+fett</b> Operatör <b>Emil Nilsson</b> Utrustning <b>Geotech 504 DD</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Portryck registrerat vid sondering</b>																						
<b>Kalibreringsdata</b> Spets <b>4902</b> Inre friktion $O_c$ <b>0.0 kPa</b> Datum                                   Inre friktion $O_f$ <b>0.0 kPa</b> Areafaktor a <b>0.850</b> Cross talk $c_1$ <b>0.000</b> Areafaktor b <b>0.000</b> Cross talk $c_2$ <b>0.000</b>		<b>Nollvärden, kPa</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Före</td> <td>234.20</td> <td>129.40</td> <td>5.90</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>223.60</td> <td>129.50</td> <td>5.84</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-10.60</td> <td>0.10</td> <td>-0.06</td> </tr> </tbody> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	234.20	129.40	5.90	Efter	223.60	129.50	5.84	Diff	-10.60	0.10	-0.06				
	Portryck	Friktion	Spetstryck																				
Före	234.20	129.40	5.90																				
Efter	223.60	129.50	5.84																				
Diff	-10.60	0.10	-0.06																				
<b>Skalfaktorer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Portryck	Friktion	Spetstryck	Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor				<b>Korrigerig</b> Portryck <b>(ingen)</b> Friktion <b>(ingen)</b> Spetstryck <b>(ingen)</b>  Bedömd sonderingsklass												
Portryck	Friktion	Spetstryck																					
Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor																					
<input type="checkbox"/> <b>Använd skalfaktorer vid beräkning</b>																							
<b>Portrycksobservationer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Portryck (kPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Djup (m)	Portryck (kPa)	0.00	0.00	<b>Skiktgränser</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)		<b>Klassificering</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Djup (m)</th> <th>Densitet</th> <th rowspan="2">Flytgräns</th> <th rowspan="2">Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <th>(ton/m<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.70</td> <td>1.80</td> <td> </td> <td>F:Sa</td> </tr> </tbody> </table>		Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart	Från	Till	(ton/m <sup>3</sup> )	0.00	0.70	1.80		F:Sa
Djup (m)	Portryck (kPa)																						
0.00	0.00																						
Djup (m)																							
Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart																			
Från	Till	(ton/m <sup>3</sup> )																					
0.00	0.70	1.80		F:Sa																			
<b>Anmärkning</b>  																							

## C P T - sondering

Projekt				Plats										
Spetsen 1 0057838				Falkenberg										
				Borrhål 22AF10										
				Datum 2022-06-15										
Djup (m)		Klassificering	$\rho$ t/m <sup>3</sup>	$w_L$	$\tau_{fu}$ kPa	$\phi$ °	$\sigma_{vo}$ kPa	$\sigma'_{vo}$ kPa	$\sigma'_c$ kPa	OCR	$I_D$ %	E MPa	$M_{OC}$ MPa	$M_{NC}$ MPa
Från	Till													
0.00	0.70	F:Sa	1.80				6.2	2.7						
0.70	0.90	Sa D	2.00			50.6	14.3	6.3			119.6	55.8	78.7	51.5
0.90	1.10	Sa D	2.00			48.5	18.2	8.2			104.4	38.6	53.0	41.2
1.10	1.30	Sa D	2.00			49.6	22.2	10.2			117.1	64.3	91.6	56.7
1.30	1.50	Sa Med	1.90			47.2	26.0	12.0			97.4	36.6	49.9	40.0
1.50	1.70	Sa D	2.00			47.9	29.8	13.8			106.0	51.8	72.6	49.0
1.70	1.90	Sa D	2.00			47.0	33.7	15.7			99.3	44.2	61.3	44.5
1.90	2.10	Sa D	2.00			46.5	37.7	17.7			97.0	43.3	59.9	44.0
2.10	2.30	Sa Med	1.90			44.8	41.5	19.5			82.2	28.1	37.6	30.1
2.30	2.50	Sa L	1.80			38.5	45.1	21.1			62.7	15.5	19.8	15.8
2.50	2.70	Si L	1.70		((101.7))	(35.8)	48.6	22.6				6.4	7.6	6.1
2.70	2.90	Si v L	1.60		((45.2))	(32.4)	51.8	23.8				3.1	3.5	2.8
2.90	3.10	CI L	1.60	NC	(24.7)		54.9	24.9		1.00				
3.10	3.30	Sa v L	1.70			35.6	58.2	26.2			35.3	7.0	8.5	6.8
3.30	3.50	Sa L	1.80			38.0	61.6	27.6			57.2	14.6	18.7	14.9
3.50	3.70	Sa Med	1.90			38.6	65.2	29.2			78.4	29.9	40.2	32.2
3.70	3.90	Sa Med	1.90			38.6	69.0	31.0			80.5	32.9	44.6	35.7
3.90	4.10	Sa Med	1.90			38.6	72.7	32.7			79.8	32.9	44.6	35.7
4.10	4.30	Sa Med	1.90			38.5	76.4	34.4			69.6	24.3	32.1	25.7
4.30	4.50	Si L	1.70		((93.0))	(33.6)	80.0	36.0				6.0	7.1	5.7
4.50	4.70	CI L	1.60	NCSi	(36.6)		83.2	37.2		1.00				
4.70	4.90	CI L	1.60	NCSi	(35.7)		86.3	38.3		1.00				
4.90	5.10	CI L	1.60	NCSi	(35.0)		89.5	39.5		1.00				
5.10	5.30	Si v L	1.60		((63.8))		92.6	40.6				4.4	5.1	4.1
5.30	5.50	CI L	1.85	NCSi	(37.3)		96.0	42.0		1.00				
5.50	5.70	CI L	1.85	NCSi	(37.6)		99.6	43.6		1.00				
5.70	5.90	CI L	1.85	NCSi	(35.3)		103.3	45.3		1.00				
5.90	6.10	CI L	1.85	NCSi	(34.8)		106.9	46.9		1.00				
6.10	6.30	CI M	1.85	NCSi	(45.8)		110.5	48.5		1.00				
6.30	6.50	CI M	1.85	NCSi	(58.3)		114.1	50.1		1.00				
6.50	6.70	Si Med	1.80		((194.5))	(35.1)	117.7	51.7				11.7	14.7	11.7
6.70	6.90	CI M	1.85	NCSi	(65.5)		121.3	53.3		1.00				
6.90	7.10	CI H	1.90	NCSi	(85.4)		125.0	55.0		1.00				
7.10	7.30	CI H	1.90	NCSi	(86.4)		128.7	56.7		1.00				
7.30	7.50	CI H	1.90	NCSi	(82.5)		132.4	58.4		1.00				
7.50	7.70	Si Med	1.80		((223.9))	(35.1)	136.1	60.1				13.4	16.9	13.5
7.70	7.90	Sa Med	1.90			38.0	139.7	61.7			70.0	32.2	43.6	34.9
7.90	7.99	CI vH	1.90	NCSi	(175.7)		142.4	63.0		1.00				

# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

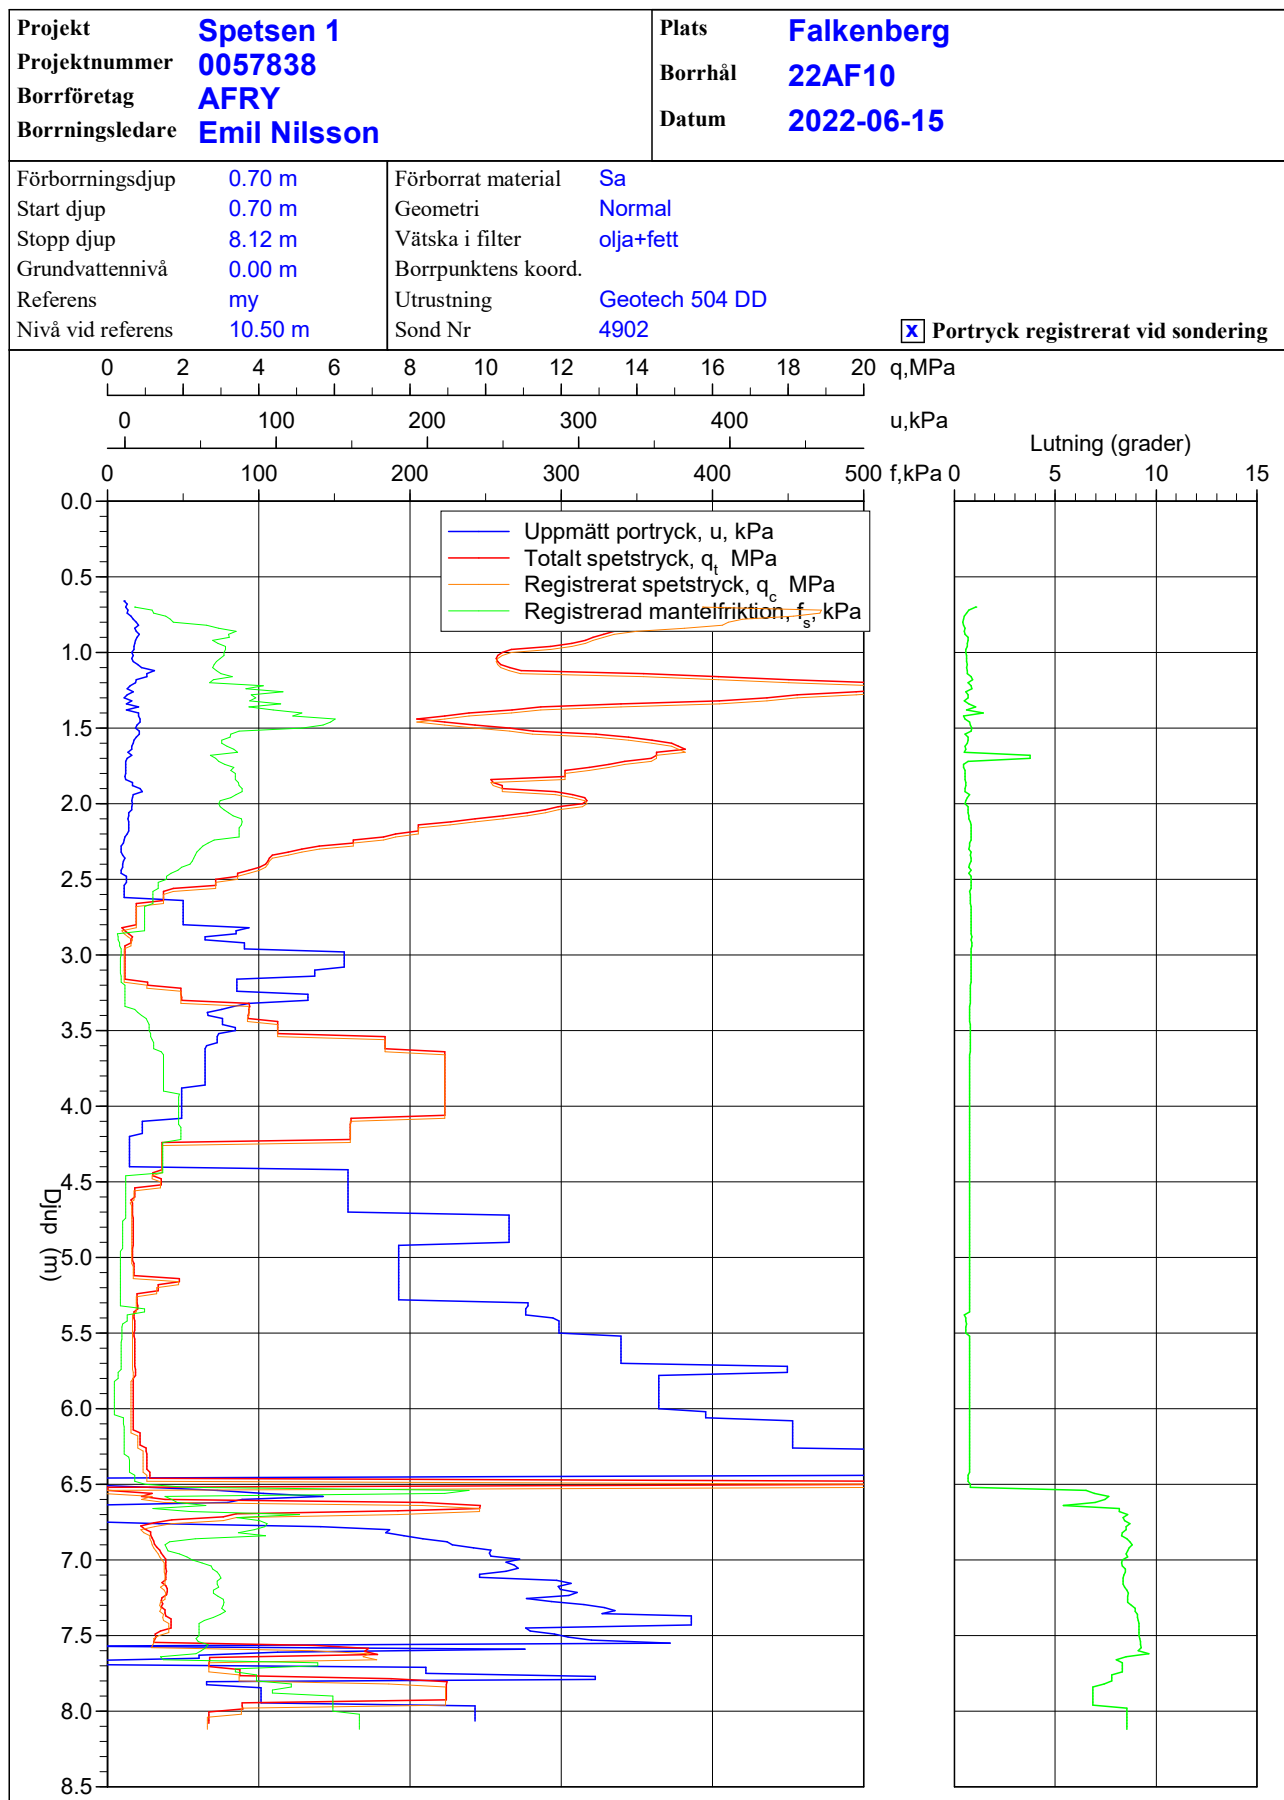


# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborrningsdjup 0.70 m  
 Start djup 0.70 m  
 Stopp djup 5.74 m  
 Grundvattennivå 2.40 m

Referens my  
 Nivå vid referens 10.70 m  
 Förborrat material Sa  
 Geometri Normal

Vätska i filter olja+fett  
 Borrpunktens koord.  
 Utrustning Geotech 504 DD  
 Sond nr 4902

Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF11  
 Datum 2022-06-15

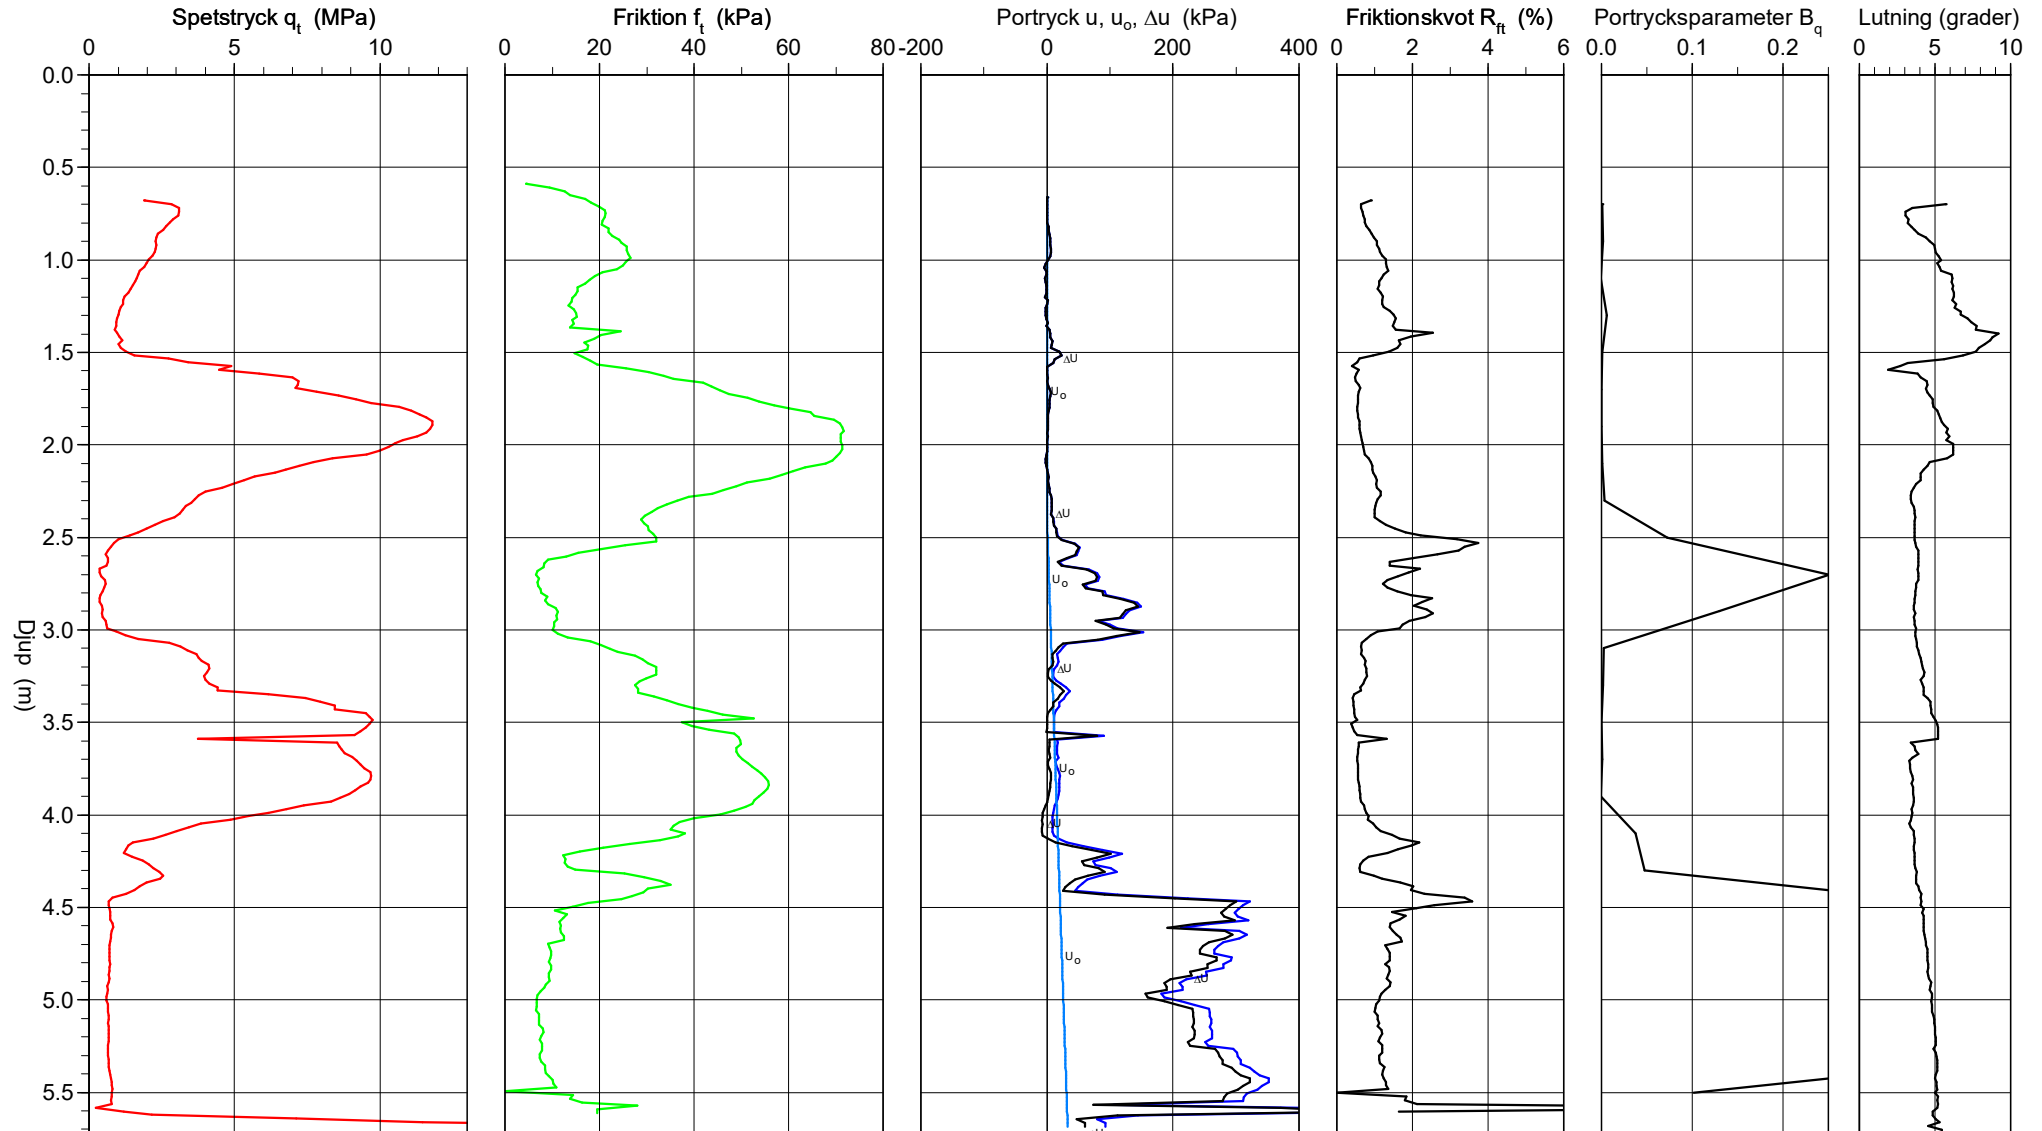


# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my  
 Nivå vid referens 10.70 m  
 Grundvattenyta 2.40 m  
 Startdjup 0.70 m

Förborrningsdjup 0.70 m  
 Förborrat material Sa  
 Utrustning Geotech 504 DD  
 Geometri Normal

Utvärderare Johannes Greiff  
 Datum för utvärdering 2022-06-30


Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF11  
 Datum 2022-06-15

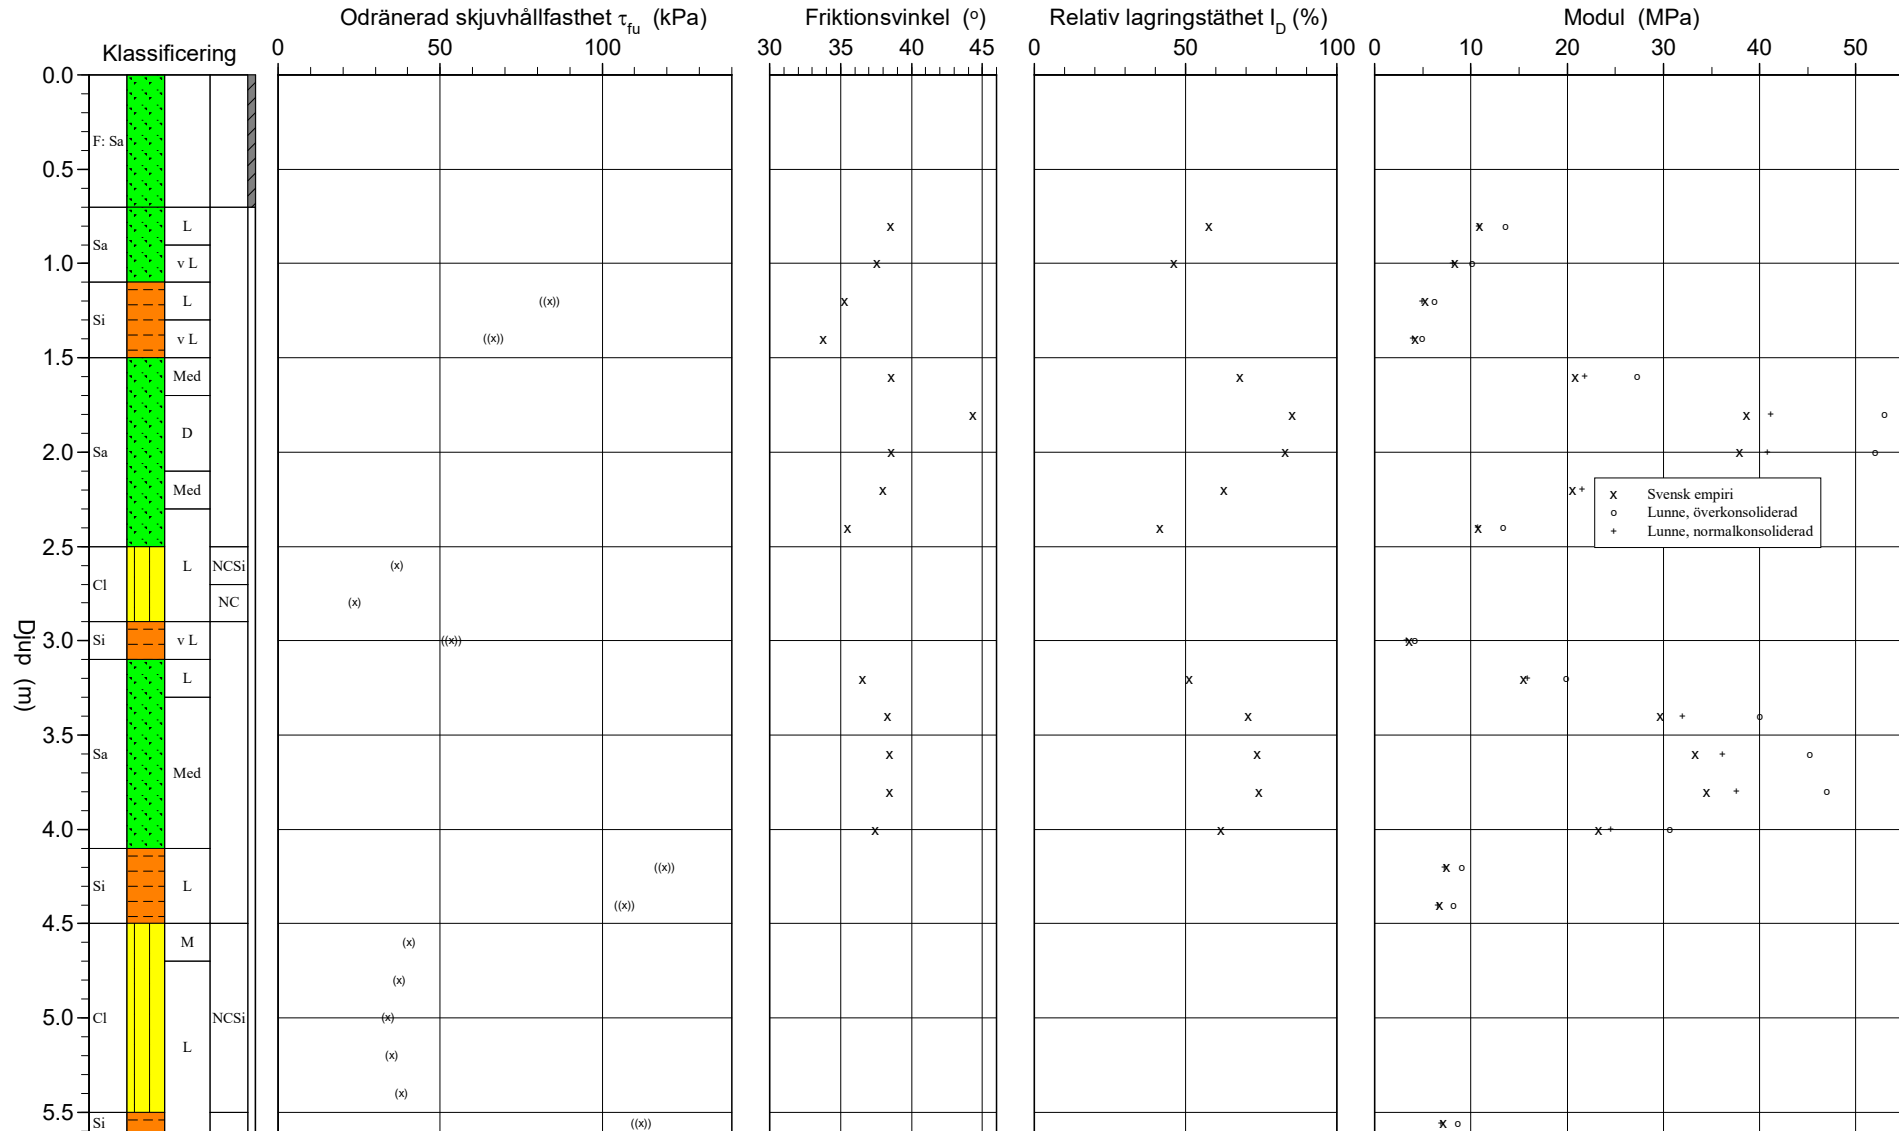

# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my                      Förborrningsdjup 0.70 m                      Utvärderare Johannes Greiff  
 Nivå vid referens 10.70 m                      Förborrat material Sa                      Datum för utvärdering 2022-06-30  
 Grundvattenyta 2.40 m                      Utrustning Geotech 504 DD  
 Startdjup 0.70 m                      Geometri Normal

Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF11  
 Datum 2022-06-15

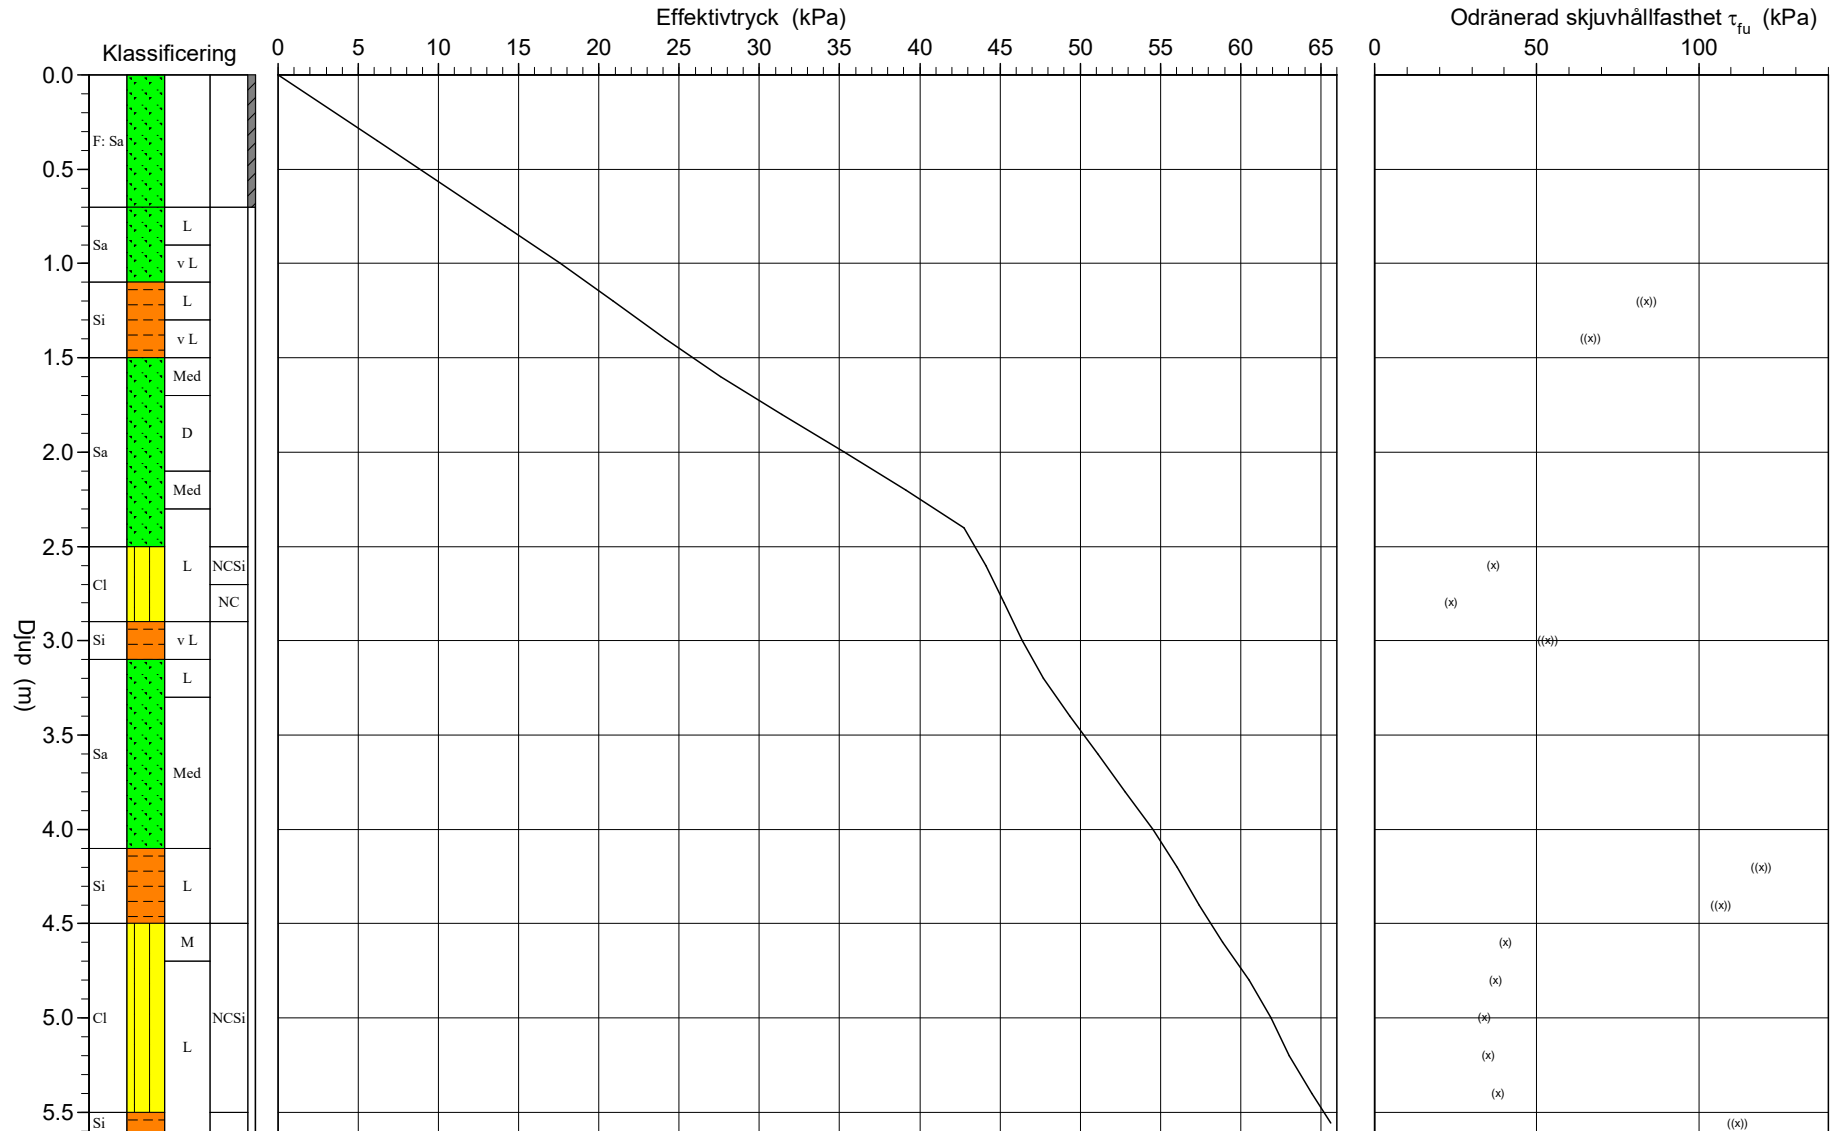


# C P T - sondering

<b>Projekt</b> <b>Spetsen 1</b> <b>0057838</b>		<b>Plats</b> <b>Falkenberg</b> <b>Borrhål</b> <b>22AF11</b> <b>Datum</b> <b>2022-06-15</b>																					
Förborrningsdjup <b>0.70 m</b> Startdjup <b>0.70 m</b> Stoppdjup <b>5.74 m</b> Grundvattenyta <b>2.40 m</b> Referens <b>my</b> Nivå vid referens <b>10.70 m</b>	Förborrat material <b>Sa</b> Geometri <b>Normal</b> Vätska i filter <b>olja+fett</b> Operatör <b>Emil Nilsson</b> Utrustning <b>Geotech 504 DD</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Portryck registrerat vid sondering</b>																						
<b>Kalibreringsdata</b> Spets <b>4902</b> Inre friktion $O_c$ <b>0.0 kPa</b> Datum                                                       Inre friktion $O_f$ <b>0.0 kPa</b> Areafaktor a <b>0.850</b> Cross talk $c_1$ <b>0.000</b> Areafaktor b <b>0.000</b> Cross talk $c_2$ <b>0.000</b>		<b>Nollvärden, kPa</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Före</td> <td>234.30</td> <td>133.30</td> <td>5.86</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>229.40</td> <td>129.40</td> <td>5.91</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-4.90</td> <td>-3.90</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	234.30	133.30	5.86	Efter	229.40	129.40	5.91	Diff	-4.90	-3.90	0.05				
	Portryck	Friktion	Spetstryck																				
Före	234.30	133.30	5.86																				
Efter	229.40	129.40	5.91																				
Diff	-4.90	-3.90	0.05																				
<b>Skalfaktorer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Portryck	Friktion	Spetstryck	Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor				<b>Korrigerig</b> Portryck <b>(ingen)</b> Friktion <b>(ingen)</b> Spetstryck <b>(ingen)</b>  Bedömd sonderingsklass												
Portryck	Friktion	Spetstryck																					
Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor																					
<input type="checkbox"/> <b>Använd skalfaktorer vid beräkning</b>																							
<b>Portrycksobservationer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Portryck (kPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.40</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Djup (m)	Portryck (kPa)	2.40	0.00	<b>Skiktgränser</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)		<b>Klassificering</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Djup (m)</th> <th>Densitet</th> <th rowspan="2">Flytgräns</th> <th rowspan="2">Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <th>(ton/m<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.70</td> <td>1.80</td> <td> </td> <td>F: Sa</td> </tr> </tbody> </table>		Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart	Från	Till	(ton/m <sup>3</sup> )	0.00	0.70	1.80		F: Sa
Djup (m)	Portryck (kPa)																						
2.40	0.00																						
Djup (m)																							
Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart																			
Från	Till	(ton/m <sup>3</sup> )																					
0.00	0.70	1.80		F: Sa																			
<b>Anmärkning</b>  																							

## C P T - sondering

Projekt				Plats <b>Falkenberg</b>										
Spetsen 1 0057838				Borrhål <b>22AF11</b>										
				Datum <b>2022-06-15</b>										
Djup (m)		Klassificering	$\rho$ t/m <sup>3</sup>	$w_L$	$\tau_{fu}$ kPa	$\phi$ °	$\sigma_{vo}$ kPa	$\sigma'_{vo}$ kPa	$\sigma'_c$ kPa	OCR	$I_D$ %	E MPa	$M_{OC}$ MPa	$M_{NC}$ MPa
Från	Till													
0.00	0.70	F: Sa	1.80				6.2	6.2						
0.70	0.90	Sa L	1.80			38.6	14.1	14.1			57.7	10.9	13.6	10.9
0.90	1.10	Sa v L	1.70			37.6	17.6	17.6			46.2	8.3	10.1	8.1
1.10	1.30	Si L	1.70		((83.7))	(35.3)	20.9	20.9				5.2	6.2	4.9
1.30	1.50	Si v L	1.60		((66.6))	(33.8)	24.1	24.1				4.3	4.9	4.0
1.50	1.70	Sa Med	1.90			38.6	27.6	27.6			68.1	20.8	27.3	21.8
1.70	1.90	Sa D	2.00			44.4	31.4	31.4			85.3	38.6	53.0	41.2
1.90	2.10	Sa D	2.00			38.6	35.3	35.3			83.0	38.0	52.0	40.8
2.10	2.30	Sa Med	1.90			38.0	39.1	39.1			62.7	20.6	26.9	21.6
2.30	2.50	Sa L	1.80			35.5	42.8	42.8			41.4	10.7	13.4	10.7
2.50	2.70	CI L	NCSi 1.60		(36.6)		46.1	44.1		1.00				
2.70	2.90	CI L	NC 1.60		(23.6)		49.2	45.2		1.00				
2.90	3.10	Si v L	1.60		((53.3))		52.4	46.4				3.6	4.1	3.3
3.10	3.30	Sa L	1.80			36.5	55.7	47.7			51.1	15.5	19.8	15.9
3.30	3.50	Sa Med	1.90			38.3	59.4	49.4			70.7	29.7	40.0	32.0
3.50	3.70	Sa Med	1.90			38.5	63.1	51.1			73.7	33.3	45.1	36.1
3.70	3.90	Sa Med	1.90			38.5	66.8	52.8			74.4	34.5	47.0	37.6
3.90	4.10	Sa Med	1.90			37.5	70.5	54.5			61.7	23.2	30.7	24.5
4.10	4.30	Si L	1.70		((119.2))		74.1	56.1				7.4	9.0	7.2
4.30	4.50	Si L	1.70		((107.0))		77.4	57.4				6.8	8.1	6.5
4.50	4.70	CI M	NCSi 1.85		(40.5)		80.9	58.9		1.00				
4.70	4.90	CI L	NCSi 1.85		(37.4)		84.5	60.5		1.00				
4.90	5.10	CI L	NCSi 1.60		(33.9)		87.9	61.9		1.00				
5.10	5.30	CI L	NCSi 1.60		(35.1)		91.0	63.0		1.00				
5.30	5.50	CI L	NCSi 1.85		(38.0)		94.4	64.4		1.00				
5.50	5.61	Si L	1.70		((112.0))		97.2	65.6				7.1	8.6	6.9

# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

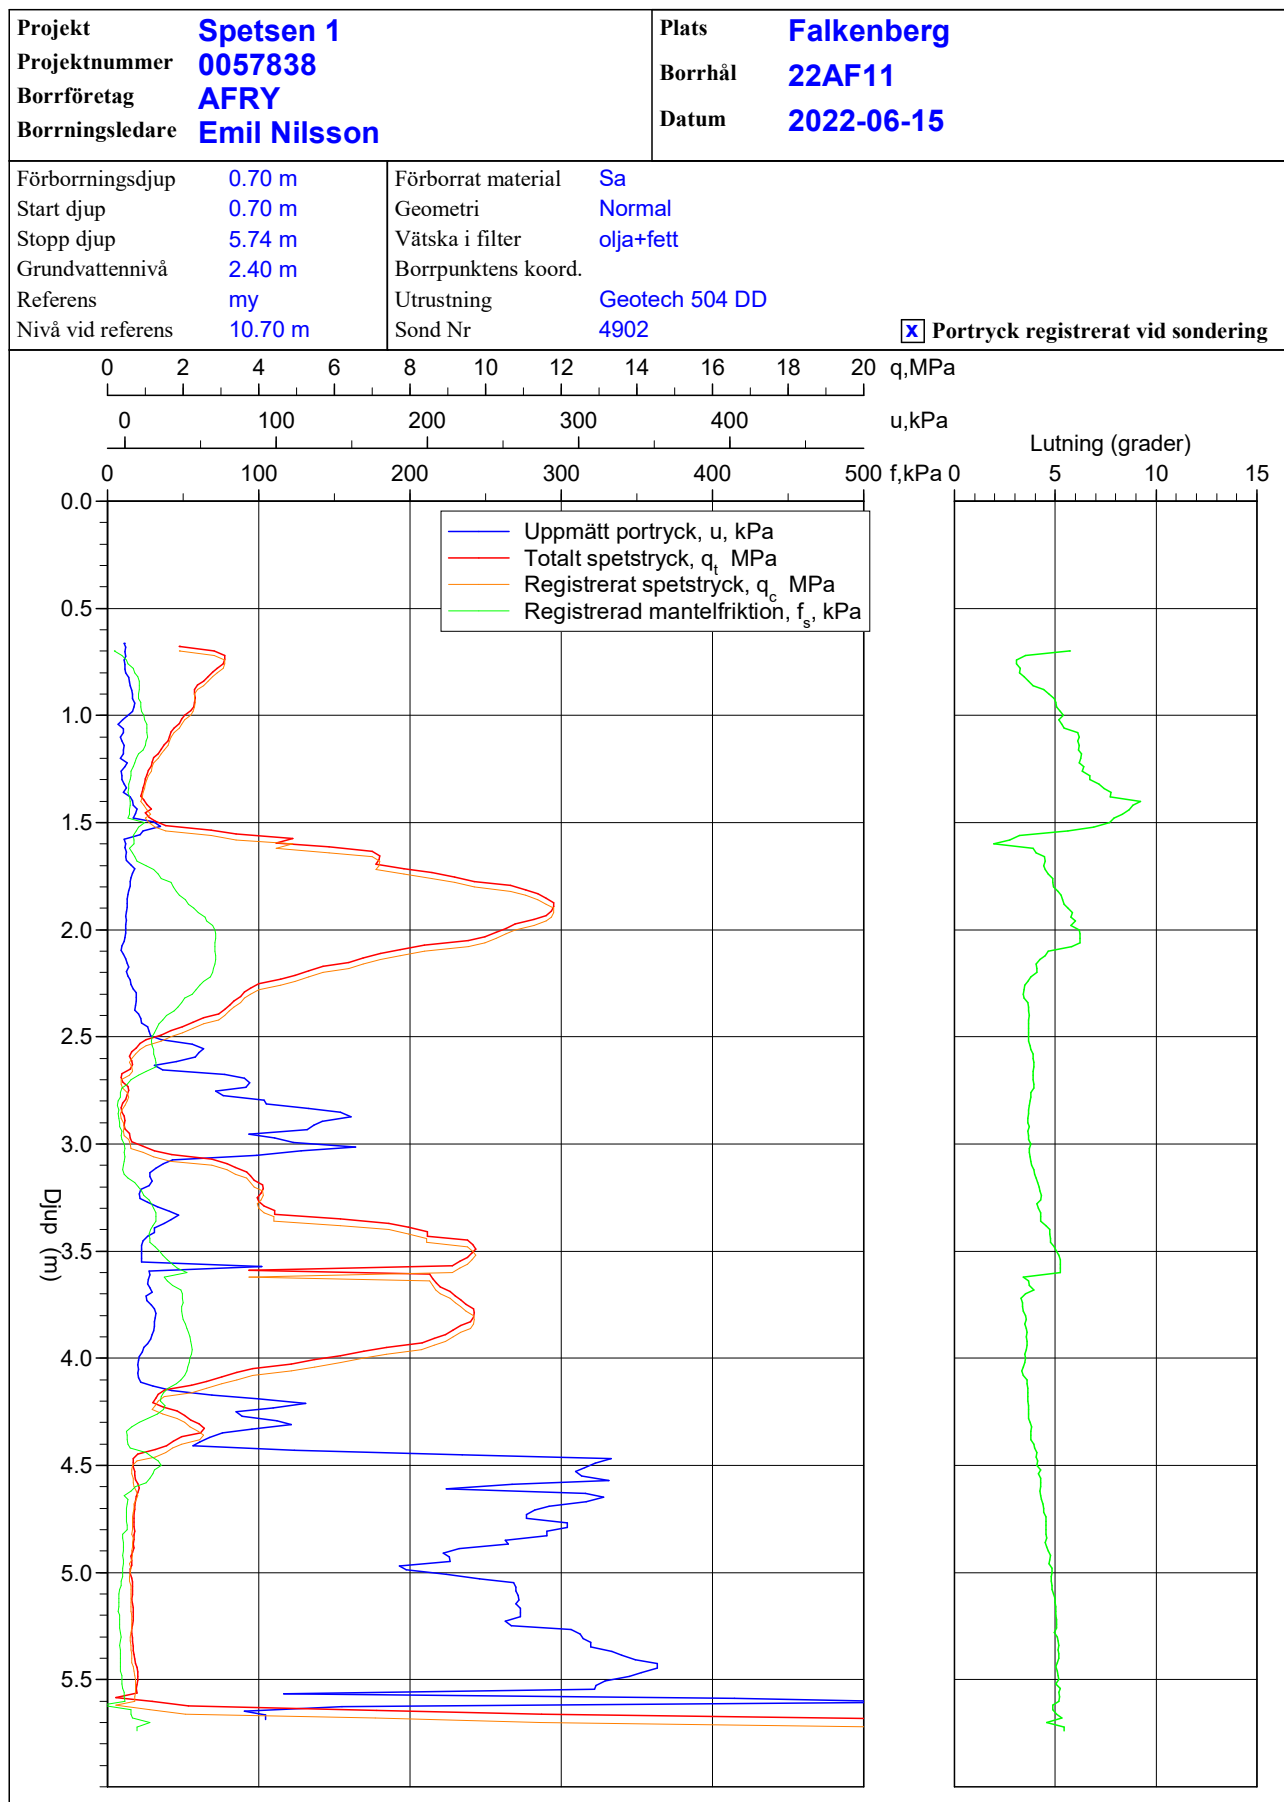


# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborrningsdjup 0.70 m  
 Start djup 0.70 m  
 Stopp djup 8.58 m  
 Grundvattennivå 3.20 m

Referens my  
 Nivå vid referens 10.80 m  
 Förborrat material Sa  
 Geometri Normal

Vätska i filter olja+fett  
 Borrpunktens koord.  
 Utrustning Geotech 504 DD  
 Sond nr 4902

Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF12  
 Datum 2022-06-14

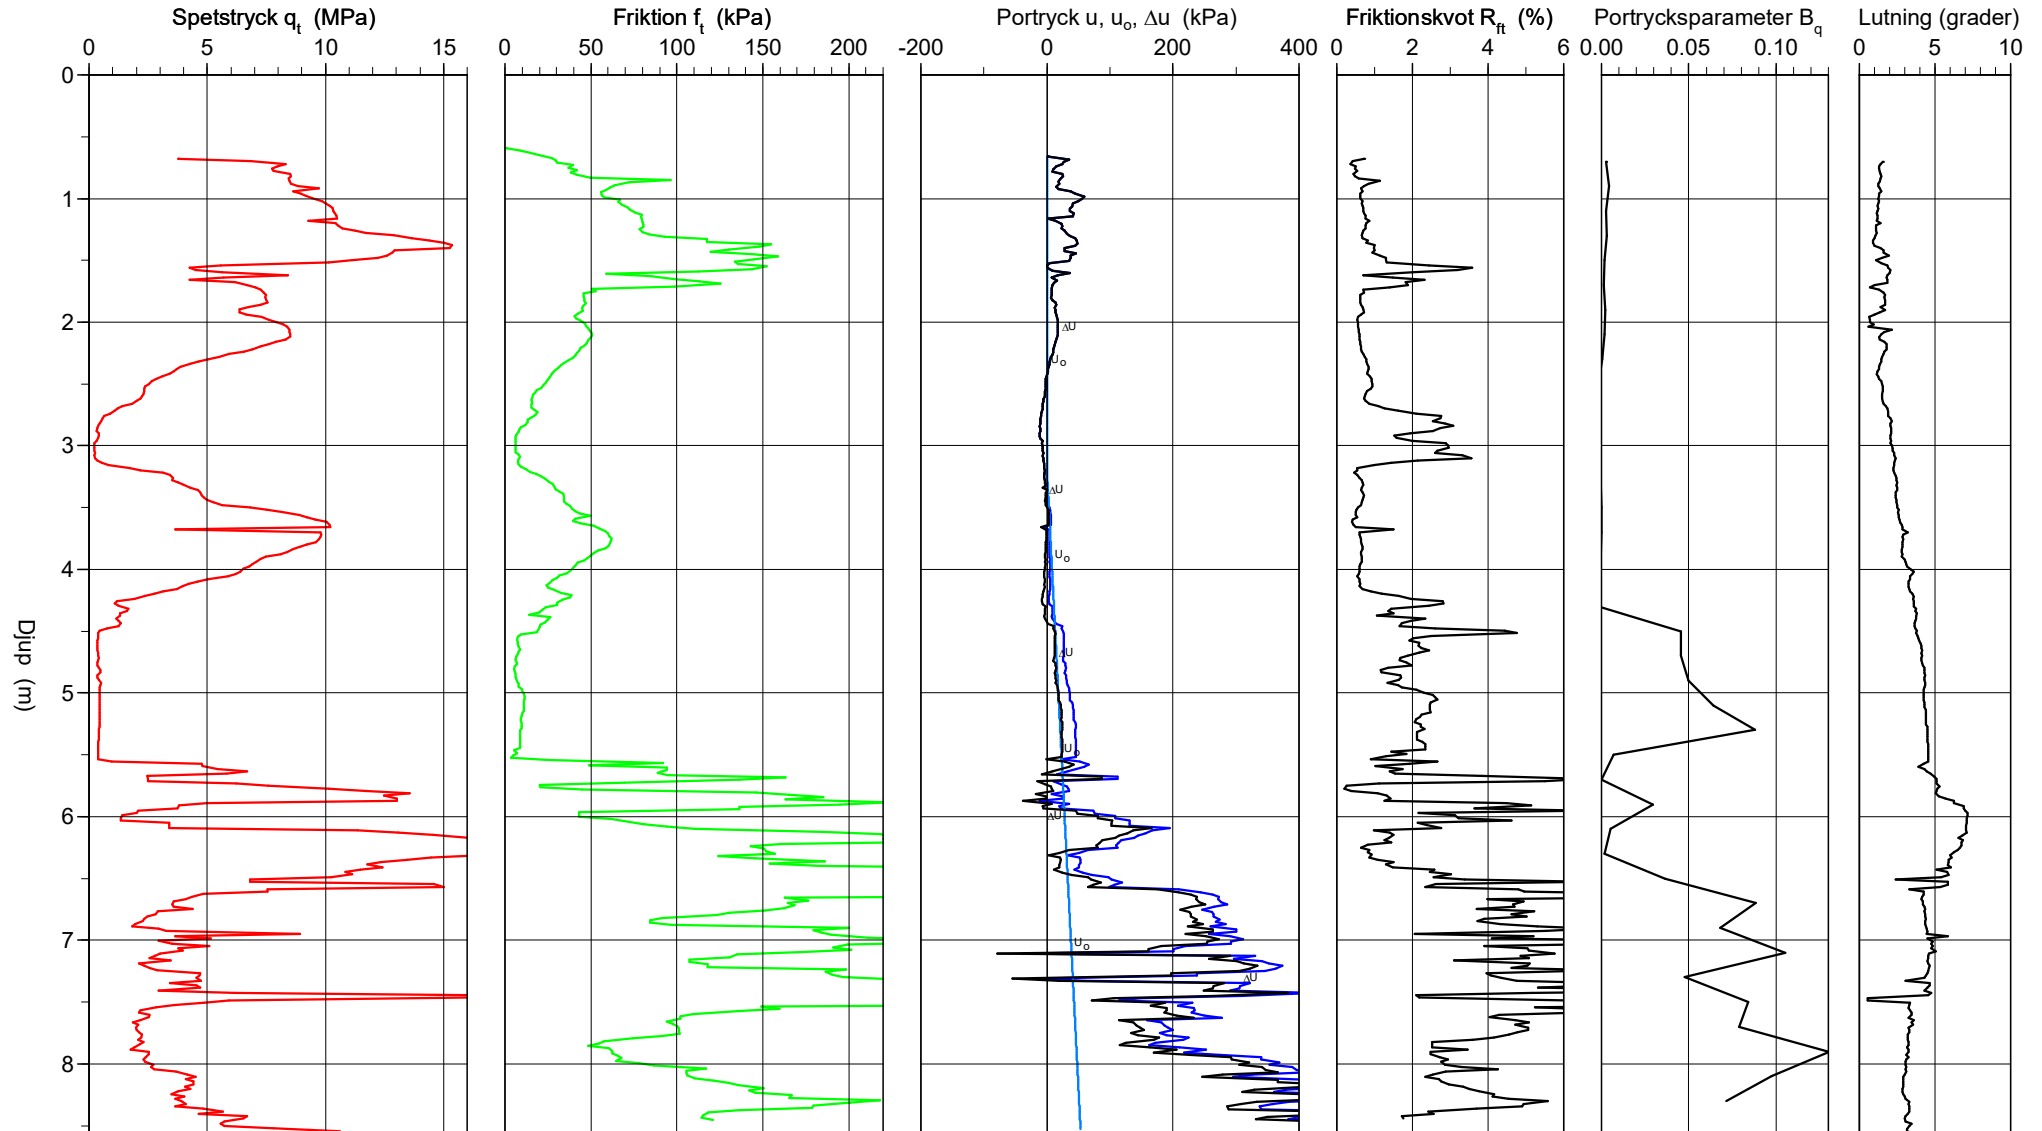


# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my  
 Nivå vid referens 10.80 m  
 Grundvattenyta 3.20 m  
 Startdjup 0.70 m

Förborrningsdjup 0.70 m  
 Förborrat material Sa  
 Utrustning Geotech 504 DD  
 Geometri Normal

Utvärderare Johannes Greiff  
 Datum för utvärdering 2022-06-30


Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF12  
 Datum 2022-06-14

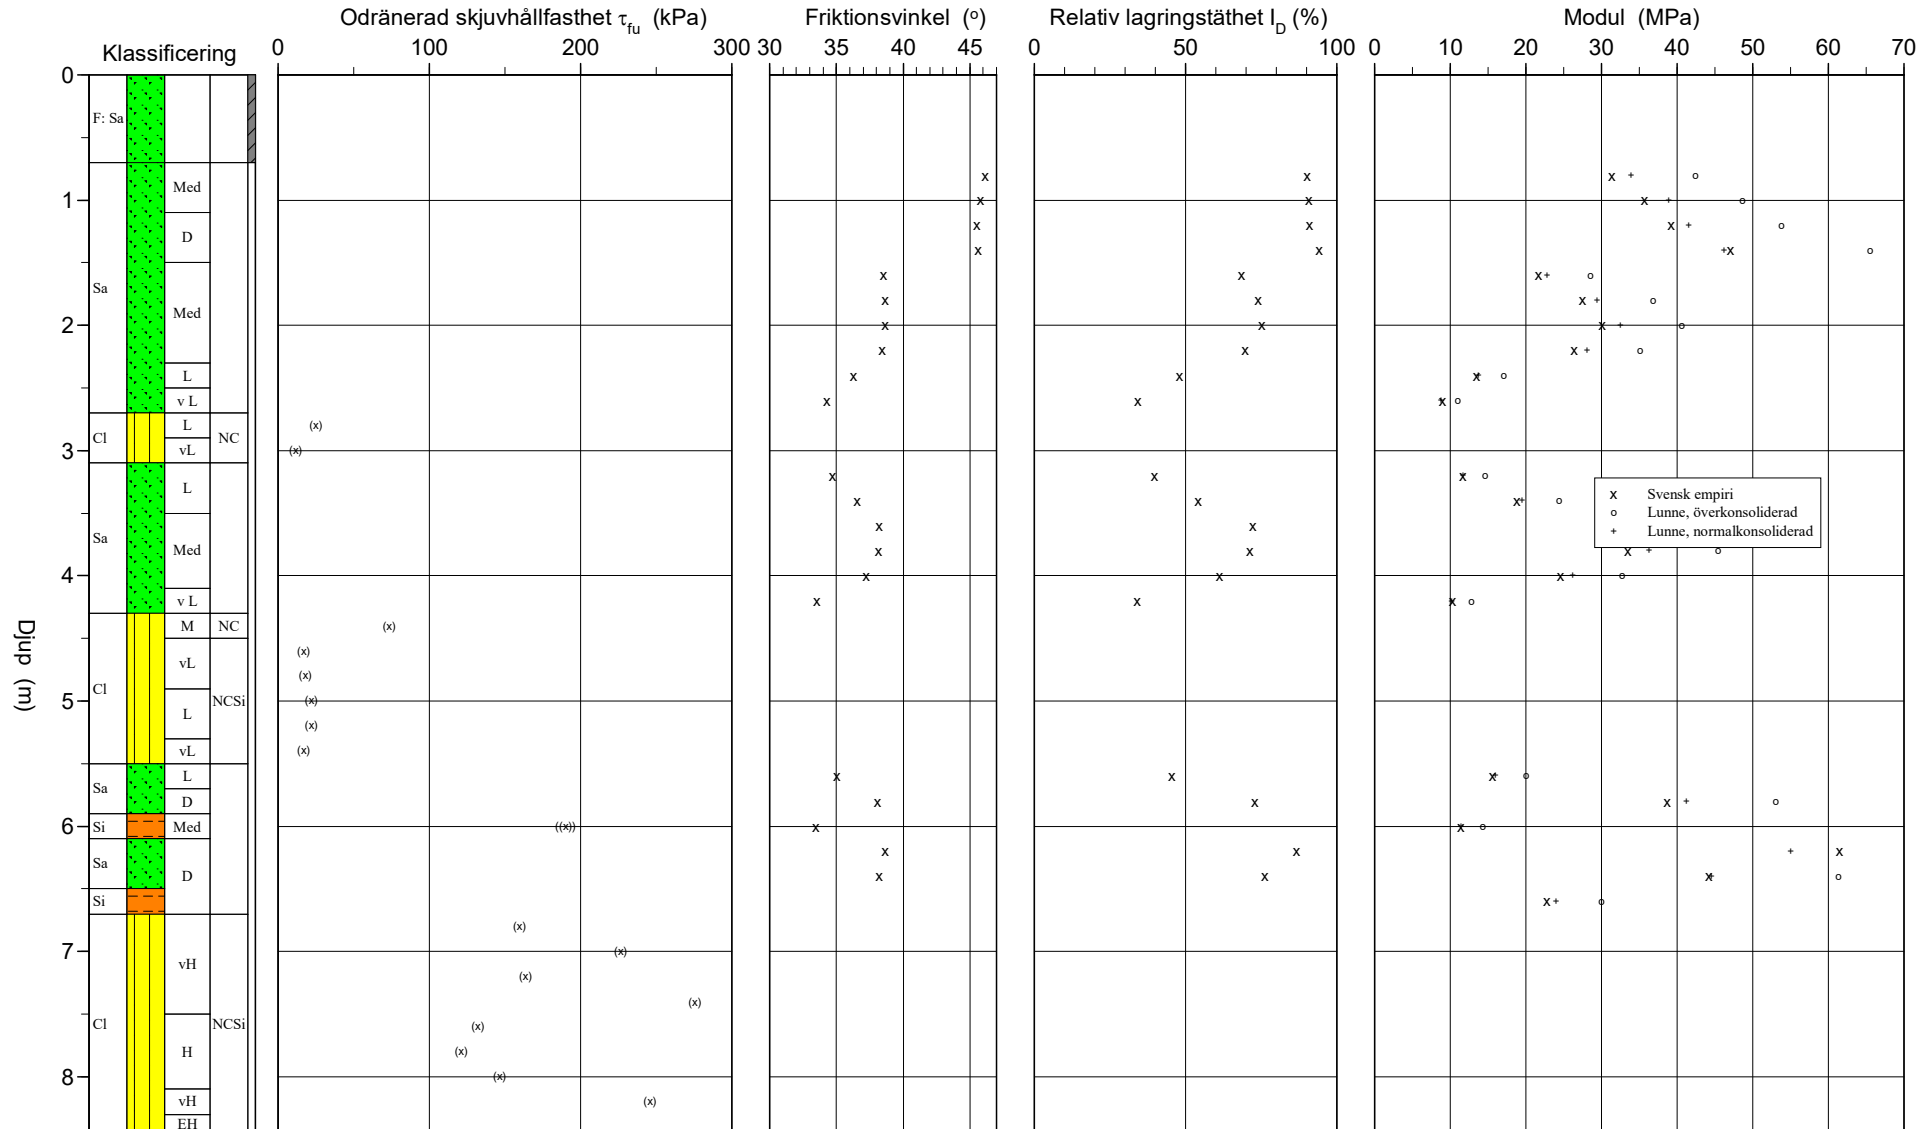

# CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my                      Förborrningsdjup 0.70 m                      Utvärderare Johannes Greiff  
 Nivå vid referens 10.80 m                      Förborrat material Sa                      Datum för utvärdering 2022-06-30  
 Grundvattenyta 3.20 m                      Utrustning Geotech 504 DD  
 Startdjup 0.70 m                      Geometri Normal

Projekt Spetsen 1  
 Projekt nr 0057838  
 Plats Falkenberg  
 Borrhål 22AF12  
 Datum 2022-06-14

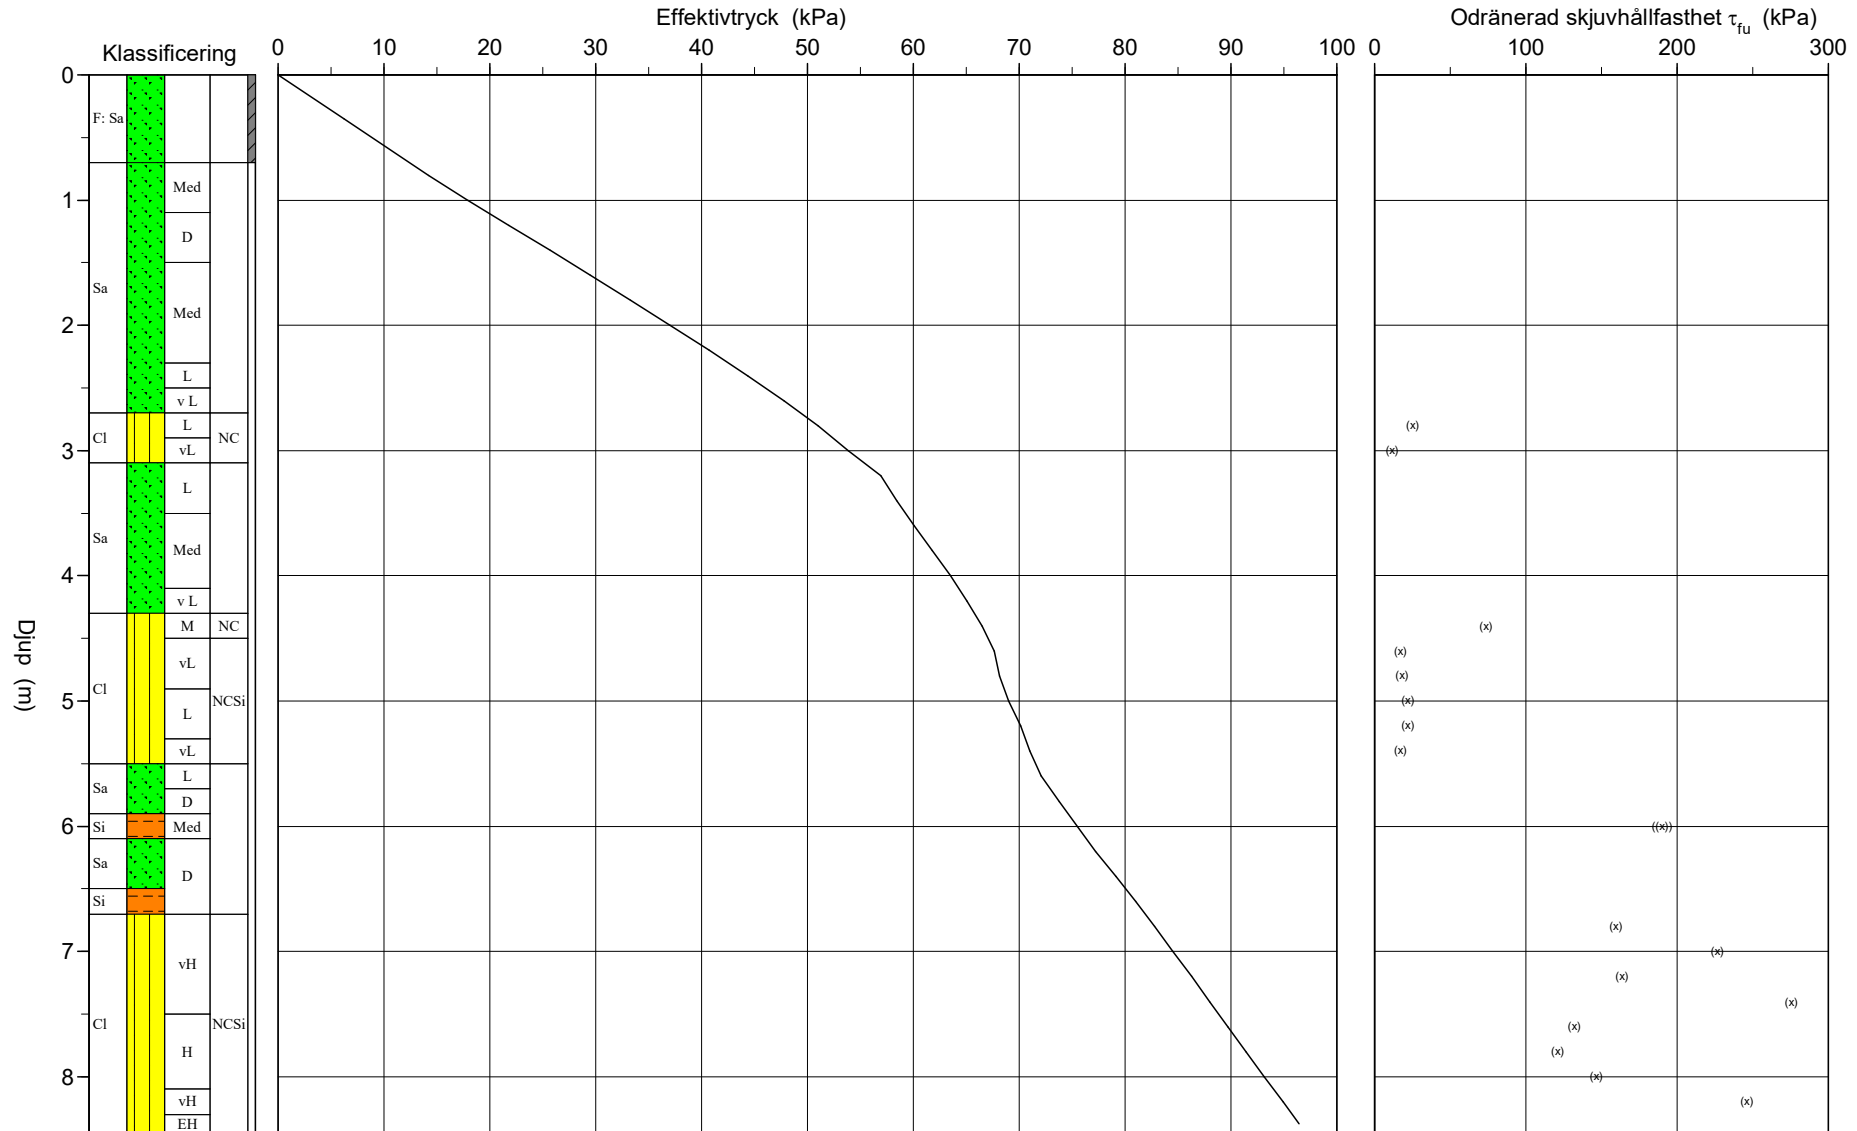


# CPT - sondering

<b>Projekt</b> <b>Spetsen 1</b> <b>0057838</b>		<b>Plats</b> <b>Falkenberg</b> <b>Borrhål</b> <b>22AF12</b> <b>Datum</b> <b>2022-06-14</b>																				
Förborrningsdjup <b>0.70 m</b> Startdjup <b>0.70 m</b> Stoppdjup <b>8.58 m</b> Grundvattenyta <b>3.20 m</b> Referens <b>my</b> Nivå vid referens <b>10.80 m</b>	Förborrat material <b>Sa</b> Geometri <b>Normal</b> Vätska i filter <b>olja+fett</b> Operatör <b>Emil Nilsson</b> Utrustning <b>Geotech 504 DD</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Portryck registrerat vid sondering</b>																					
<b>Kalibreringsdata</b> Spets <b>4902</b> Inre friktion $O_c$ <b>0.0 kPa</b> Datum                                   Inre friktion $O_f$ <b>0.0 kPa</b> Areafaktor a <b>0.850</b> Cross talk $c_1$ <b>0.000</b> Areafaktor b <b>0.000</b> Cross talk $c_2$ <b>0.000</b>		<b>Nollvärden, kPa</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Före</td> <td>234.20</td> <td>130.10</td> <td>5.89</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>229.80</td> <td>130.90</td> <td>5.90</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-4.40</td> <td>0.80</td> <td>0.01</td> </tr> </tbody> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	234.20	130.10	5.89	Efter	229.80	130.90	5.90	Diff	-4.40	0.80	0.01			
	Portryck	Friktion	Spetstryck																			
Före	234.20	130.10	5.89																			
Efter	229.80	130.90	5.90																			
Diff	-4.40	0.80	0.01																			
<b>Skalfaktorer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Portryck	Friktion	Spetstryck	Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor				<b>Korrigerig</b> Portryck <b>(ingen)</b> Friktion <b>(ingen)</b> Spetstryck <b>(ingen)</b>  Bedömd sonderingsklass											
Portryck	Friktion	Spetstryck																				
Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor																				
<input type="checkbox"/> <b>Använd skalfaktorer vid beräkning</b>																						
<b>Portrycksobservationer</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Portryck (kPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.20</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Djup (m)	Portryck (kPa)	3.20	0.00	<b>Skiktgränser</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Djup (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)		<b>Klassificering</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Djup (m)</th> <th>Densitet</th> <th rowspan="2">Flytgräns</th> <th rowspan="2">Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <th>(ton/m<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.70</td> <td>1.80</td> <td> </td> <td>F: Sa</td> </tr> </tbody> </table>	Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart	Från	Till	(ton/m <sup>3</sup> )	0.00	0.70	1.80		F: Sa
Djup (m)	Portryck (kPa)																					
3.20	0.00																					
Djup (m)																						
Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart																		
Från	Till	(ton/m <sup>3</sup> )																				
0.00	0.70	1.80		F: Sa																		
<b>Anmärkning</b>  																						


## C P T - sondering

Projekt				Plats <b>Falkenberg</b>										
<b>Spetsen 1 0057838</b>				<b>Borrhål 22AF12</b>										
				<b>Datum 2022-06-14</b>										
Djup (m)		Klassificering	$\rho$ t/m <sup>3</sup>	$w_L$	$\tau_{fu}$ kPa	$\phi$ °	$\sigma_{vo}$ kPa	$\sigma'_{vo}$ kPa	$\sigma'_c$ kPa	OCR	$I_D$ %	E MPa	$M_{OC}$ MPa	$M_{NC}$ MPa
Från	Till													
0.00	0.70	F: Sa	1.80				6.2	6.2						
0.70	0.90	Sa Med	1.90			46.1	14.2	14.2		90.2	31.4	42.4	33.9	
0.90	1.10	Sa Med	1.90			45.8	18.0	18.0		90.8	35.7	48.6	38.9	
1.10	1.30	Sa D	2.00			45.5	21.8	21.8		90.9	39.1	53.8	41.5	
1.30	1.50	Sa D	2.00			45.6	25.7	25.7		94.2	47.1	65.5	46.2	
1.50	1.70	Sa Med	1.90			38.6	29.5	29.5		68.4	21.7	28.5	22.8	
1.70	1.90	Sa Med	1.90			38.7	33.3	33.3		74.0	27.5	36.8	29.4	
1.90	2.10	Sa Med	1.90			38.7	37.0	37.0		75.3	30.1	40.6	32.5	
2.10	2.30	Sa Med	1.90			38.4	40.7	40.7		69.8	26.4	35.1	28.1	
2.30	2.50	Sa L	1.80			36.3	44.3	44.3		47.9	13.5	17.1	13.7	
2.50	2.70	Sa v L	1.70			34.3	47.8	47.8		34.2	9.0	11.0	8.8	
2.70	2.90	CI L	NC 1.60		(24.9)		51.0	51.0		1.00				
2.90	3.10	CI vL	NC 1.30		(11.3)		53.9	53.9		1.00				
3.10	3.30	Sa L	1.80			34.7	56.9	56.9			39.8	11.7	14.6	11.7
3.30	3.50	Sa L	1.80			36.6	60.4	58.4			54.1	18.8	24.4	19.5
3.50	3.70	Sa Med	1.90			38.2	64.1	60.1			72.2	34.2	46.5	37.2
3.70	3.90	Sa Med	1.90			38.1	67.8	61.8			71.1	33.4	45.4	36.3
3.90	4.10	Sa Med	1.90			37.2	71.5	63.5			61.3	24.6	32.7	26.1
4.10	4.30	Sa v L	1.70			33.6	75.0	65.0			34.0	10.3	12.8	10.2
4.30	4.50	CI M	NC 1.85		(73.4)		78.5	66.5		1.00				
4.50	4.70	CI vL	NCSi 1.30		(17.1)		81.6	67.6		1.00				
4.70	4.90	CI vL	NCSi 1.30		(18.1)		84.2	68.2		1.00				
4.90	5.10	CI L	NCSi 1.60		(22.2)		87.0	69.0		1.00				
5.10	5.30	CI L	NCSi 1.60		(21.8)		90.2	70.2		1.00				
5.30	5.50	CI vL	NCSi 1.30		(17.1)		93.0	71.0		1.00				
5.50	5.70	Sa L	1.80			35.0	96.0	72.0			45.4	15.6	20.0	16.0
5.70	5.90	Sa D	2.00			38.1	99.8	73.8			73.0	38.6	53.0	41.2
5.90	6.10	Si Med	1.80		((190.1))	(33.4)	103.5	75.5				11.4	14.3	11.4
6.10	6.30	Sa D	2.00			38.7	107.2	77.2			86.7	61.5	87.4	55.0
6.30	6.50	Sa D	2.00			38.2	111.1	79.1			76.2	44.2	61.2	44.5
6.50	6.70	Si D	1.95		((405.6))		115.0	81.0				22.7	30.0	24.0
6.70	6.90	CI vH	NCSi 1.90		(159.5)		118.8	82.8		1.00				
6.90	7.10	CI vH	NCSi 1.90		(226.5)		122.5	84.5		1.00				
7.10	7.30	CI vH	NCSi 1.90		(163.4)		126.3	86.3		1.00				
7.30	7.50	CI vH	NCSi 1.90		(275.5)		130.0	88.0		1.00				
7.50	7.70	CI H	NCSi 1.90		(131.9)		133.7	89.7		1.00				
7.70	7.90	CI H	NCSi 1.90		(121.0)		137.4	91.4		1.00				
7.90	8.10	CI H	NCSi 1.90		(146.5)		141.2	93.2		1.00				
8.10	8.30	CI vH	NCSi 1.90		(245.9)		144.9	94.9		1.00				
8.30	8.45	CI EH	NCSi 1.90		(314.7)		148.2	96.4		1.00				

# CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

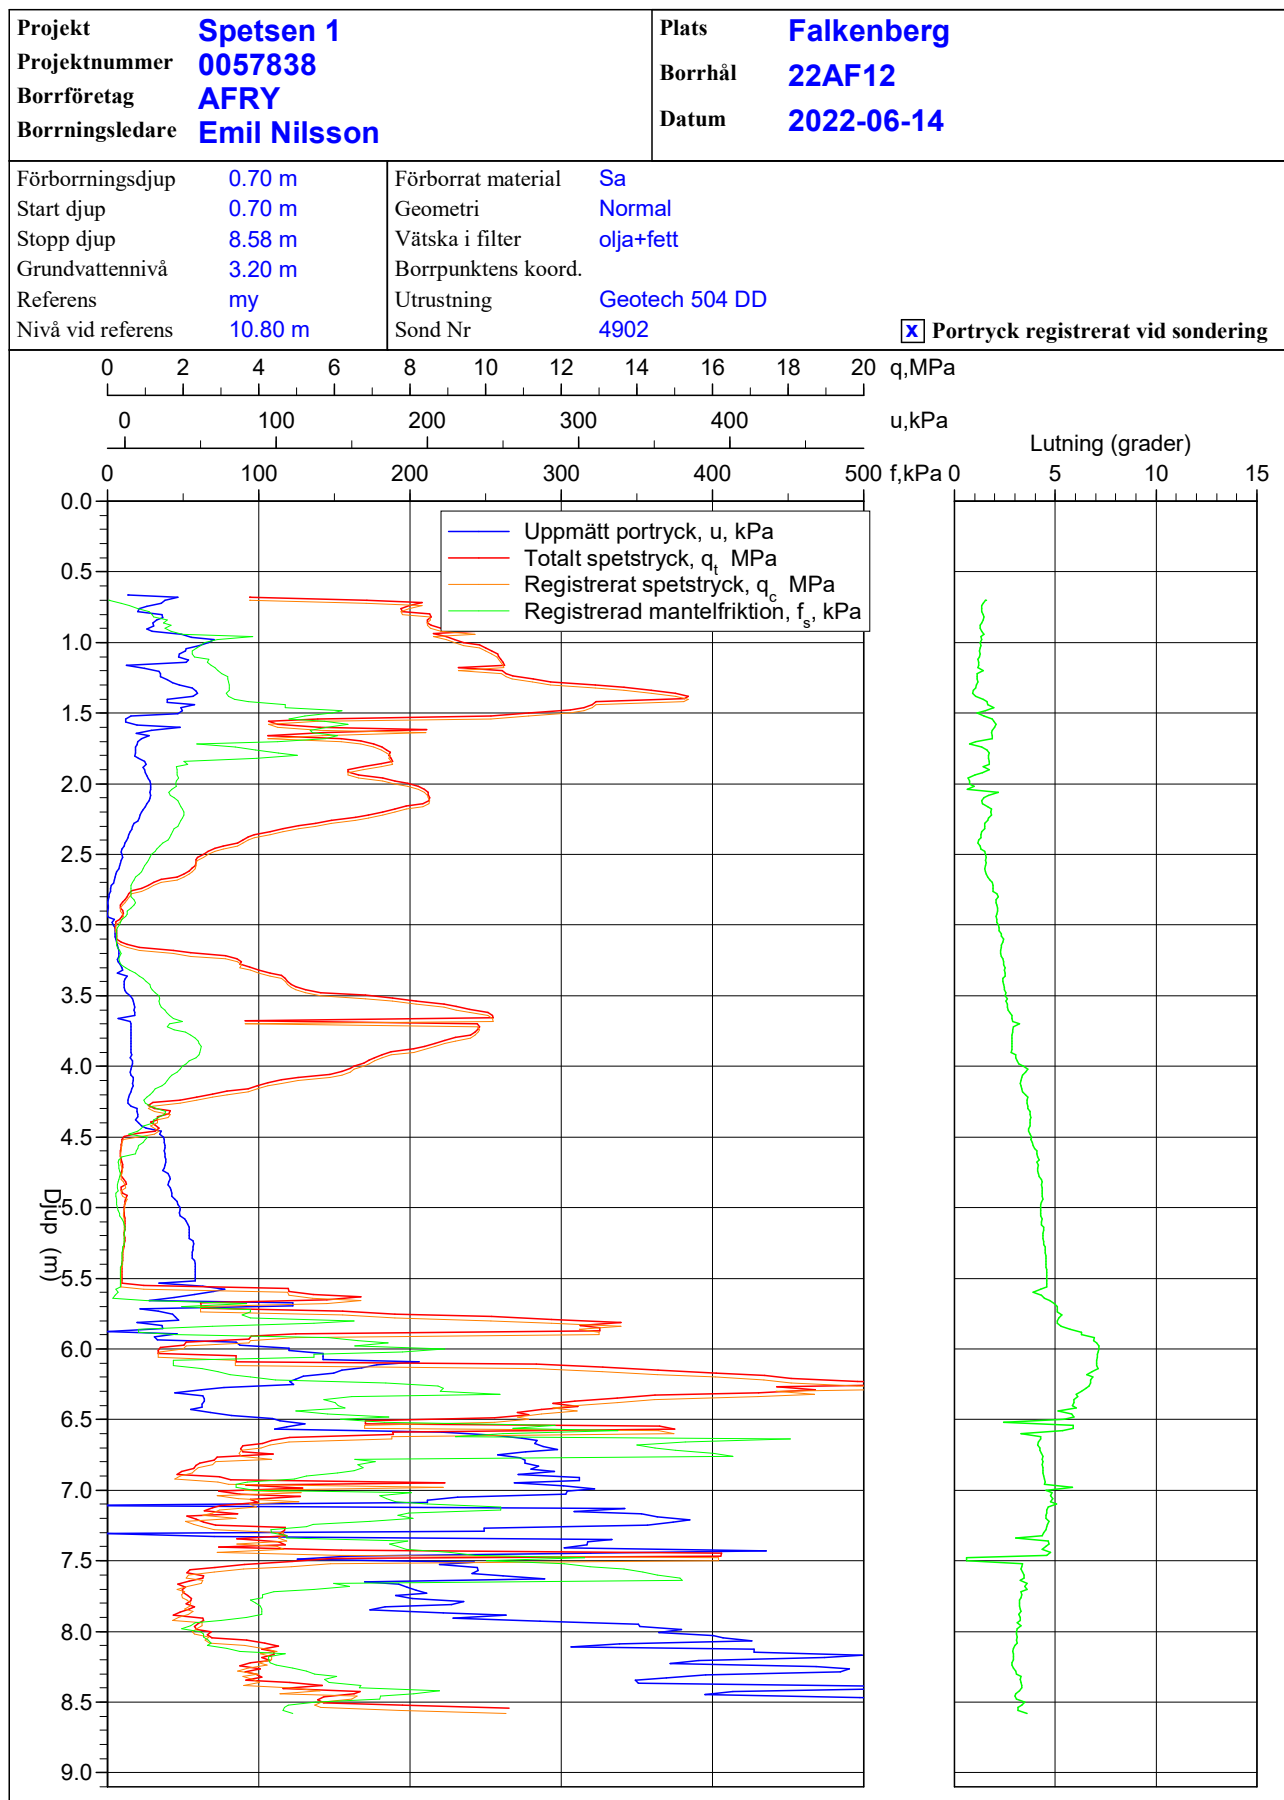

Sammanställning av  
LABORATORIEUNDERSÖKNING STÖRD PROVTAGNING

<b>Uppdragsnamn:</b>	<b>Spetsen 1 Falkenberg</b>	 <b>AFRY</b> ÅF PÖYRY	
<b>Uppdragsnummer:</b>	0057838		
<b>Beställare:</b>	Falkenbergs kommun	<b>ÅF Infrastructure AB</b>	<b>Besöksadress</b>
<b>Provtagningsdatum:</b>	2022-06-13	<b>P.O. Box 1551</b>	<b>Grafiska vägen 2</b>
<b>Fält-ansvarig:</b>	Emil Nilsson	<b>SE-401 51 Göteborg</b>	<b>412 63 Göteborg</b>
<b>Lab-datum:</b>	2022-06-28	<b>Tel. Vxl: +46 10 505 00 00</b>	<b>geolab@afry.com</b>
<b>Lab-ansvarig:</b>	Hanna Karlström		


Punkt (vy)	Djup		Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1	W <sub>N</sub> %	W <sub>L</sub> %	Org. Halt %	Tjälfarl.	Mtrl-typ	Anmärkningar
	Från	Till							
22AF01 2,0	0,0	0,05	ASFALT						Enl fält
		1,6	brun FYLLNING sand						Enl fält
		2,1	mörkbrun FYLLNING mulljord sand						Enl fält
		2,3	ljusgrå SAND						Enl fält
		2,8	grå SAND						Enl fält
		4,6	grå SAND						Enl fält
		6,8	grå siltig LERA sandskikt						Enl fält
		8,0	ljusgrå siltig LERA						Enl fält
22AF02 2,0	0,0	0,05	ASFALT						Enl fält
		1,6	brun FYLLNING sand						Enl fält
		2,1	mörkbrun FYLLNING mulljord sand						Enl fält
		2,3	ljusgrå SAND						Enl fält
		2,8	grå SAND						Enl fält
		3,1	grå gyttig sandig LERA sandskikt	42			4	5B	
		4,6	grå SAND						Enl fält
		6,8	grå gyttig sandig LERA sandskikt	47			4	5B	
7,2	mörkgrå sandig lerig GYTTJA	61		10	3	6A			
8,0	ljusgrå siltig LERA sandskikt	31			4	5A			
22AF03 2,5	0,0	0,05	ASFALT						Enl fält
		0,2	brun FYLLNING grus sand						Enl fält
		2,0	brun FYLLNING sand						Enl fält
		2,3	ljusgrå SAND						Enl fält
		4,6	grå SAND						Enl fält
		6,8	grå siltig LERA sandskikt						Enl fält
		8,0	grå siltig LERA						Enl fält
22AF04 2,5	0,0	0,05	ASFALT						Enl fält
		2,0	brun FYLLNING sand						Enl fält
		2,2	ljusbrun SAND						Enl fält
		5,6	grå SAND						Enl fält
		8,0	grå siltig LERA						Enl fält
22AF05	0,0	0,05	ASFALT						Enl fält
		2,0	brun FYLLNING sand						Enl fält
		2,7	brun SAND						Enl fält
		3,2	grå SAND						Enl fält
		4,8	grå siltig LERA sandskikt						Enl fält
		5,6	grå SAND						Enl fält
		6,0	grå siltig LERA						Enl fält
		6,5	grå SAND lerskikt						Enl fält
		8,0	grå siltig LERA						Enl fält

Avbrott under arbetet, avvikelser från standard, kommentarer, markskada m m

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass enl AMA 17

**ÅF Infrastructure AB**

Sammanställning av  
LABORATORIEUNDERSÖKNING STÖRD PROVTAGNING

<b>Uppdragsnamn:</b>	<b>Spetsen 1 Falkenberg</b>	
<b>Uppdragsnummer:</b>	0057838	
<b>Beställare:</b>	Falkenbergs kommun	<b>ÅF Infrastructure AB</b> P.O. Box 1551 SE-401 51 Göteborg Tel. Vxl: +46 10 505 00 00
<b>Provtagningsdatum:</b>	2022-06-13	
<b>Fält-ansvarig:</b>	Emil Nilsson	
<b>Lab-datum:</b>	2022-06-28	
<b>Lab-ansvarig:</b>	Hanna Karlström	<b>Besöksadress</b> Grafiska vägen 2 412 63 Göteborg <a href="mailto:geolab@afry.com">geolab@afry.com</a>


Punkt (vy)	Djup		Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1	W <sub>N</sub> %	W <sub>L</sub> %	Org. Halt %	Tjälfarl.	Mtrl-typ	Anmärkningar
	Från	Till							
22AF06 2,7	0,0	0,05	ASFALT						Enl fält
		0,2	brun FYLLNING grus sand						Enl fält
		2,7	brun FYLLNING sand						Enl fält
		3,4	ljusbrun SAND						Enl fält
		5,2	grå SAND lerskikt						Enl fält
		6,0	grå gyttig sandig LERA sandskikt	44			4	5B	
		6,9	grå SAND						Enl fält
		8,0	mörkgrå sandig lerig GYTTJA	49		8	3	6A	
22AF07 3,2	0,0	0,02	ASFALT						Enl fält
		0,2	brun FYLLNING grus sand						Enl fält
		1,0	brun FYLLNING sand						Enl fält
		2,6	brun SAND						Enl fält
		3,3	grå siltig SAND						Enl fält
		3,6	grå siltig LERA						Enl fält
		5,0	grå SAND						Enl fält
		6,0	grå siltig LERA sandskikt						Enl fält
		6,6	grå SAND						Enl fält
		7,3	grå siltig LERA						Enl fält
8,2	grå LERA						Enl fält		
11,0	grå LERMORÄN						Enl fält		
22AF08	0,0	0,02	ASFALT						Enl fält
		0,2	mörkbrun FYLLNING grus sand						Enl fält
		0,4	brun FYLLNING sand						Enl fält
		1,5	brun SAND						Enl fält
22AF09 3,2	0,0	0,02	ASFALT						Enl fält
		0,2	brun FYLLNING grus sand						Enl fält
		0,5	brun FYLLNING sand						Enl fält
		2,0	brun SAND						Enl fält
		3,3	grå SAND						Enl fält
		3,8	grå siltig LERA						Enl fält
		5,1	grå SAND						Enl fält
		6,0	grå siltig LERA sandskikt						Enl fält
		6,5	grå SAND						Enl fält
7,2	grå siltig LERA						Enl fält		
8,0	grå DY						Enl fält		

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass enl AMA 17

**ÅF Infrastructure AB**

Sammanställning av  
LABORATORIEUNDERSÖKNING STÖRD PROVTAGNING


<b>Uppdragsnamn:</b>	<b>Spetsen 1 Falkenberg</b>	 <b>AFRY</b> <small>Å F P Ö V R Y</small>	
<b>Uppdragsnummer:</b>	0057838		
<b>Beställare:</b>	Falkenbergs kommun	<b>ÅF Infrastructure AB</b>	<b>Besöksadress</b>
<b>Provtagningsdatum:</b>	2022-06-13	<b>P.O. Box 1551</b>	<b>Grafiska vägen 2</b>
<b>Fält-ansvarig:</b>	Emil Nilsson	<b>SE-401 51 Göteborg</b>	<b>412 63 Göteborg</b>
<b>Lab-datum:</b>	2022-06-28	<b>Tel. Vxl: +46 10 505 00 00</b>	<a href="mailto:geolab@afry.com">geolab@afry.com</a>
<b>Lab-ansvarig:</b>	Hanna Karlström		

Punkt (vy)	Djup		Klassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1	W <sub>N</sub> %	W <sub>L</sub> %	Org. Halt %	Tjälftarl.	Mtrl-typ	Anmärkningar
	Från	Till							
22AF10 2,4	0,0	0,05	ASFALT						Enl fält
		2,0	brun FYLLNING sand						Enl fält
		5,4	grå SAND						Enl fält
		6,8	grå siltig LERA sandskikt						Enl fält
		8,0	ljusgrå siltig LERA						Enl fält
22AF11 2,4	0,0	0,05	ASFALT						Enl fält
		2,0	brun FYLLNING sand						Enl fält
		2,4	ljusbrun SAND						Enl fält
		4,80	grå SAND						Enl fält
		6,0	grå siltig LERA sandskikt						Enl fält
22AF12 3,2	0,0	0,2	mörkbrun mullhaltig SAND						Enl fält
		2,5	brun SAND						Enl fält
		3,0	grå SAND						Enl fält
		3,4	grå gyttjig sandig LERA	47			4	5B	
		5,0	grå SAND						Enl fält
		6,0	grå gyttjig sandig LERA	49			4	5B	
		8,0	grå LERMORÅN						Enl fält

Avbrott under arbetet, avvikelser från standard, kommentarer, markskada m m

Materialtyp & Tjälftarlighetsklass enl AMA 17

**ÅF Infrastructure AB**

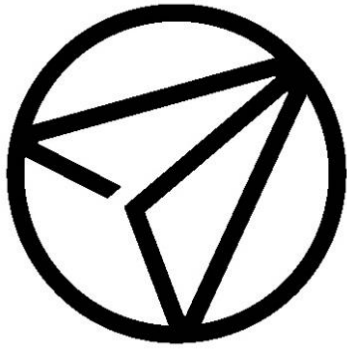

Beställare: Falkenbergs kommun

Uppdrag: Spetsen 1

Tekniskt PM/ Geoteknik (PM/GEO)

## Teknisk PM Geoteknik

Uppdrag  
Spetsen 1  
Uppdragsnummer  
0057838

Datum  
15/07/2022  
Revidering

Falkenbergs kommun  
Beställarens referens  
Love Persman

Mail: love.persman@falkenberg.se  
Tel: 0346 88 50 14

Uppdragsledare  
Johannes Greiff  
Telefon  
072 207 38 76  
Mail  
johannes.greiff@afry.com

Upprättad av:  
Johannes Greiff

*Geotekniker*

Granskad av:  
Fredrik Ekmark

*Geotekniker*

## GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SPETSEN 1

TEKNISK PM GEOTEKNIK


## Innehållsförteckning

1	Objekt .....	3
2	Syfte .....	3
3	Underlagsmaterial .....	3
3.1	Allmänt .....	3
3.2	Utförd undersökning .....	4
4	Styrande dokument .....	4
5	Planerad byggnation .....	4
6	Markförhållanden och topografi.....	4
7	Geotekniska förhållanden.....	5
7.1	Allmänt .....	5
7.2	Jordlagerförhållanden .....	5
7.3	Jordens materialegenskaper .....	5
8	Hydrogeologiska förhållanden.....	6
9	Sättningar .....	7
10	Stabilitet .....	7
11	Dimensionering .....	8
11.1	Allmänt .....	8
11.2	Partialkoefficienter .....	9
12	Geotekniska rekommendationer.....	9
12.1	Allmänt .....	9
12.2	Schaktarbeten .....	9
12.3	Grundvattenhantering/länshållning .....	9
12.4	Packning och uppfyllnad.....	10
12.5	Byggnader och konstruktioner .....	10
13	Kontroll.....	10

## 1 Objekt

På uppdrag av Falkenbergs kommun har AFRY utfört en geoteknisk markundersökning inför nybyggnation på fastigheten Spetsen 1 i Falkenberg.

Undersökningsområdet är beläget intill ån Ätran i Falkenbergs centrala delar. Området begränsas norrut av Halmstadvägen, i väst av Strandvägen, i syd av Parkvägen och i öst av Tullbrokyrkan. För en översikt se Figur 1.

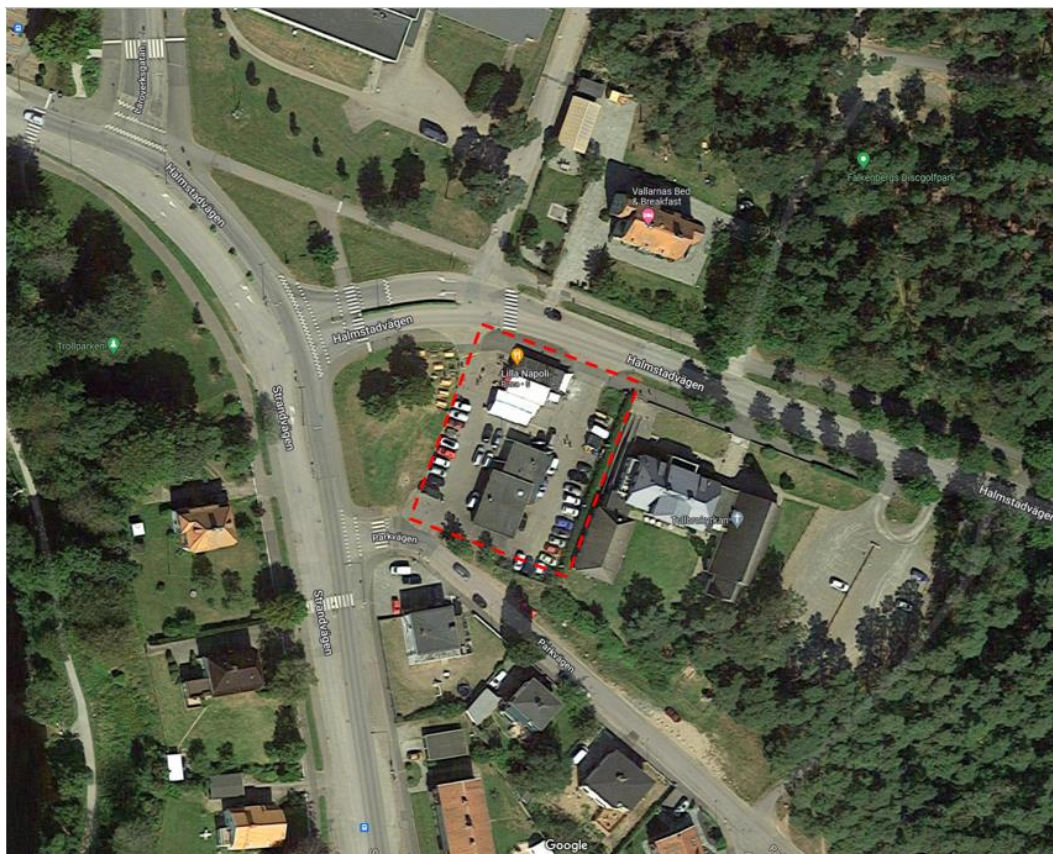

Figur 1 Undersökningsområdet är rödmarkerat. Utklipp från Google Earth..

## 2 Syfte

Syftet med undersökningarna har varit att fastställa jordlagerföljden, jordlagrens tekniska egenskaper samt grundvattennivåer. Resultaten skall utgöra underlag för nybyggnation av ett bostadshus i 10 våningar på fastigheten.

Föreliggande PM är en beställarhandling och kan utnyttjas som underlag för fortsatt projektering. Vid upprättande av bygghandlingar inarbetas dessa geotekniska uppgifter och rekommendationer som överensstämmer med planerat grundläggningsarbete.

## 3 Underlagsmaterial

### 3.1 Allmänt

Följande underlagsmaterial har använts i detta uppdrag:

- Information om uppdraget har erhållits från beställaren. Detta omfattar en grov skiss över planerad bebyggelse

- Jordarts- och jorddjupskartor har inhämtats från Sveriges geologiska undersöknings (SGU) tjänst Kartgeneratören (<https://www.sgu.se/>)
- Ledningsunderlag har inhämtats från Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst Ledningskollen ([www.ledningskollen.se](http://www.ledningskollen.se))
- Historiska flygfoton från Eniro.se

### 3.2 Utförd undersökning

Resultat från utförd fältundersökning redovisas i:

- Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, Spetsen 1, upprättad av AFRY, uppdragsnummer 0057838, daterad 2022-07-15.

## 4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2 med tillhörande nationell bilaga samt Boverkets BFS 2019:1. Tillämpnings dokument enligt IEG ska användas för respektive konstruktionstyp.


## 5 Planerad byggnation

På fastigheten Spetsen 1 finns i dagsläget en bilverkstad och en pizzeria vilka är planerade att rivas för att möjliggöra nybyggnation av ett bostadshus i 10 våningar. Bostadshuset ska rymma ca 40 lägenheter och ett underjordiskt garage har även föreslagits.

## 6 Markförhållanden och topografi

Markytan i undersökningsområdet är flackt och ligger på ca 10 m.ö.h (RH 2000).

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2022) utgörs den ytliga jordarten inom området av postglacial sand, se Figur 2. Enligt SGU:s jorddjupskarta är jorddjupet inom området 20 - 30 meter.

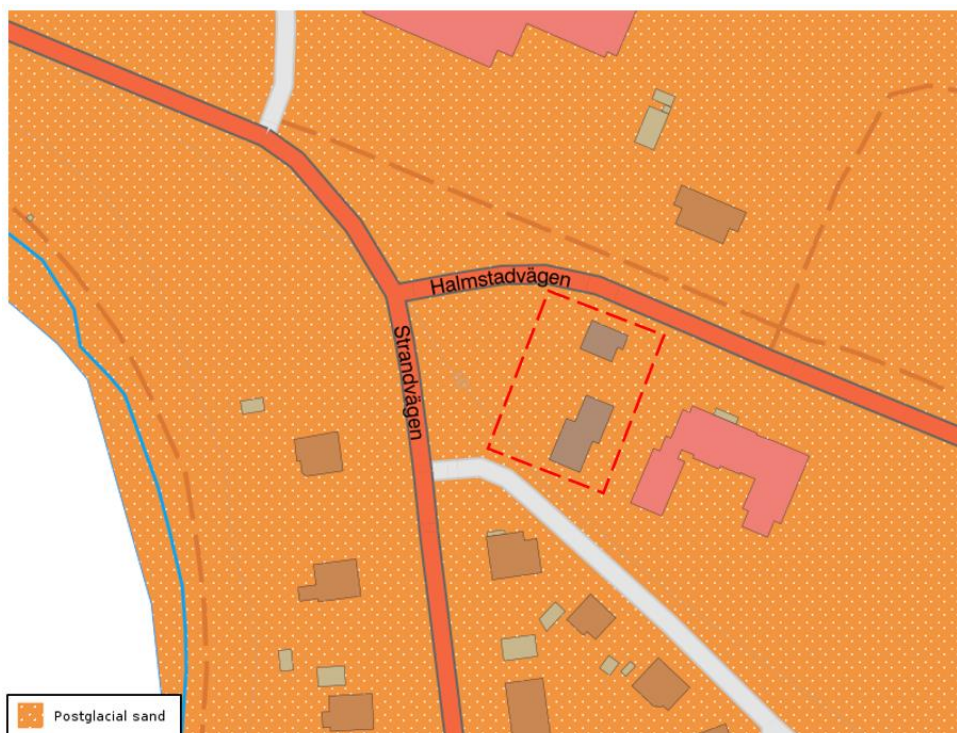

Figur 2: SGU:s jordartskarta över undersökningsområdet med tillhörande legend.

## 7 Geotekniska förhållanden

### 7.1 Allmänt

De geotekniska förhållandena har utvärderats från genomförda störda provtagningar (skruvprovtagning) och CPT-sonderingar. Fri vattenyta i öppna borrhål har observerats, det har även installerats grundvattenrör.

### 7.2 Jordlagerförhållanden

Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden inom undersökningsområdet utgörs från ytan och nedåt av **fyllning, sand, lera, gyttja, lermorän och dy**.

**Fyllning** påträffas överst i jordlagerföljden i samtliga undersökningspunkter förutom 22AF12 och har en varierande mäktighet på ca 0,4-2,7 m. Fyllningen utgörs i de översta 2-5 cm av asfalt som överlagrar sand. Sanden klassificeras varierande som grusig och mullhaltig.

**Sand** förekommer som huvudjordart i samtliga undersökningspunkter och har en varierande mäktighet på ca 0,5 – 3,6 m. Sanden är ställvis mellanlagrad av lera och innehåller även mindre lerskikt i en del av undersökningspunkterna. Sanden i de översta 2 – 3 m av jordlagerföljden har en hög utvärderad friktionsvinkel där  $\phi' = 35^\circ$  och en E-modul där  $E = 20$  MPa. Det bör beaktas att CPT-sonderingar utvärderade med *Conrad* resulterar i både en högre  $\phi'$  och E. Sanden som förekommer längre ned i jordlagerföljden är ställvis klassificerad som siltig och har en lägre utvärderad  $\phi' = 31^\circ$  och en  $E = 8$  MPa.

**Lera** förekommer som huvudjordart i samtliga undersökningspunkter förutom 22AF08 med en varierande mäktighet på ca 0,3 – 3,7 m. Leran innehåller delvis mindre sandskikt och kan beskrivas som växellagrad med förekommande sandlager. I punkt 22AF07 är leran klassificerad som gyttjig och enligt laboratorieanalyser har denna en vattenkvot  $W_N$  på 42%. Förutom den gyttjiga leran är all förekommande lera i jordlagerföljden fältklassificerad som siltig lera. Enligt utvärderingar har generellt sett leran i jordlagerföljdens övre delar (ned till ca 6-7 m) en lägre odränerad skjuvhållfasthet ( $c_u$ ) och E än underliggande lera.  $c_u$  i de översta 6-7 m är utvärderat till ca 15 kPa med en E på ca 3,5 MPa, medans den underliggande leran har en utvärderad  $c_u = 50$  MPa och  $E = 12$  MPa.

**Gyttja** förekommer som huvudjordart i undersökningspunkt 22AF02 och 22AF06 på 7,2 m respektive 8 m djup i jordlagerföljden. Enligt laboratorieanalyser har gyttjan i 22AF02 en vattenkvot  $W_N$  på 61% samt organisk halt på 10% och för 22AF06  $W_N$  på 49% och en organisk halt på 8%. Gyttjan i 22AF06 blev fältklassificerad som siltig lera men kunde efter utförd glödförlust omklassificerats som sandig lerig gyttja (se Bilaga 4).

**Lermorän** förekommer längst ned i den undersökta jordlagerföljden i 22AF07 och 22AF12 med en mäktighet på 2 – 2,8 m. För lermoränen har  $c_u$  utvärderats till 100 kPa och E till 25 MPa.

**Dy** har endast påträffats längst ned i den undersökta jordlagerföljden i 22AF09 och har en mäktighet på 0,8 m, men dess underkant har ej påträffats (stoppkod 91). Inget geotekniskt prov har uttagits.

### 7.3 Jordens materialegenskaper

Materialegenskaperna för förekommande naturliga jordlager är bedömda enligt AMA Anläggning 17 och presenteras i 7.1. nedan.

*Tabell 7.1. Materialtyp och tjälfarighetsklass för förekommande naturliga jordarter inom undersökningsområdet.*

Material	Materialtyp	Tjälfarlighet
Sand	2	1
Lera	4B	3
Gyttja	6B	1
Lermorän	4B	3
Dy	6B	1

## 8 Hydrogeologiska förhållanden

Den fria grundvattenytan observerades i skruvprovtagningar när dessa utfördes (2022-06-13 – 2022-06-15) och redovisas i Tabell 8.1. Grundvattennivåerna avser det övre grundvattenmagasinet, då grundvattentrycket i friktionsjorden under leran inte är kontrollerat.

Tabell 8.1 Observerad vattenyta i skruvprovtagningshål

Punkt	Datum	Observerad vattenyta i skruvprovtagningshål (m under my)	Nivå (+)
22AF01	2022-06-13	2,0	8,1
22AF02	2022-06-13	2,0	8,3
22AF03	2022-06-13	2,5	7,8
22AF04	2022-06-13	2,5	8,0
22AF06	2022-06-13	2,7	8,0
22AF07	2022-06-14	3,2	7,4
22AF09	2022-06-14	3,2	7,1
22AF10	2022-06-13	2,4	8,1
22AF11	2022-06-13	2,4	8,5
22AF12	2022-06-13	3,2	7,6

Filterförsedda grundvattenrör har installerats i undersökningspunkterna 22AF01, 22AF04, 22AF06 samt 22AF10 och benämns här som 22AF01GV, 22AF04GV, 22AF06GV och 22AF10GV. Nivåmätning av grundvattenytan i dessa rör har utförts vid ett tillfälle under juni 2022. Protokoll för grundvattenrör samt resultat av grundvattenmätningar redovisas nedan i tabell 8,2, i Bilaga 2 samt på ritning 0057838-G02.

Tabell 8.2. Avläsningar av grundvattenrör och resultat.

Grundvattenrör	Datum	Djup (m under my)	Nivå grundvattenyta
22AF01GV	2022-06-15	3,00	+7,10
22AF04GV	2022-06-15	3,05	+7,40
22AF06GV	2022-06-15	3,30	+7,39
22AF10GV	2022-06-15	2,93	+7,57

Grundvattenytans nivå kan förväntas variera med nederbördsförhållanden och årstid och kan tidvis stå både högre och lägre än vad som här angivits.

## 9 Sättningar

Förekommande mullhaltig jord som utgör en del av fyllningen kan förutsättas vara sättningsbenägen vid påförd last. Även gyttjig lera, gyttja samt dy bedöms vara sättningsbenägna. Övriga jordar, som är fria från innehåll av organiskt material, bedöms ej vara sättningsbenägna.

Lerans förkonsolideringstryck har inte bestämts, men utifrån lerans hållfasthetsegenskaper och observationer på plats bedöms inga större, tidsberoende sättningar pågå inom området.

Lera, organiska jordar och löst lagrad friktionsjord är sättningsbenägna vid påförd last eller grundvattensänkning.

I organiska jordar kan sättningar även uppstå till följd av nedbrytning, i synnerhet över rådande grundvattenyta.

## 10 Stabilitet

Enligt resultat från utförd undersökning samt områdets topografi bedöms det ej föreligga någon risk för stabilitetsproblem för den föreslagna konstruktionen.

Dimensionering utförs enligt EuroKod, SS-EN 1997-1. Grundläggningen bedöms hänföras till geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2,  $\gamma_d=0,91$ ).

Grundläggningsmetod utförs i enlighet med plattor och dimensioneras därmed enligt dimensioneringssätt DA3.

Nedan i Tabell 11.1 följer en sammanställning av samtliga värderade medelvärden. Dessa värderade medelvärden gäller för dimensionering av platta på mark.

## 11 Dimensionering

### 11.1 Allmänt

Dimensionering utförs enligt EuroKod, SS-EN 1997-1. Grundläggningen bedöms hänföras till geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2,  $\gamma_d=0,91$ ).

Grundläggningsmetod utförs i enlighet med pågrundläggning och dimensioneras därmed enligt dimensioneringssätt DA3.

Nedan i Tabell 11.1 följer en sammanställning av samtliga värderade medelvärden. Dessa värderade medelvärden gäller för dimensionering av platta på mark.

Tabell 11.1: Värderade medelvärden

Djup (m u my)	Jordart	Tunghet (kN/m <sup>3</sup> )	Effektiv tunghet (kN/m <sup>3</sup> )	Hållfasthets- egenskaper	E-modul (MPa)
0-0,5	Nytt fyllningsmaterial bestående av friktionsmaterial			$\varphi' = 35^\circ$	$E = 20 \text{ MPa}$
0,5-2,0	Sand	$\gamma = 19$	$\gamma' = 12$	$\varphi' = 35^\circ$	$E = 20 \text{ MPa}$
2,5-3,0	Siltig sand	$\gamma = 18$	$\gamma' = 12$	$\varphi' = 31^\circ$	$E = 8 \text{ MPa}$
3 - 4	Sand	$\gamma = 19$	$\gamma' = 12$	$\varphi' = 35^\circ$	$E = 20 \text{ MPa}$
4 - 6	Siltig lera	$\gamma = 17$	$\gamma' = 7$	$c_u = 15 \text{ kPa}$ $c' = 1,5 \text{ kPa}$	$E = 3,5 \text{ MPa}$
6 - 7	Siltig sand	$\gamma = 18$	$\gamma' = 12$	$\varphi' = 31^\circ$	$E = 8 \text{ MPa}$
7 - 8	Siltig lera	$\gamma = 17$	$\gamma' = 7$	$c_u = 50 \text{ kPa}$ $c' = 5,0 \text{ kPa}$	$E = 12 \text{ MPa}$
8 - 11	Lermorän	$\gamma = 22$	$\gamma' = 12$	$c_u = 100 \text{ kPa}$ $c' = 10 \text{ kPa}$	$E = 25 \text{ MPa}$

Dimensioneringen utförs med partialkoefficientmetoden, varvid dimensionerande parametervärden bestäms enligt följande:  $X_d = \frac{1}{\gamma_m} \times X_k = \frac{1}{\gamma_m} \times \eta \times \bar{X}$  där

$\gamma_m$  = fast partialkoefficient för material

$X_k$  = karakteristiskt värde

$\eta$  = omräkningsfaktor för aktuell geokonstruktion

$\bar{X}$  = värderat medelvärde baserat på härledda materialparametervärden

## 11.2 Partialkoefficienter

I Tabell 11.2 anges partialkoefficienter för jordparametrar,  $\gamma_m$ , enligt SS-EN 1997-1.

Tabell 11.2: Partialkoefficienter för jordparametrar,  $\gamma_m$ .

Material	Symbol	$\gamma_m$	$\eta$
Friktionsvinkel, $\varphi'$	$\gamma_{\varphi'}$	1,3	1
Elasticitetsmodul $E$	$\gamma_M$	1,0	0,85
Tunghet, $\gamma$	$\gamma_\gamma$	1,0	1
Odränerad skjuvhållfasthet, $c_u$	$\gamma_{c_u}$	1,5	0,85
Effektiv kohesion, $c'$	$\gamma_{c'}$	1,3	0,85

## 12 Geotekniska rekommendationer

### 12.1 Allmänt

Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2).

### 12.2 Schaktarbeten

Schaktarbetena ska utföras i enlighet med AMA Anläggning samt anvisningar i skriften *Schakta säkert- Säkerhet vid schaktning i jord, Svensk Byggtjänst 2015*.

Släntlutningar för schakter skall utöver typ av jordlager, anpassas efter väderlek, schaktdjup och närhet till grundvattenytan. Grunda schakter bedöms kunna utföras med släntlutningen 1:1,5 i fyllning och naturligt avsatt sand. Schaktning djupare än 2 m bör detaljprojekteras innan utförande och kan komma att behöva spont. För schakter i förekommande siltig sand bedöms schakter kunna utföras med släntlutningen 1:2.

### 12.3 Grundvattenhantering/länshållning

Samtliga schaktarbeten i området skall utföras i torrhet. Grundvattensänkande åtgärder kan därför komma att krävas inför och under utförandet av schakt- och grundläggningsarbeten beroende på schaktdjup. Vid schaktarbeten rekommenderas att grundvattentrycknivån vid behov sänks av till minst ca 0,5 m under planerad schaktbottennivå. Tillfällig och lokal sänkning av grundvattenytan kan utföras med

pumpgropar i schakten. Pumpvatten ska passera sedimentationsanordning innan utsläpp i recipient.

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat fall krävs tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen bör kontaktas i frågan om avsänkning är aktuell. Det ska beaktas att sänkning av grundvattenytan kan leda till bottenuppträckning i samband med schaktning.

## 12.4 Packning och uppfyllnad

Uppfyllning under konstruktioner skall utföras med material av materialtyp 1-4A enligt AMA Anläggning 20 Tabell CE/1. Packning skall utföras enligt AMA Anläggning 20 Tabell CE/4.

Fyllning, återfyllning och packning ska genomföras vid torr väderlek och utföras enligt anvisningar i AMA Anläggning 20. Fyllning får inte utföras på tjälad jord eller med tjälade massor, dock har den underliggande sanden en väldigt låg tjälfarlighet.

## 12.5 Byggnader och konstruktioner

Enklare byggnader i ett plan kan grundläggas med platta på mark. Grundläggning rekommenderas ej utföras på förekommande mullhaltig fyllning. Detta då skadliga sättningar kan uppstå vid belastning. Mullhaltig fyllning skall därför skiftas ut innan grundläggning. Utskiftningsdjupet varierar inom området. Det har lokalt påträffats mullhaltig fyllning ner till 2,1 m som mest. Då fyllningen i allmänhet har goda grundläggningsmöjligheter (hög friktionsvinkel och E-modul) kan kompletterande prover tas på den mullhaltiga sanden i fyllningen för att ta reda på dess organiska halt, och huruvida den kan tillåtas användas i grundläggningssyfte.

För planerat bostadshus med garage under mark rekommenderas pålgrundläggning på grund av förekommande gyttjig lera, gyttja och dy på djupet i samband med siltig lera med låg odränerad skjuvhållfasthet. Plattan som senare läggs bör vara fribärande mellan pålarna. Pålningsdjupet kan exempelvis utredas genom att utföra undersökningar med hejare tills kontakt med berg nås.

Sonderingar enligt avsnitt 3.2 har inte utförts till fast botten eller berg och ger inte information om förväntad pålstoppnivå. Pålningsdjupet kan utredas genom att utföra kompletterande undersökningar med hejare.

Planerat garage under markplan kommer att medföra en avlastning. Pålarna bedöms därför inte behöva dimensioneras för påhängslaster. Om en annan konstruktionslösning blir aktuell, eller om uppfyllnader kommer att utföras ska även lerans konsolideringsegenskaper utredas.

## 13 Kontroll

Innan grundläggningsarbeten påbörjas skall entreprenören upprätta en arbetsberedning för planerade arbeten. Allt arbete skall bedrivas med sådan försiktighet att befintliga ledningar och kablar samt närliggande byggnader och anläggningar inte skadas. Arbetsberedningen skall innefatta krav på utförande, uppföljning och dokumentation av arbetena.

Schaktnings- och grundläggningsarbetena ska ske i samråd med geoteknisk sakkunnig. Geoteknisk kontroll skall utföras enligt av entreprenören upprättat kontrollprogram med inriktning på:

- *Kontroller med hänsyn till avvikande förhållanden såsom jordart och dess fasthet.*
- *Schaktbottenbesiktning ska utföras av geotekniskt sakkunnig innan grundläggningsarbetena påbörjas.*
- *Kontroll av grundvattennivån.*
- *Packningskontroll vid uppfyllnader överstigande 0,5 m.*

Vid pålning, spontning, schaktning och packning uppstår markrörelser som kan orsaka skador i närliggande byggnadsverk eller installationer. Markrörelser i form av vibrationer kan även medföra störningar av känsliga utrustningar och verksamheter i närområdet. En riskanalys med tillhörande föreskrifter avseende tillåtna markrörelser i samband med planerade entreprenadarbeten bör tas fram i den fortsatta projekteringen. I riskanalysen ska behovet av syneförrättning och övervakningsmätning av närliggande byggnadsverk och installationer utredas.

## **AFRY Samhällsbyggnad**

Geoteknik Sydväst, Malmö



*Johannes Greiff*